

NC4 非接触式工具計測システム



本製品の規格準拠についての情報は、QRコードか以下の Web ページからご覧ください。

www.renishaw.jp/mtpdoc



目次

ご使用になる前に	1-1
商標について	1-1
保証	1-1
CNC 工作機械の操作について	1-1
システムの取扱いについて	1-1
特許について	1-2
使用目的	1-2
安全について	1-3
ユーザーへの情報	1-3
機械メーカーへの情報	1-4
エンジニアリング会社への情報	1-4
製品の使用について	1-4
警告	1-5
レーザーの安全性ラベルと警告ラベル	1-6
レーザー照射口の位置	1-6
NC4 の基本事項	2-1
はじめに	2-1
NC4 本体の各部	2-1
最適な使用のためのガイドライン	2-2
NC4 の仕様	2-3
NC4 本体の寸法	2-4
マウンティングプレートの寸法	2-5
システムの取付け	3-1
NC4 システムの取付けおよび構成設定方法	3-1
エアの供給について	3-2
最適な使用のためのガイドライン	3-2
エア準備パックの取付け	3-3
NC4 システムの取付け	3-4
代表的なユニット本体に取り付けたストレートコンジットグラウンド (標準)	3-6
代表的なユニット本体に取り付けた 90°グラウンドアダプタ (オプション)	3-6
機械に配置したコンジット固定用のコンジットクランプ	3-7
NCi-6 インターフェースの取付け	3-8
NC4 システムの電気結線詳細	3-9
NCi-6 インターフェースユニットの電源 ON	3-9
停電と復旧	3-9
NC4 のバリアエア圧の設定	3-10

NC4 のエアブローエア圧の設定	3-11
マクロプログラミングソフトウェア	3-11
ソフトウェアおよびユーザー情報	3-12
工作機械用製品向けの各種アプリ	3-12
NC4 と機械軸とのアライメント	3-13
アライメント公差	3-14
メンテナンス	4-1
はじめに	4-1
エア準備パックのフィルタエレメントの交換	4-2
メンブレンドライヤモジュールの交換	4-3
光学部品のクリーニング	4-5
NC4 本体のクリーニング	4-5
光学部品のクリーニング	4-6
NC4 本体のクリーニング終了後	4-7
エアブローのノズルの交換	4-8
エアブローのノズルの交換方法	4-8
エアブローのノズルの交換終了後	4-8
NC4 のヘッドのアライメント	4-9
電圧計の使用	4-10
NC4 セットアップツール	4-11
はじめに	4-11
寸法	4-11
セットアップツールの使用	4-12
セットアップツールの電池交換	4-13
電池の仕様	4-13
ステータス LED の機能	4-14
トラブルシューティング	5-1
パーツリスト	6-1
NC4 パック、構成部品:	6-1
NC4 90°パック、構成部品:	6-2
NC4 フルインストレーションパック、構成部品:	6-3
NC4 90°フルインストレーションパック、構成部品:	6-4

ご使用になる前に

商標について

Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。

Apple および Apple ロゴは、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

保証

お客様とレニショーとの間で合意し、お客様とレニショーが個別契約書に署名している場合を除き、本装置および/またはソフトウェアの販売条件は、レニショーの標準販売条件に従います。レニショーの標準販売条件は、かかる装置および/またはソフトウェアに付随するものであり、また、レニショーまで請求できます。

レニショーは、関連するレニショーの説明書に記載されているとおりに正確に、設置および使用されていることを条件として、レニショーの装置とソフトウェアを、限定期間にわたって保証します（標準販売条件に記載）。保証の詳細については、標準販売条件をご確認ください。

第三者サプライヤからお客様が購入した装置および/またはソフトウェアは、かかる装置および/またはソフトウェアに付随する、個別の販売条件に委ねられます。詳細については、該当の第三者サプライヤにお問い合わせください。

CNC 工作機械の操作について

CNC 工作機械の操作は必ず機械メーカーの教育を受けた有資格者が行ってください。

システムの取扱いについて

本システムは精密機械です。取扱いに注意し、常に清掃しておくようにしてください。

特許について

NC4 非接触式工具計測システムの機能および同様の他のレニショー製品の機能は、次の特許や特許出願の対象となっています。

CN 100394139 JP 4520240
EP 1502699 US 7312433

Microchip software licensing agreement

This product's firmware has been developed by Renishaw with the use of the Microchip libraries, under the following licensing terms:

Copyright © 2017, Microchip Technology Inc. and its subsidiaries ("Microchip")
All rights reserved.

This software is developed by Microchip Technology Inc. and its subsidiaries ("Microchip").

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Microchip's name may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY MICROCHIP "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL MICROCHIP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWSOEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

使用目的

NC4 は、通常の加工環境下にあるマシニングセンター上で、高速かつ高精度で切削工具をレーザー計測する非接触式工具計測システムです。

安全について

ユーザーへの情報

NC4 セットアップツール (レニショーパーツ No. A-4114-8000、別売り品) には、リチウム金属電池 (充電不可) が付属します。電池の具体的な使用、安全、廃棄に関するガイドラインについては、電池メーカーの取扱説明書を参照してください。

- 電池は充電を試みないでください。
- 指定タイプの電池以外と交換しないでください。
- 製品に、新しい電池と古い電池を一緒に入れないでください。
- 製品に、タイプやブランドの異なる電池を一緒に入れないでください。
- 電池は必ず、本マニュアルおよび製品で指示されているとおりの正しい電極の向きで挿入するようにしてください。
- 直射日光があたる場所に電池を保管しないでください。
- 電池を濡らさないでください。
- 電池は、高温になる場所に放置したり焼却処分したりしないでください。
- 故意に放電させないでください。
- ショートさせないでください。
- 分解したり、過度な圧力を加えたり、穴を開けたり、変形させたり、衝撃を与えたりしないでください。
- 飲み込まないでください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 電池を飲み込んだ場合や電池が破損した場合は、製品に入れて使用することはせず、注意して取り扱ってください。
- 使用済みの電池は、各自治体の環境・安全の法令に従って処分してください。

電池や電池を挿入した製品を運搬する際は、国内外の電池輸送規制を必ず遵守してください。リチウム金属電池は、輸送に際して危険物に分類されており、危険物に関する規制に従って表記および梱包したうえでの輸送が求められます。輸送における遅延の可能性を軽減させるため、なんらかの理由で本製品をレニショーに返却する際は、必ず電池を取り出してから送付してください。

工作機械を使用する場合は、保護眼鏡の着用を推奨します。

機械メーカーへの情報

操作に伴うあらゆる危険性 (レニショー製品の説明書に記載されている内容を含む) をユーザーに明示すること、それらを防止する十分なカバーおよび安全用インターロックの取付けは工作機械メーカーの責任で行ってください。

NC4 に不具合が発生すると、レーザービームが遮断されていても、遮断されていないことを示す信号が誤って出力されることがあります。NC4 から出力される信号のみに頼って機械を停止させないようにしてください。

エンジニアリング会社への情報

すべてのレニショー製品は、英国、EU および FCC の関連規制要件に準拠して設計されています。これらの規制に準拠して製品を機能させるために、エンジニアリング会社の責任において次のガイドラインを遵守してください。

- 変圧器やサーボアンプなど電気ノイズの発生源からインターフェースユニットを離して配置してください。
- すべての 0V/アース接続は、機械の集中アース部分に接続してください (集中アースとはすべての機器のアースとシールドケーブルを接続する一点アースのことです)。この接続は非常に重要で、怠るとアース間で電位差を生じることがあります。
- ユーザーガイドに示されたとおりにすべてのシールドを接続してください。
- モータの電源ケーブルなどの大電流のケーブルや、高速のデータケーブルからケーブルを離してください。
- ケーブル長は、常にできるだけ短くしてください。

製品の使用について

本製品をメーカーが指定する方法以外で使用した場合、本製品の保護性能が低下することがあります。

警告

本書内で紹介してある方法以外で製品の制御、調整、運用等を行った場合、レーザー光による被ばくを受ける可能性があるため、注意してください。

NC4 システムのメンテナンスを行う前に、必ず機械の電源を切ってください。

NC4 システムを使用する際は、火災、感電、怪我の危険性を抑えるために、必ず下記の基本的な安全対策に従ってください。

- 本製品を操作する前に、すべての注意事項を読んでください。
- 本製品は、必ずトレーニングを受けた適切な技術を持つ作業者のみがインストールおよび使用を行うようにしてください。
- 機械に関連する事故、クーラントや切り粉から目を守るために、保護眼鏡を着用してください。
- 工作機械から出てくるクーラントの蒸気を吸い込まないようにしてください。
- 送光ヘッド、受光ヘッドまたはエアブローから出てくるエアを塞がないでください。
- エアブローから出る音量は、70.3dB (0.3MPa 時)~78.2dB (0.6MPa 時) です。取付け者の責任において、この装置を使用する前に適切な騒音評価を確実に実施してください。
- レーザービームが直接目にあたらないような保護対策を講じてください。
- また、反射面に反射したビームが目に入らないように注意してください。



注意 - レーザー光の安全性について

レニショー NC4 非接触工具計測システムに使用しているレーザー光は、波長 670nm、出力 1mW 未満の可視赤色レーザーです。



NC4 は、BS EN 60825-1:2014 により定義されたクラス 2 レーザー製品に分類されます。

2019 年 5 月 8 日付け Laser Notice No. 56 に示されているとおり、IEC 60825-1 Ed. 3 への準拠を除き、21 CFR 1040.10 および 1040.11 に準拠しています。

BS EN 60825-1:2014 では、レーザーに関する警告ラベルおよび説明ラベルを付けることが規定されていません。


警告ラベルおよび説明ラベルは、送光ヘッド (Tx) の両側面に刻印されています (詳細については **1-6 ページ**の「レーザーの安全性ラベルと警告ラベル」を参照)。また、警告ラベルシールが付属します。このラベルは、工作機械外側の目につく箇所に貼り付けることを推奨します。

レーザーの安全性ラベルと警告ラベル

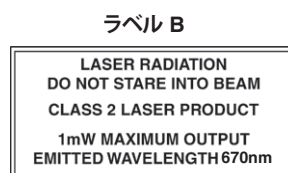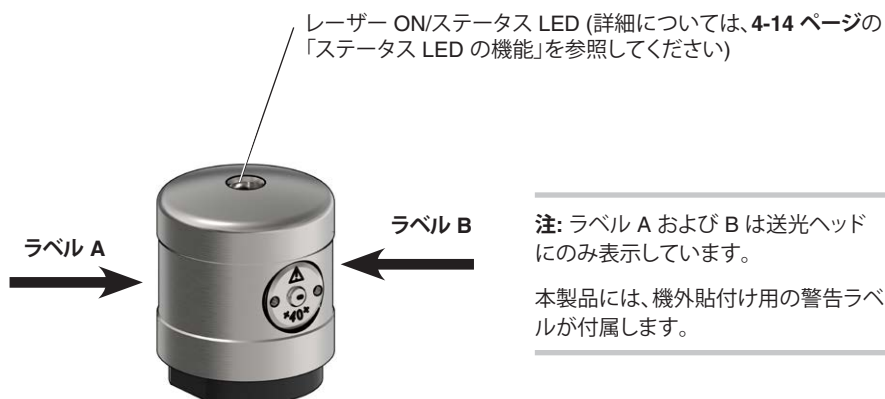

2019 年 5 月 8 日付け Laser Notice No. 56 に示されているとおり、IEC 60825-1 Ed. 3 への準拠を除き、21 CFR 1040.10 および 1040.11 に準拠しています。

レーザー照射口の位置

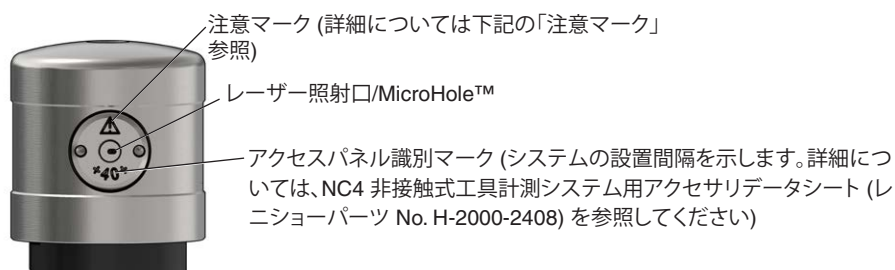

⚠ 注意 - レーザー光の安全性について

アクセスパネルは、保守点検の目的以外で取り外さないでください。なお、取り外すには付属の専用ツールが必要です。

アクセスパネルを取り外す前に、レーザービームに被ばくしないよう、送光ヘッドの電源を OFF してください。

⚠ 「注意」マーク

アクセスパネル上の「注意」マークは以下の内容を表示しています。

注意 - クラス 3R レーザー放射 (開放時)。
レーザー光を直視しないでください

なお、上記の文言は、記載できるスペースがないため、アクセスパネルに記載していません。

NC4 の基本事項


はじめに

本マニュアルでは、レニショー NC4 非接触式工具計測システムの設置、設定および保守点検の方法について解説しています。

NC4 は、通常の加工環境下にあるマシニングセンター上で、高速かつ高精度で切削工具をレーザー計測する非接触式工具計測システムです。

工具がレーザービームを通過すると、ビームが遮断されたことを本システムが検出します。コントローラに送信された出力信号から、工具の有無、工具先端の位置を判定します。この判定結果から、工具の寸法 (工具計測) や工具の状態 (工具折損検出) を判断できます。

NC4 本体の各部

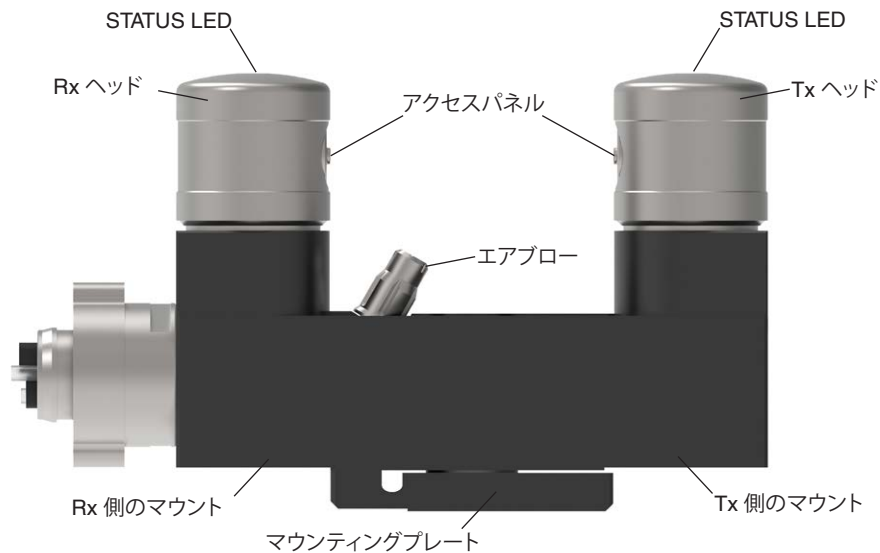


最適な使用のためのガイドライン

- NC4 は精密機器のため、取扱いには十分注意してください。
- 固定箇所はすべて、しっかり留めるようにしてください。
- 電気接点を清潔に保ってください。
- 機械の稼動時に、振動や衝撃を受けづらい場所に取り付けてください。
- 切り粉の堆積による影響がない場所に取り付けてください。NC4 やその周囲に切り粉やくずを過剰に堆積させないようにしてください。
- ケーブル、チューブ、コンジットなどは適切に固定して、損傷しないようにし、NC4 本体へ荷重が掛からないようにしてください。
- NC4 へのエア供給と電源供給を常に維持することで、最良のパフォーマンスが得られます。
- NC4 は連続的に吹き出すクリーンエアにより保護されます。1 か月に 1 回を目安に、光学部品に汚れがないか点検してください。なお、メンテナンスの間隔は、使用状況に応じて調整してください。
- NC4 へ供給するバリアエアは必ず、BS ISO 8573-1 エア品質クラス 1.4.2 に準拠する、水分を含まないエアを使用するようにしてください。

NC4 の仕様

主な用途	非接触式の高精度高速工具計測および工具折損検出 (対象機械: すべてのサイズの立形と横形マシニングセンター、複合加工機および門形マシニングセンター全般)	
信号伝達方式	ハードワイヤ式	
対応インターフェース	NCi-6	
繰り返し精度	±1.0μm、2σ値	
出力信号 (出力元: インターフェースユニット)	電圧フリーのソリッドステートリレー (SSR) 2 系統。それぞれを、ノーマルオープンまたはノーマルクローズに設定可能 (スイッチで切替え)。電流 (最大) 50mA、電圧 (最大) ±50V。 インターフェースには、NC4 と主軸プローブ間で出力を切り替えるための補助リレーを実装。このリレーは、エアプローブ用ソレノイド (オプション) の制御にも使用可能。	
供給電圧 (接続先: インターフェース)	DC11V~DC30V	
供給電流 (接続先: インターフェース)	120mA (DC12V 時)、70mA (DC24V 時)	
電源保護	インターフェースに復帰型ヒューズ。電源 OFF して不具合解消でリセット。	
配線方式	本体端部から引出しのケーブル。 ご要望に応じて、他の構成も承ります。	
ケーブル (接続先: インターフェース)	仕様	外径 Ø6.0mm。ツイストペアケーブル 2 組、単線 2 本。シールド付。各芯線は 0.1mm 線 18 本撚り。
	長さ	12.5m
	電気接続	本体端部から引出しのケーブル。 ご要望に応じて、他の構成も承ります。
バリアエアへのエア供給	NC4 へは必ず、BS ISO 8573-1 エア品質クラス 1.4.2 に準拠するエアを供給してください。最大エア圧 0.6MPa。 Ø3.0mm×5.0m。	
エアプローブへのエア供給	エアプローブへは必ず BS ISO 8573-1 エア品質クラス 2.9.4 に準拠するエアを供給してください。 Ø6.0mm のエアチューブ、長さ 5.0m、エアチューブの最大エア圧 0.6MPa。	
レーザータイプ	クラス 2 レーザー製品: 最高出力は 1mW、照射波長 670nm です。 警告: レーザーの照射口をのぞき込まないでください。	
レーザービームのアライメント調整	本体底部に調整機構付きのマウンティングプレートが付属	
重量 (12.5m ケーブル含む)	1080g~2000g (構成に依存)	
取付け方法	マウンティングプレートと M4 (×3)、M10 または M12 ねじ (非付属品) ご要望に応じて、他の取付け方法も承ります。	
使用環境	IP 保護等級	IPX6 および IPX8、BS EN 60529:1992+A2:2013
	保管時温度	-25°C~+70°C
	動作時温度	+5°C~+55°C

NC4 本体の寸法

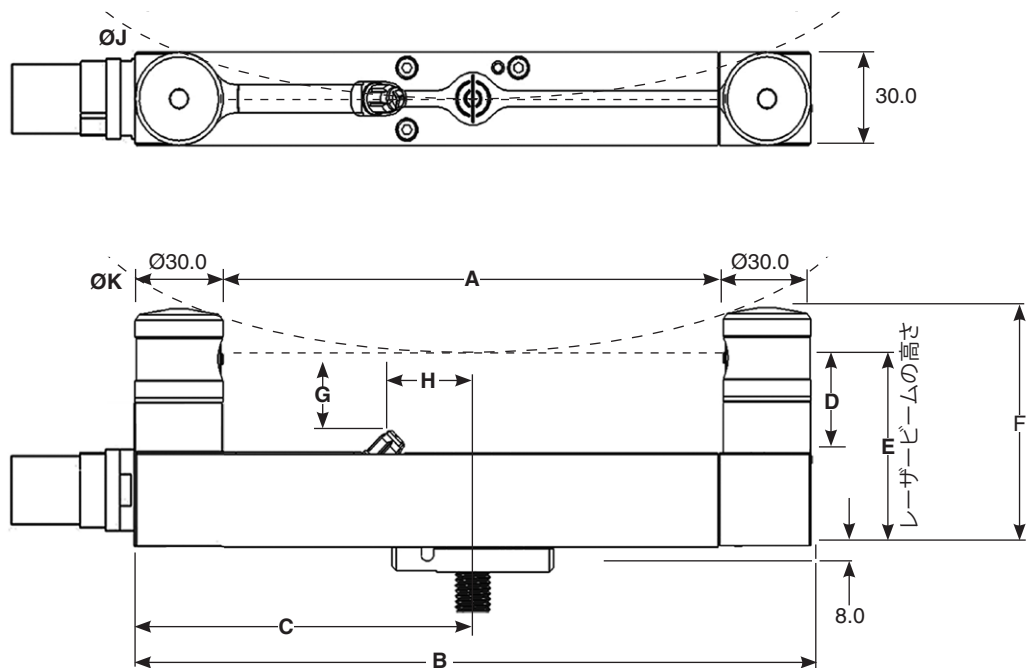


寸法 (単位 mm)

機種	寸法									
	A	B	C	D	E	F	G	H	$\varnothing J$	$\varnothing K$
NC4+ F115	55.0	115.0	57.5	31.0	61.0	77.0	18.0	13.7	105.0	70.0
NC4+ F115-R	55.0	115.0	57.5	50.0	80.0	96.0	35.6	12.5	105.0	70.0
NC4+ F145	85.0	145.0	72.5	31.0	61.0	77.0	20.4	24.5	205.0	147.0
NC4+ F145-R	85.0	145.0	72.5	50.0	80.0	96.0	37.5	25.0	205.0	147.0
NC4 F230	170.0	230.0	115.0	31.0	61.0	77.0	21.3	25.3	652.0	535.0
NC4 F230-R	170.0	230.0	115.0	50.0	80.0	96.0	40.3	44.3	652.0	535.0
NC4 F300	240.0	300.0	150.0	31.0	61.0	77.0	21.4	25.4	1200.0	1043.0
NC4 F300-R	240.0	300.0	150.0	50.0	80.0	96.0	40.4	44.4	1200.0	1043.0

寸法 (単位 mm)


マウンティングプレートの寸法

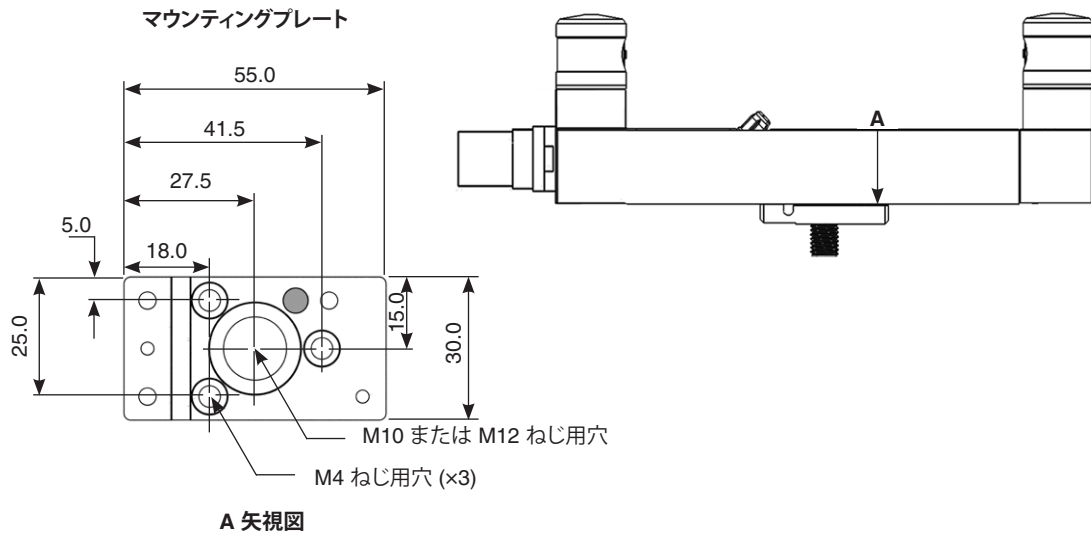

単位: mm

本ページは意図的に空白にしています。

システムの取付け

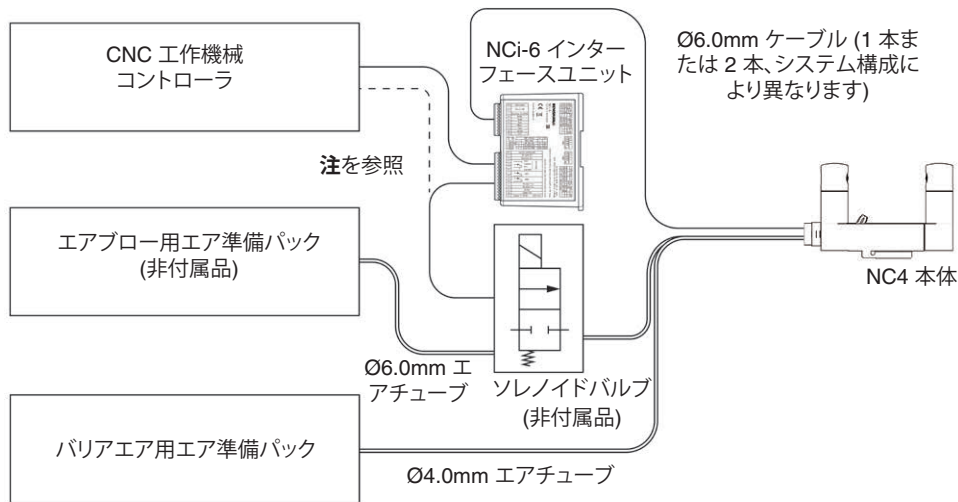

注: ソレノイドバルブは、NCi-6 の補助リレー、CN2 のピン 3、4、5 または 6 を使用して M コード制御します。また、M コードを直接ソレノイドバルブに繋いで制御することもできます。

NC4 システムの取付けおよび構成設定方法

NC4 システムは、以下の要領で取付けおよび構成を行います。

1. エア準備パックを取り付けます (詳細については、**3-3 ページ**の「エア準備パックの取付け」を参照してください)。この段階で、エア供給のスイッチを入れたり、エア圧を設定したりしないでください。
2. NC4 システムを取り付けます (詳細については、**3-4 ページ**の「NC4 システムの取付け」を参照してください)。
3. NCI-6 インターフェイスユニットを取り付けます (詳細については、**3-8 ページ**の「NCi-6 インターフェイスの取付け」を参照してください)。
4. NCI-6 インターフェイスユニットの電源を ON します (詳細については、**3-9 ページ**の「NCi-6 インターフェイスユニットの電源 ON」を参照してください)。
5. NC4 へバリアエアを供給します (詳細については、**3-10 ページ**の「NC4 のバリアエア圧の設定」を参照してください)。
6. NC4 のアライメントを行います (詳細については、**3-13 ページ**の「NC4 と機械軸とのアライメント」を参照してください)。
7. 該当する非接触式工具計測用ソフトウェアプログラミングガイドに従って、システムをキャリブレーションします。
8. 問題が発生した場合、または詳細については、**5-1 ページ**の「トラブルシューティング」を参照してください。

エアの供給について

NC4 へのバリアエアとしては、BS ISO 8573-1 エア品質クラス 1.4.2 に準拠する、水分を一切含まないエアを使用してください。エアの品質を確保できない場合は、レニショーから販売しているエア準備パックをご利用ください。NC4 非接触式工具計測システム用アクセサリデータシート (レニショーパーツ No. H-2000-2408) を参照してください。

NC4 には、最大エア圧 0.6MPa に調整されたエアを常時供給する必要があります。

このエアの供給がないと、各 NC4 本体内部の PassiveSeal™ が、本体を切り粉やクーラント等から保護するようになります。この時、システムがトリガー状態になります。送光ヘッドからのレーザービームが照射されなくなります。

エア供給異常の原因を突き止め、解消してください。

NC4 のエアブローには、最大エア圧 0.6MPa のエアを供給する必要があります。エアブローに供給するエアは必ず、BS ISO 8573-1 エア品質クラス 2.9.4 に準拠してください。なお、エアブローの制御にはソレノイドバルブが必要です。エアブロー用のエア準備パックとソレノイドバルブは、レニショーから販売しております。NC4 非接触式工具計測システム用アクセサリデータシート (レニショーパーツ No. H-2000-2408) をご覧ください。

最適な使用のためのガイドライン

- 可能であれば、工作機械にあるエアフィルタ/レギュレータからエアが供給されるようにしてください。油分を含んだエアを NC4 に供給しないでください。
- エアチューブはまっすぐ切断するようにしてください。斜めに切断すると、密閉性が低下するおそれがあります。
- 機械/コンジットにエアチューブを通す際は、エア準備パックに付属のキャップを使用してください。
- エアチューブを NC4 またはエアブローの IN 側ポートに接続する前に、少しの間エアのスイッチを ON にして、チューブ内のごみを除去してください。ごみを排出しきったら、エアのスイッチを OFF にして、NC4 にチューブを接続してください。
- NC4 へのチューブは、圧力降下を最小限にするために、できる限り短くしてください。
- 供給エアの温度が周囲温度より 5°C 以上高く、湿度が高い場合、エアドライヤが必要となります。NC4 インストレーションパックには、エア準備パック、ドライヤが付属します (レニショーパーツ No. A-6435-4000)。

最小曲げ半径

パーツ	外径	最小静的曲げ半径
GP 18 コンジット	24	75.2
エアチューブ	3	6
	4	25
	6	30
NC4 のケーブル	6	10

単位: mm

エア準備パックの取付け

エア準備パック (下図参照) には、フィルタハウジングに溜まったドレンを排出するオートドレン機能が搭載されています。ドレンはフィルタハウジング内部にあるフロートに達すると、自動的に排出されます。ドレン排出ポートは M5×0.8 でねじ切りされており、ドレン処理装置に適直接続できます。

給気エアがひどく汚れている場合は、プレフィルタを使用したほうがよい場合があります。プレフィルタを使うことで、エア準備パックを長く使用できるようになります。

警告: エア準備パックの取付け作業を始める前に、機械が安全に作業できる状態であることを確認してください。



マウンティングブラケットで、適切な場所にエア準備パックを垂直に立てて固定します。設置場所は NC4 から 25m 以内にしてください。

注: メンブレンドライヤの小さな排出口からは、湿ったエアが排出されます。動作時には排出音がすることがあります。この排出口は塞がないようにしておいてください。

次のステップ

エア準備パックの取付けが完了したら、NC4 システムを取り付けます (詳細については、**3-4 ページ**の「NC4 システムの取付け」を参照してください)。

NC4 本体および NCI-6 インターフェースユニットを取り付けて電源を ON するまで、エア供給のスイッチを入れたりエア圧を設定したりしないでください。

NC4 システムの取付け

本セクションでは、NC4 システムの取付け方法を解説します。**3-6 ページ**の図を参照してください。

警告: NC4 システムの取付け作業を始める前に、機械が安全に作業できる状態であることを確認してください。制御盤内で作業を行う際は、機械の電源を切ってください。

1. NC4 本体の取付けに適した場所を決めます。アクセスパネルの MicroHole™ から排出されるエアが遮られない場所にしてください。

注: 切り粉が過剰に堆積する場所には取り付けないでください。

2. マウンティングプレートを機械内の適切な場所に固定します。マウンティングプレートは複数の方法で取り付けられます。**3-6 ページ**の図を参照してください。マウンティングプレートは、機械のいずれかの軸とおよそで平行になるようにアライメント調整をします。
3. ダイヤルゲージで、機械軸に対するマウンティングプレートの直角度を求めます。マウンティングプレートの上面および側面は、全長に対して 1.0mm 以内になっています。
4. コンジットを機械内部に引き回して、長さをチェックします。必要に応じて、適切な長さにカットします。

注: スプリングカバーの内径は、NC4 のエアチューブコネクタに接続する側の端部で大きくなっています。カットする際は、この端部から長さを測るようにしてください。

5. コンジットにケーブルとエアチューブ各 2 本を通します。ケーブルとエアチューブには過度な力を加えないようにしてください。必要に応じて、適宜潤滑してください。
6. パープコネクタにコンジットを押し込み、その上に固定用 O クリップを留めます。
7. NC4 本体をマウンティングプレート上に置き、X/Y 軸固定ねじ (2 本) と Z 軸固定ねじ (1 本) を使用してしっかりと固定します。
8. 機械内にコンジットを配置します (最小曲げ半径については、**3-3 ページ**の表を参照してください)。整理して取り付けるためのアクセサリを各種で用意しています。NC4 非接触式工具計測システム用アクセサリデータシート (レニショーパーツ No. H-2000-2408) をご覧ください。


注: コンジットとエアチューブを機械内に配置する前に、ストレートアダプタとキャップを各エアチューブの、接続されていない方の口に装着するようにしてください (**3-6 ページ**の図を参照してください)。エアチューブにごみが入るのを防ぐためです。

9. 強電盤までケーブルを引き回します。電気ノイズ発生源 (モータや電源ケーブルなど) のそばを避けるよう、注意してこの作業を行います。
10. バリアエアチューブをエア準備パックに、エアブローのエアチューブをソレノイドバルブ (非付属品) に接続します (NC4 非接触式工具計測システム用アクセサリデータシート (レニショーパーツ No. H-2000-2408) をご覧ください)。


注: NC4 インストレーションパックには、チューブ (直径 6mm、長さ 20m) が付属します。バリアエアの引回しにはできるだけこのチューブを使用し (一般的に工作機械の隔壁まで)、NC4 本体近くで細めのチューブに切り替えることを推奨します。

11. エアチューブの口からストレートアダプタとキャップを外します。
12. NC4 本体にチューブを接続する前に、エアレギュレータを使ってチューブ内からごみを取り除きます。
13. T 型チューブフィッティングとエアアダプタコネクタを適宜使用して、エア準備パックの OUT 側ポートにバリアエアチューブを接続します。また、エアブローをソレノイドバルブ (非付属品) に接続します。
14. コンジットクランプを装着して、機械テーブル上の所定位置にコンジットをしっかり固定します (3-7 ページの図を参照してください)。機械稼動時に、NC4 本体へ荷重が掛からなくなります。

代表的なユニット本体に取り付けたストレートコンジットグラウンド (標準)

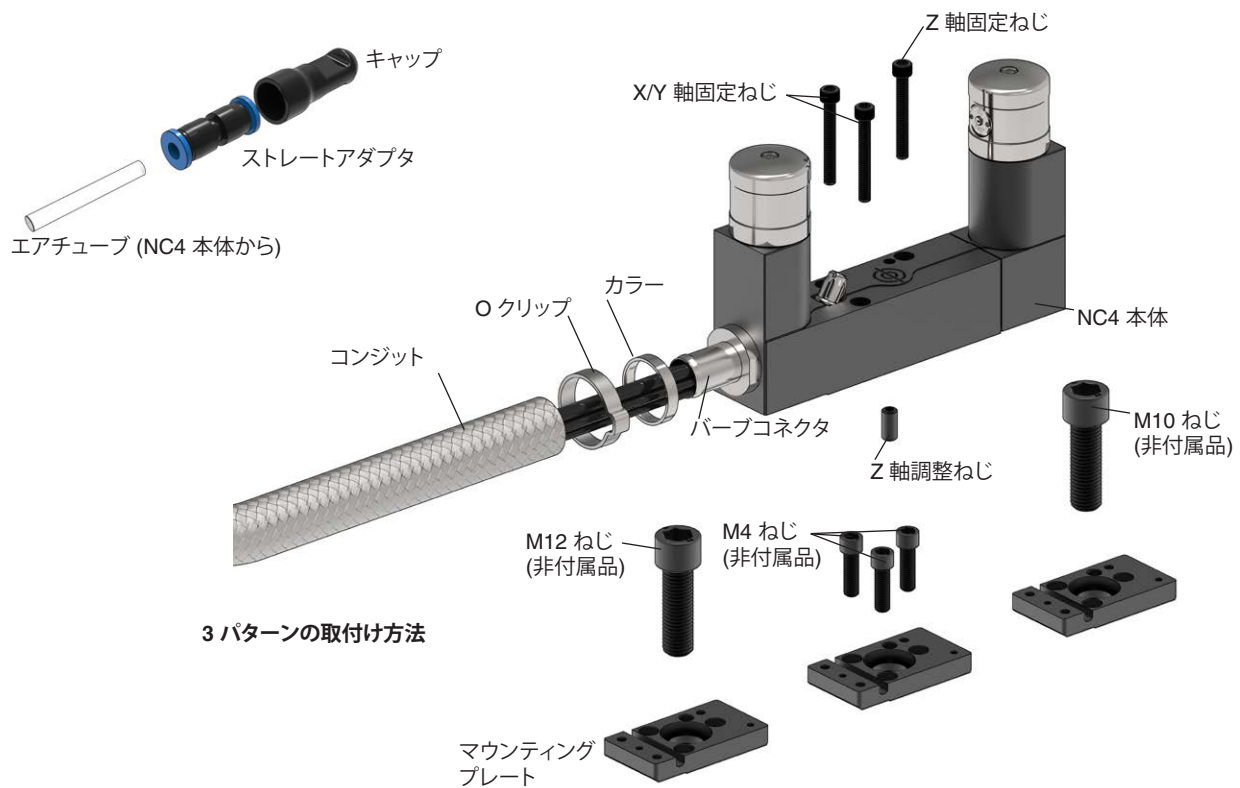

代表的なユニット本体に取り付けた 90°グラウンドアダプタ (オプション)

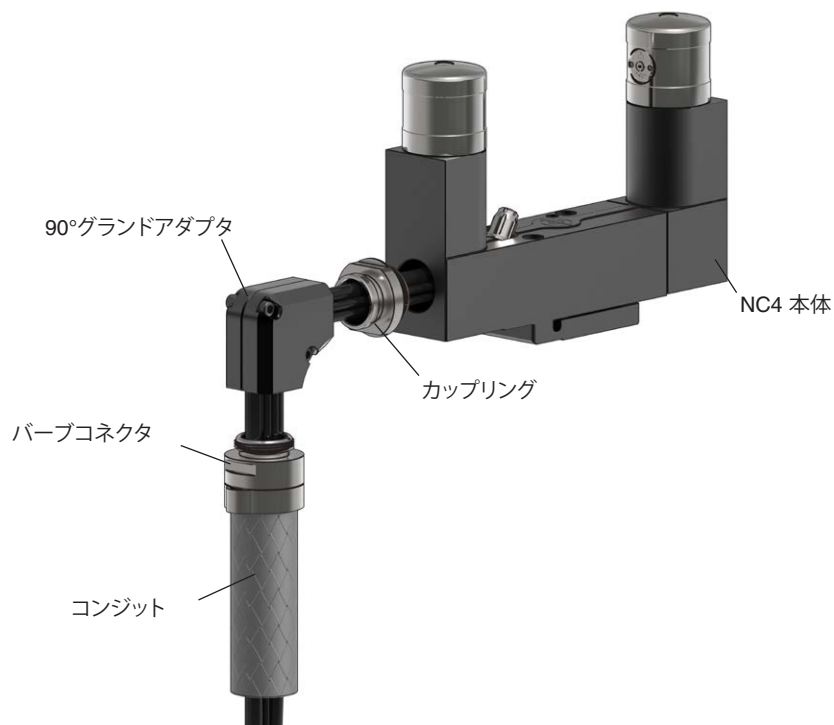

機械に配置したコンジット固定用のコンジットクランプ




NCi-6 インターフェースの取付け

警告: NCI-6 インターフェースユニットの取付けを始める前に、機械が安全に作業できる状態を確保してください。制御盤内で作業を行う際は、機械の電源を切ってください。

NCi-6 インターフェースユニットは、CNC 工作機械の制御盤内に設置します。変圧器やモータの制御ユニットなど、干渉を与えそうな装置から可能な限り離れた場所に設置してください。

NCi-6 インターフェースユニットは、NC4 からの信号を処理して、電圧フリーのソリッドステートリレー (SSR) 出力に変換します。この出力が CNC 機械コントローラに送信されます。

NCi-6 非接触式工具計測システム用インターフェースインストールおよびユーザーガイド (レニショー パーツ No. H-6516-8505) を参照して、NCi-6 インターフェースユニットの取付けと設定を行ってください。

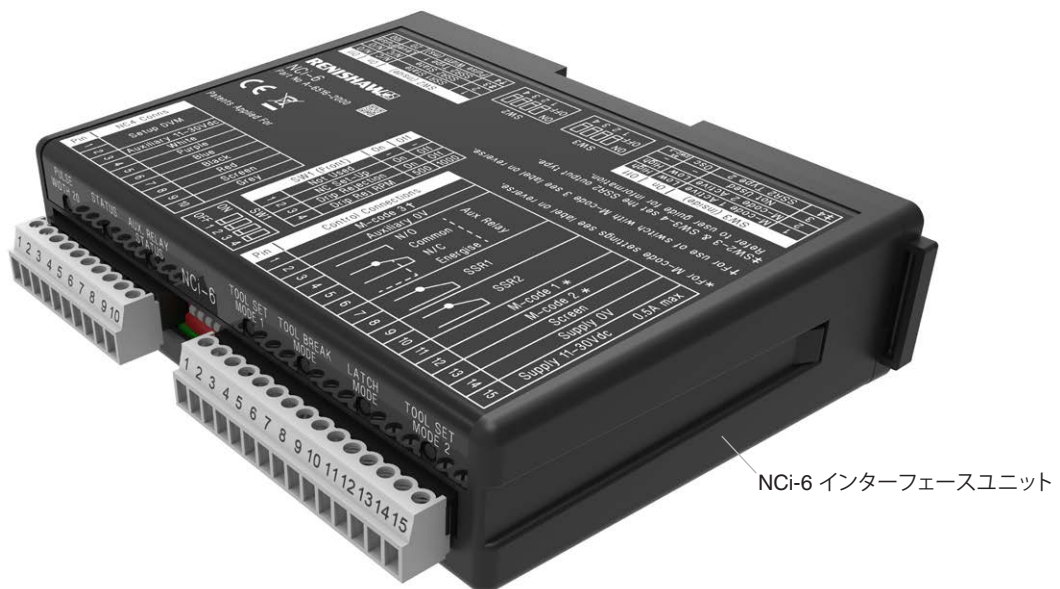

NC4 システムの電気結線詳細

下記に、NC4 の送光ヘッドおよび受光ヘッドの、各線の機能および色を記載します。

NC4 システムの電気結線詳細

NC4 の送光ヘッド		NC4 の受光ヘッド	
線色	機能	線色	機能
緑	スクリーン	緑	スクリーン
黒	0V	黒	0V
赤	12V	赤	12V
白	未使用*	白	アナログ出力 1
青	未使用*	青	アナログ出力 2
紫	未使用*	紫	セットアップ
グレー	ステータス	グレー	ステータス

*この線は使用しないため、接続していないほうの端部を確実に絶縁するようにしてください。

NCi-6 インターフェースユニットの電源 ON

警告: インターフェースユニットの電源を ON する前に、機械が安全に作業できる状態を確保してください。

1. NCi-6 インターフェースユニットとエア供給が NC4 システムに正しく接続されていることを確認します (詳細については、上表を参照してください)。
2. NCi-6 インターフェースユニットの電源を ON します。
3. NC4 の送光ヘッドおよび受光ヘッドそれぞれのステータス LED が点灯することを確認します。

次のステップ

NCi-6 インターフェースユニットの電源を ON してから、エア供給のスイッチを入れて、エア圧を正しく設定します (詳細については、**3-10 ページ**の「NC4 のバリアエア圧の設定」を参照してください)。

停電と復旧

NC4 システムの標準動作モードで作動中に NCi-6 インターフェースユニットへの電力供給が停止し、すぐに復旧した場合は、NC4 システムの電源が OFF 後も、元々のゲイン設定が失われることなく電源が再度 ON します。

NC4 のバリアエア圧の設定


警告: エア圧の設定を始める前に、機械が安全に作業できる状態であることを確認してください。

1. NCI-6 インターフェースユニットの電源が ON であることを確認します。
2. **4-10 ページ**および**4-12 ページ**に従って、セットアップ電圧をモニタします。
3. エア供給のスイッチを入れます。
4. 送光ヘッドから照射されるレーザービームの輪郭がくっきりし、セットアップ電圧がピーク電圧近くになるまで、エア圧を徐々に上げていきます。
5. エア圧力計の圧力を書き留めておき、さらに 0.05MPa だけエア圧を上げます。レーザービームの輪郭が円形になっているか確認します。

注:

機械動作時にエア圧が変動する場合は、この変動を考慮して、NC4 本体へのエア圧を高めに設定する必要があります。

このセットアップ作業は動画でも確認できます。NC4 アプリに収録の作業ガイド「エア圧力のチェック」をご覧ください。

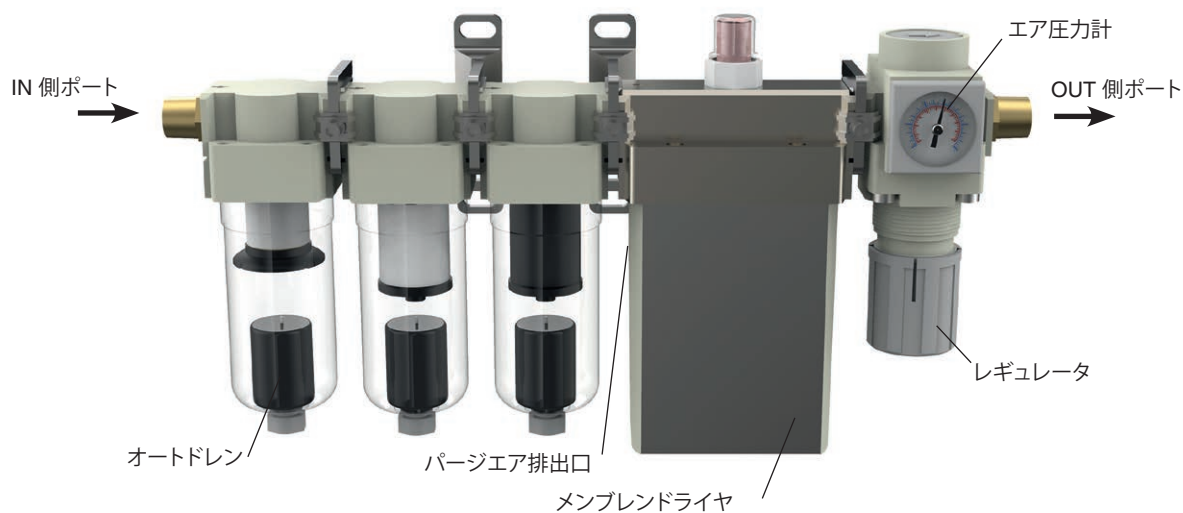

換算表	
MPa	bar
0.2	2
0.4	4
0.6	6
0.8	8
1	10


NC4 のエアブローエア圧の設定

警告: エア圧の設定を始める前に、機械が安全に作業できる状態であることを確認してください。

1. エア供給のスイッチを入れます (エアブロー用のエア準備パック (非付属品))。NC4 非接触式工具計測システム用アクセサリデータシート (レニショーパーツ No. H-2000-2408) を参照してください。
2. ソレノイドバルブ (非付属品) の電源を ON します。NC4 非接触式工具計測システム用アクセサリデータシート (レニショーパーツ No. H-2000-2408) を参照してください。
3. 使用環境および使用する工具に一般的な、切り粉やクーラントによる汚れを除去できるエア圧になるまで、エア圧を上げます。

エアブローのエア圧は、0.3MPa~0.6MPa の間に設定します。一般的に 0.6MPa が最も効果的です。

径が非常に小さい工具の場合は、工具が損傷しないようエア圧を低めに設定します。

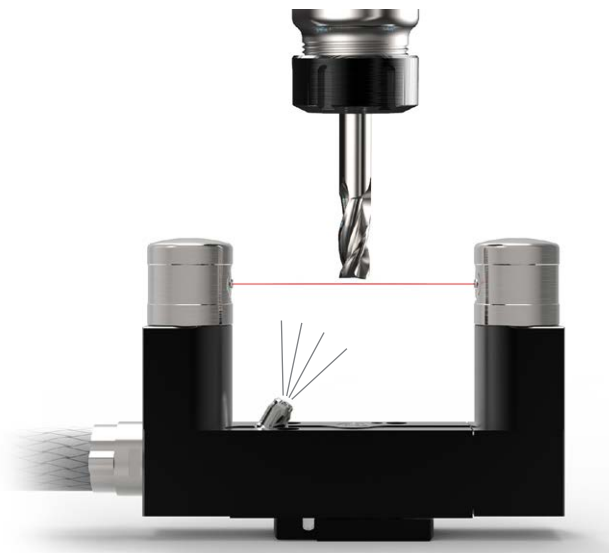

マクロプログラミングソフトウェア

注: 非接触式工具計測システム用ソフトウェアをインストールする前に、ソフトウェアメディアに収録されている「Readme」ファイル内のガイドラインを読んでください。

各機械コントローラ対応の工具計測ルーチンやソフトウェアパッケージについては、データシート「工作機械用プローブ計測ソフトウェア: プログラムと機能」(レニショーパーツ No. H-2000-2397) を参照してください (この資料は、www.renishaw.jp からダウンロードできます)。

レニショーの非接触式工具計測システム用ソフトウェアの使用方法については、お使いの工作機械コントローラに対応するプログラミングガイドを参照してください。

 
ソフトウェアおよびユーザー情報

対応するソフトウェアについては、データシート「工作機械用プローブ計測ソフトウェア: プログラムと機能 (レニショーパーツ No. H-2000-2397)」を参照してください (この資料は、www.renishaw.jp からダウンロードできます)。

工作機械用製品向けの各種アプリ

スマートフォン用アプリでは、情報をわかりやすく手元で確認できます。各種言語に対応した無料アプリです。以下の用途に便利です。

NC4 アプリ NC4 システムの設定 (配線を含む)、メンテナンス、トラブルシューティング
GoProbe アプリ レニショープローブ計測システム (NC4 を含む) のプログラミング



中国では、レニショーのアプリは Baidu、Tencent または Huawei からダウンロード可能です。

オンマシンアプリは各種 CNC コントローラにシームレスに統合可能です。Microsoft® Windows® ベースの CNC コントローラや、イーサネットでコントローラに接続した Windows タブレットにインストールします。

タッチ操作と直感的なデザインを特徴としているスマートフォンのスマートフォン用アプリやオンマシンアプリはタッチ操作と直感的なデザインが特徴で、工作機械用プローブのユーザーにとって便利な機能を多数実装しています。

詳細については、www.renishaw.jp/machinetoolapps をご覧ください。



NC4 と機械軸とのアライメント

警告: NC4 システムのアライメント調整およびセットアップを始める前に、機械が安全に作業できる状態であることを確認してください。

アライメント調整では、NC4 本体自体を動かして、レーザービームが機械軸と平行および/または垂直になるようにします。推奨するアライメント公差内になるように、アライメントを調整します (詳細については、**3-14 ページ**の「アライメント公差」を参照してください)。


この作業には、対応するビームアライメントマクロ (非接触式工具計測用ソフトウェアプログラミングガイドに記載) を使用します。このマクロによって、機械軸に対するアライメントのずれ量が算出されます。このずれ量を目安に、NC4 本体のアライメント調整を行います。

NC4 本体のアライメント調整方法

1. ビームアライメントマクロを実行します (詳細については、対応する非接触式工具計測用ソフトウェアプログラミングガイドを参照してください)。
2. アライメントが、**3-14 ページ**の「アライメント公差」に記載する数値を超える場合は、NC4 本体のアライメント調整を適宜実行します。

X 軸と Y 軸のアライメント調整

- a. X/Y 軸固定ねじをゆるめます。
- b. 本体を X 軸と Y 軸に手作業でアライメント調整します。
- c. X/Y 軸固定ねじを締めます。この際、NC4 本体が動かないよう注意してください。

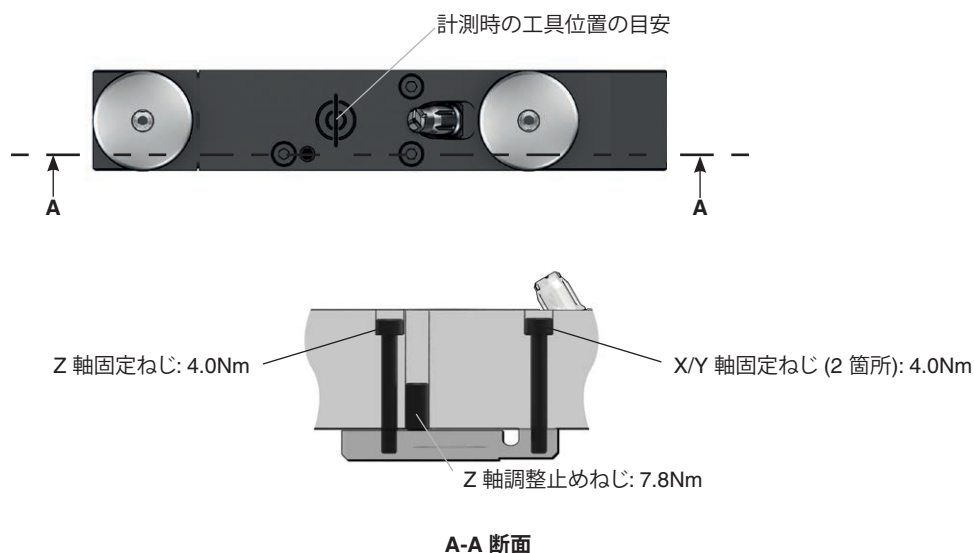

Z 軸のアライメント調整

- a. Z 軸固定ねじをゆるめます。
- b. Z 軸調整ねじを調整します。
- c. Z 軸固定ねじを締めます。この際、本体が動かないよう注意してください。

3. NC4 本体のアライメント調整が終了後、ビームアライメントマクロを再度実行します。

アライメント公差

工具計測時の公差は、機械軸に対するレーザービームの平行度に依存します。

工具計測

100mm を超えるスパンの場合、下記のアライメント精度を推奨します。

主軸方向の軸 (P2 - P1): $\leq 10\mu\text{m}$

半径方向の軸 (P2 - P1): $\leq 1\text{mm}$

上記精度であれば大半の工具計測に十分に対応できます。


工具折損検出

100mm を超えるスパンの場合、下記のアライメント精度を推奨します。

主軸方向の軸 (P2 - P1): $\leq 0.2\text{mm}$

半径方向の軸 (P2 - P1): $\leq 1\text{mm}$

上記精度であれば大半の工具折損検出に十分に対応できます。

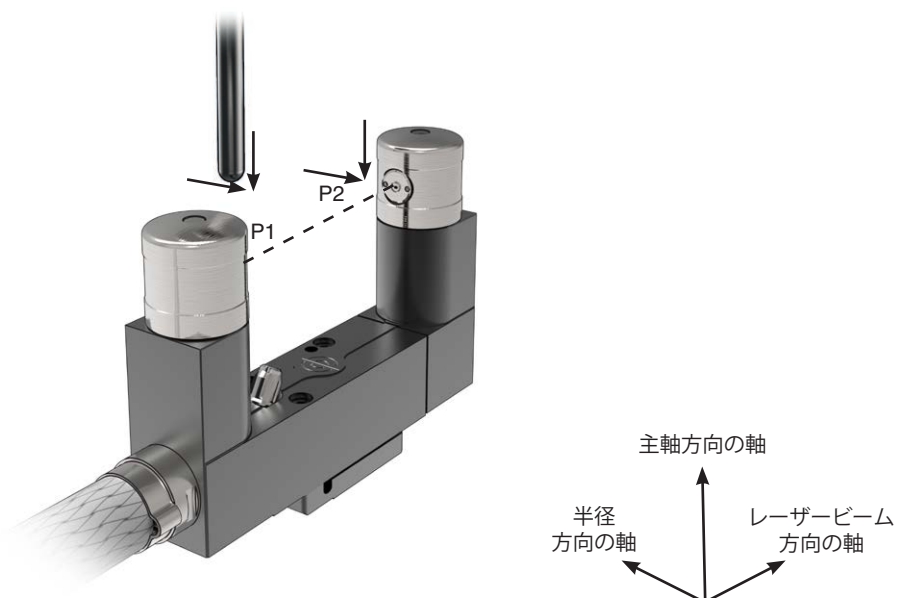

注: 最良の計測パフォーマンスを得るために、NC4 本体のアライメントには先端が球状で円筒形のキャリブレーションツールを使用することを推奨します。NC4 のアライメントにはスマホ用アプリ (NC4 アプリ) が便利です。手順を段階的に確認できます (詳細については、3-12 ページの「工作機械用製品向けの各種アプリ」を参照してください)。

メンテナンス

はじめに

NC4 システムは、立形または横形マシニングセンター、複合加工機、門形マシニングセンターに常設してメタルホットチップやクーラント環境下で動作するよう設計されていますが、最低限のメンテナンスは行う必要があります。

メンテナンスは、本章に記載した手順に従って行ってください。

レニショー製品の分解と修理は非常に高度な作業です。必ずレニショー認定のサービスセンターで実施してください。

保証期間内の製品の修理、オーバーホール、調整については、購入元へ返却してください。

警告: メンテナンス作業を始める前に、NCi-6 インターフェースユニットへの電源を切って、工作機械が安全に作業できる状態を確保してください。

エア準備パックのフィルタエレメントの交換

以下の手順については、**4-4 ページ**の図を参照してください。

フィルタエレメント (A) の点検は定期的に行ってください。フィルタエレメントは、汚れたり、濡れたりしている場合に、または最低でも年に 1 回交換してください。

1. エア供給のスイッチを切ります。
2. フィルタハウジングを手で回して取り外します。
3. フィルタハウジングの溝から O リングを取り外します。この O リングは廃棄してください。
4. フィルタエレメントを回してフィルタ本体から取り外します。
5. 新しいフィルタエレメントを取付けます。
6. フィルタハウジングの溝に、新しい O リングをはめ込みます。
7. フィルタハウジングを元どおりに組み付け、手でしっかり締めます。
8. エア供給のスイッチを入れ、**3-10 ページ**の「NC4 のバリアエア圧の設定」の手順に従って、エア圧を設定します。

注: 破線枠 (A) 内の部品は、レニショーの販売するエアフィルタサービスキットに含まれています。NC4 非接触式工具計測システム用アクセサリデータシート (レニショーパーツ No. H-2000-2408) をご覧ください。


メンブレンドライヤモジュールの交換

メンブレンドライヤ (C) の露点チェッカ (B) は、定期的を確認してください。メンブレンドライヤは、下表に記載のタイミングが少なくとも 4 年に 1 回は交換してください。

露点チェッカの表示

粒子表示色	原因	対応
緑/オレンジ	ドライヤが正常に機能中	対応の必要はありません
黄	初期状態	エアが流入し始めてから露点チェッカの点灯が緑になるまで、10 分以上かかります。
	メンブレンエアドライヤに水が浸入しています。	点検して、必要であればフィルタを交換してください。 給気エアに過剰なオイル分または水分が含まれていないか、エアの状態を確認してください。 パージエア排出口に障害物がないか確認してください。 給気エアの温度を下げてください。必要に応じ、インライン空冷装置を取り付けてください。
茶/黒	メンブレンの汚染/オイルの混入	給気エアに過剰なオイル分または水分が含まれていないか、エアの状態を確認してください。 メンブレンおよび露点チェッカを交換してください。

注: 破線枠 (B) と (C) 内の部品は、レニショーの販売するメンブレンドライヤサービスキットに含まれていません。NC4 非接触式工具計測システム用アクセサリデータシート (レニショーパーツ No. H-2000-2408) をご覧ください。

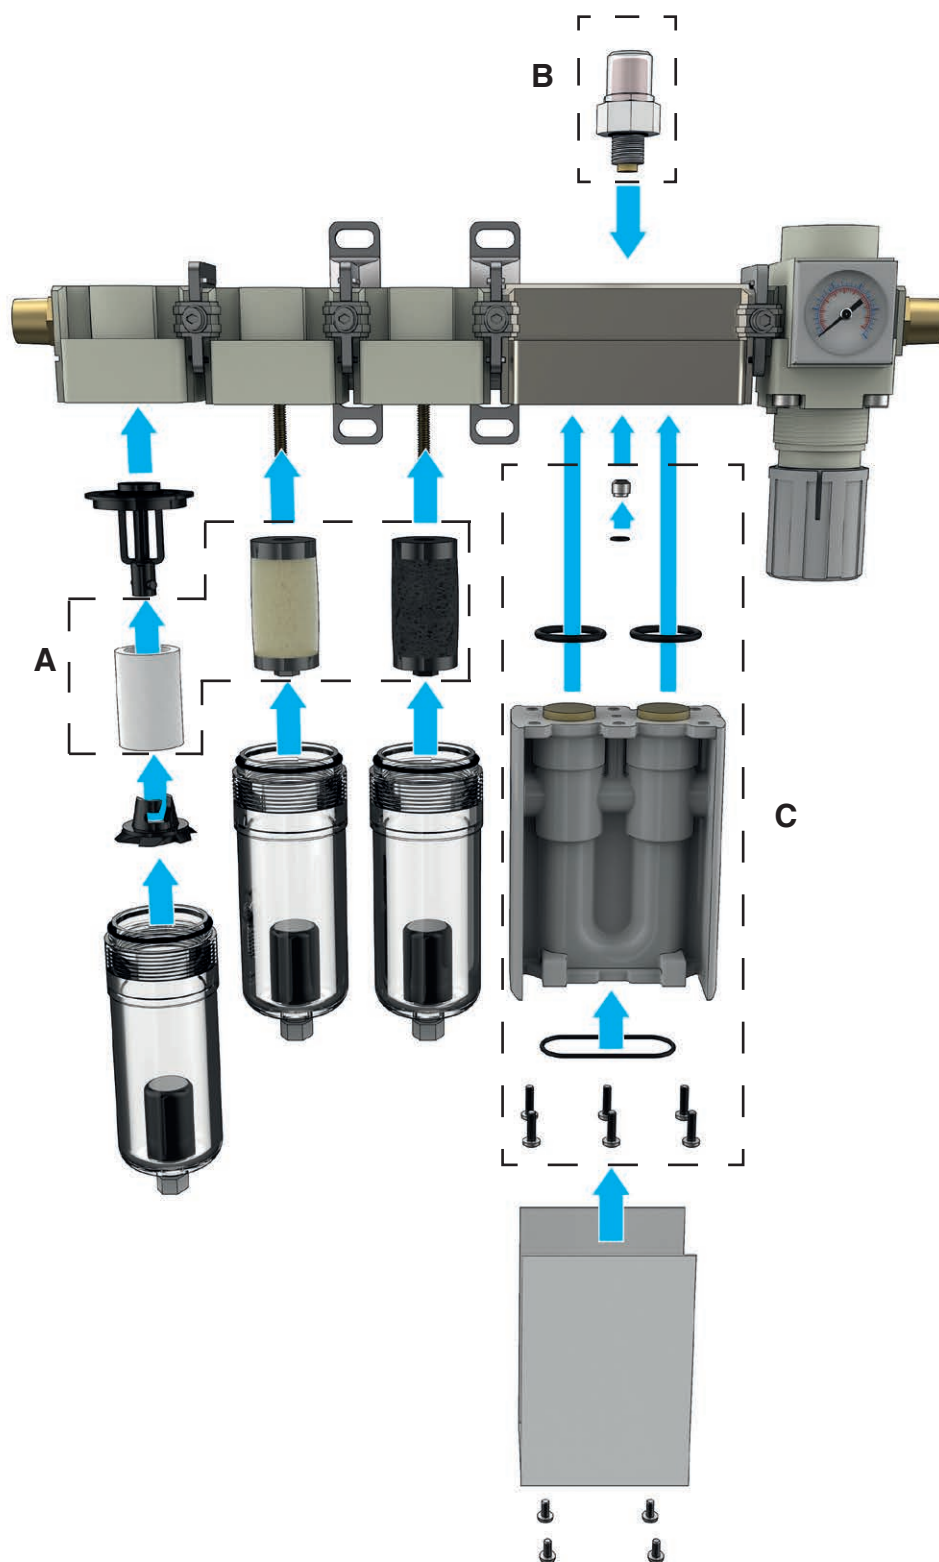

光学部品のクリーニング

光学部品の清掃は、レーザー製品の使用および操作についての研修を受けた有資格者のみが実施するようにしてください。クリーニングツールやピンスパナなどの特殊ツールは、保守点検の担当者のみが使用するようにはしてください。

NC4 本体のクリーニング

NC4 本体へ供給するエアが汚れてしまった場合は、送光ヘッドおよび受光ヘッドのクリーニングが必要になる場合があります。

エアが汚れてしまうと、システムがトリガー状態になったままになります。エアの汚染が疑われる場合は、NC4 本体のクリーニングを行う前に問題を解消してください (詳細については、**5-1 ページ**の「トラブルシューティング」を参照してください)。必要に応じて、エアチューブを交換してください。

アクセスパネルを取り違えてしまうリスクを避けるために、ヘッドのクリーニングは 1 個ずつ行ってください。

必要となる備品

- ピンスパナまたはアクセスパネルツール
- クリーニングツール
- 精密機器用クリーニング溶剤、レンズクリーナまたはイソプロピルアルコール
- エアダスタ
- クリーニングスティック (x2)




光学部品のクリーニング



注意 - レーザー光の安全性について

光学部品へアクセスするには、NC4 送光ヘッドのアクセスパネルを取り外す必要があります。アクセスパネルを取り外す前に、レーザービームに被ばくしないよう、NC4 本体の電源を切ってください。

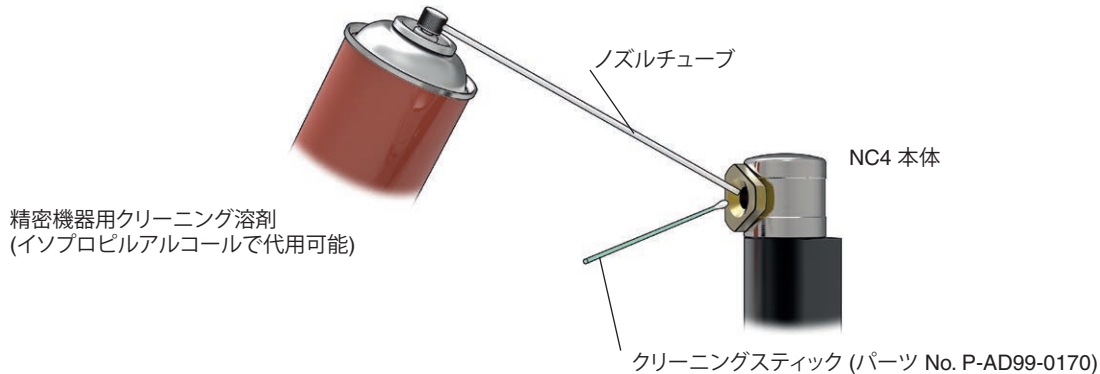

1. NCi-6 インターフェースユニットの電源を OFF します。NCi-6 インターフェースユニットからコネクタを抜いて絶縁します。
2. 圧力レギュレータの設定を 0MPa にして、NC4 に供給するエアを止めます。
3. エアチューブに損傷がある場合は交換します。
4. ピンスパナで、NC4 本体正面のアクセスパネルを取り外します (反時計回りに回します)。
5. NC4 本体のアクセスパネル取付け面周辺にごみがないか、目視で確認します。ごみがあれば、除去します。この際、ハウジング内に誤ってごみが入ってしまわないよう注意してください。
6. ハウジングにクリーニングツールを挿入して、PassiveSeal が光学部品から離れるまで 70~80°回転させます。
7. およそ 1 分間エアを吹きつけます。
8. 光学部品へのアクセスは、クリーニングツールの中心の穴から行います。クリーニング溶剤をノズルチューブからレンズに吹きかけます。
9. クリーニングスティックで、90°ずつ回転させながらレンズを拭きます。

注意: この際、レンズまたは PassiveSeal に過剰な力が掛からないように注意してください。レンズの表面が損傷する可能性があります。

10. ハウジング内にエアを吹きつけて、残留するクリーニング溶剤をすべてきれいに除去します。
11. クリーニング溶剤とクリーンかつドライな圧縮空気を使用して、アクセスパネル内の MicroHole からごみをすべてきれいに除去します。

12. クリーニングツールを取り外します。ピンスパナで、アクセスパネルを元に戻します。2.0Nm まで締め付けます。
13. この手順で、もう一方の NC4 ユニットのクリーニングします (必ず、送光ユニットと受光ユニットの両方をクリーニングしてください)。

NC4 本体のクリーニング終了後

1. NCi-6 インターフェースユニットを接続し直し、電源を ON します (詳細については、**3-9 ページ**の「NCi-6 インターフェースユニットの電源 ON」を参照してください)。
2. NC4 へのエア供給を再開して、エア圧を調整します (詳細については、**3-10 ページ**の「NC4 のバリアエア圧の設定」を参照してください)。
3. アライメントを再調整する必要がない場合は、NCi-6 インターフェースユニットのスイッチ SW1-2 (NC セットアップ) を ON にします。5 秒程度経ってから、スイッチを OFF にします。
4. システムがトリガー出力するか確認します。具体的には、レーザービーム内に物を通過させ、NC4 本体のステータス LED の点灯色が緑→赤→緑に変化するか確認します。

注: クリーニング作業にはスマホ用アプリ (NC4 アプリ) が便利です。手順を段階的に確認できます (詳細については、**3-12 ページ**の「工作機械用製品向けの各種アプリ」を参照してください)。

エアブローのノズルの交換

エアブローのノズルに損傷がある場合は交換します。

先に損傷の原因を特定して、問題に対する是正措置を取り、それから交換してください。

必要となる備品


- ノズル交換パック。内容:
 - ノズルキー
 - ノズルアセンブリ
 - 座金

エアブローのノズルの交換方法

- NCi-6 インターフェースユニットの電源を OFF します。
- 圧力レギュレータの設定を 0MPa にして、NC4 に供給するエアを止めます。
- エアブローシステムへのエア供給を停止します。
- ノズルキーで、NC4 本体からノズルを外します (反時計回りに回します)。
- 新しいノズルを NC4 本体に取り付けます (詳細については、下図を参照してください)。2.0Nm まで締め付けます。

エアブローのノズルの交換終了後

- NCi-6 インターフェースユニットの電源を ON します (3-9 ページの「NCi-6 インターフェースユニットの電源 ON」を参照してください)。
- NC4 本体およびエアブローシステムへのエア供給を再開して、エア圧を調整します (詳細については、3-10 ページの「NC4 のバリアエア圧の設定」および3-11 ページの「NC4 のエアブローのエア圧の設定」を参照してください)。

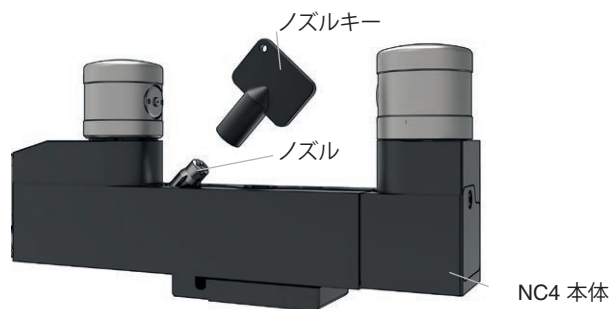

NC4 のヘッドのアライメント


注: NC4 は、送光ヘッドおよび受光ヘッドを適切にセットアップした状態で出荷されています。送光ヘッドと受光ヘッドのアライメントにずれが生じたと思われる場合にのみ、このアライメント作業を実施してください。

NC4 のヘッドのアライメントでは、送光ヘッドと受光ヘッドの相対位置を調整して、受光ヘッドに出力されるテスト信号が最適となるようにします。この作業は、NCi-6 インターフェースユニットをセットアップモードに行ないます。

受光ヘッドで受信する信号強度の読取りには、電圧計または NC4 セットアップツールを使用します。

下図を参照してください。

1. **4-10 ページ**の「電圧計の使用」で解説するデジタル電圧計を接続するか、**4-12 ページ**の「セットアップツールの使用」で解説する NC4 セットアップツールを装着します。
2. NCi-6 インターフェースユニットの電源を ON します。
3. NC4 本体にエアが供給されており、適切なエア圧であることを確認します。
4. 送光ヘッドのカバー取付けねじを外して、カバーを取り外します。

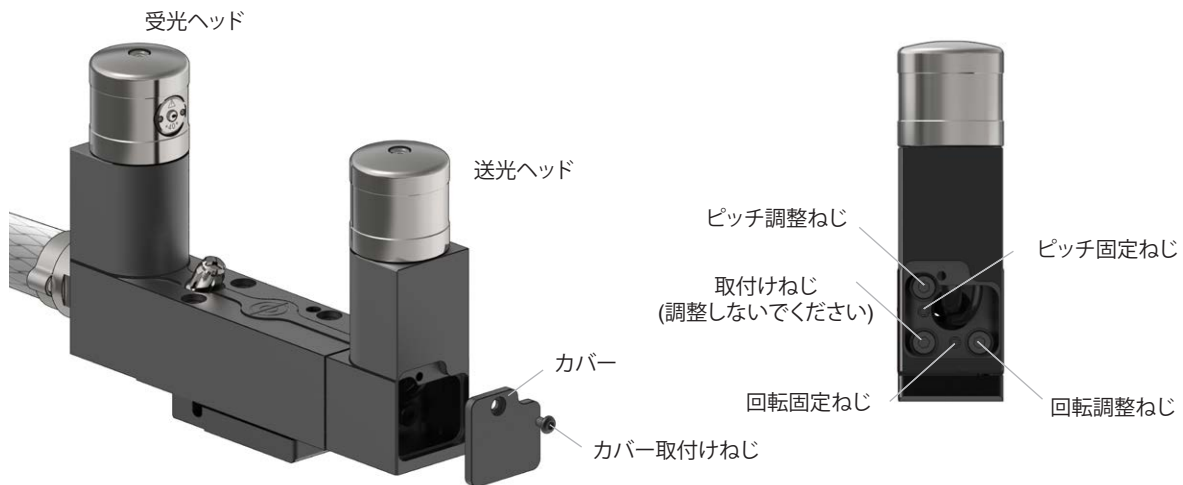

5. 送光ヘッドのピッチ固定ねじおよび回転固定ねじをゆるめます。
6. NCi-6 インターフェースユニットのスイッチ SW1-2 (NC セットアップ) を ON に設定します。
7. レーザービームが受光ヘッドの MicroHole の中心にあたり、電圧計またはセットアップツールで読み取る信号強度が最大値になるように、送光ヘッドのピッチと回転を調整します。

下記のいずれかを確認します。

- 電圧計の表示値が 1.0V~7.0V であること
- セットアップツールの表示値が 1.0~7.0 であること

- 送光ヘッドのピッチ固定ねじおよび回転固定ねじを 2Nm まで締めます。
- 手順 7 で使ったのと同じツール (電圧計またはセットアップツール) を使い、表示値が 1.0V~7.0V または 1.0~7.0 のままか確認します。
- 送光ヘッドのカバーを取り付けて、カバー取付けねじを挿入して締めます。
- レーザービームが障害物で遮断されていないか確認します。

NCi-6 インターフェースユニットのスイッチ SW1-2 (NC セットアップ) を OFF に設定します。

下記を確認します。

- NCi-6 インターフェースユニットの STATUS LED が緑点灯していること
- 電圧計の表示値が 4.7V~5.4V であること

注: セットアップツールの表示値は無視してください。NC セットアップモードが OFF の場合、誤った数値が表示されます。


- スイッチを OFF に設定時にレーザービームが遮られていると、システムが正しく設定されません。この場合は、障害物を取り除いてから、スイッチ SW1-2 (NC セットアップ) を ON にしてから、OFF に設定します。

電圧計の使用

NC4 の送光ヘッドと受光ヘッドのセットアップとアライメント調整は、校正済みの標準的な電圧計を使用しても行うことができます。

- 受光ヘッドの隣に電圧計を配置します。NCi-6 インターフェースユニットの CN1 コネクタのピン 1 に電圧計のリード線の一方を接続します。CN1 コネクタのピン 2 に電圧計リード線のもう一方を接続します。
- NCi-6 インターフェースユニットのスイッチ SW1-2 (NC セットアップ) を ON に設定します。

注: 電圧計にマイナスの値が表示される場合は、リード線の接続を逆にしてください。

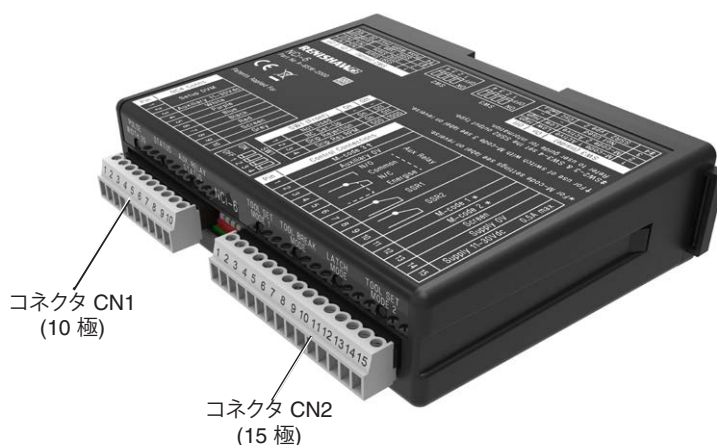

NC4 セットアップツール


はじめに

NC4 セットアップツール (レニショーパーツ No. A-4114-8000、非付属品) は、NC4 の受光ヘッドが受信する信号の強度を表示する、電池式のデバイスです。信号強度は数値で表示されます。受光ヘッドが受信する信号が強いほど、表示される数値が高くなります。

NC4 セットアップツールは、受光ヘッドにかぶせて使用します。また、数値表示部は見やすいように回せます。受光ヘッドにかぶせると、数値表示部が起動します。セットアップツールを外すと、表示部の電源が OFF します (詳細については、**4-12 ページ**の「セットアップツールの使用」を参照してください)。

注: 表示される数値は信号強度の参考値です。正確な信号強度を数値化する必要がある場合は必ず、NCi-6 インターフェースユニット上のコネクタの適切なピンに、電圧計を接続して数値を読み取るようにしてください。

寸法

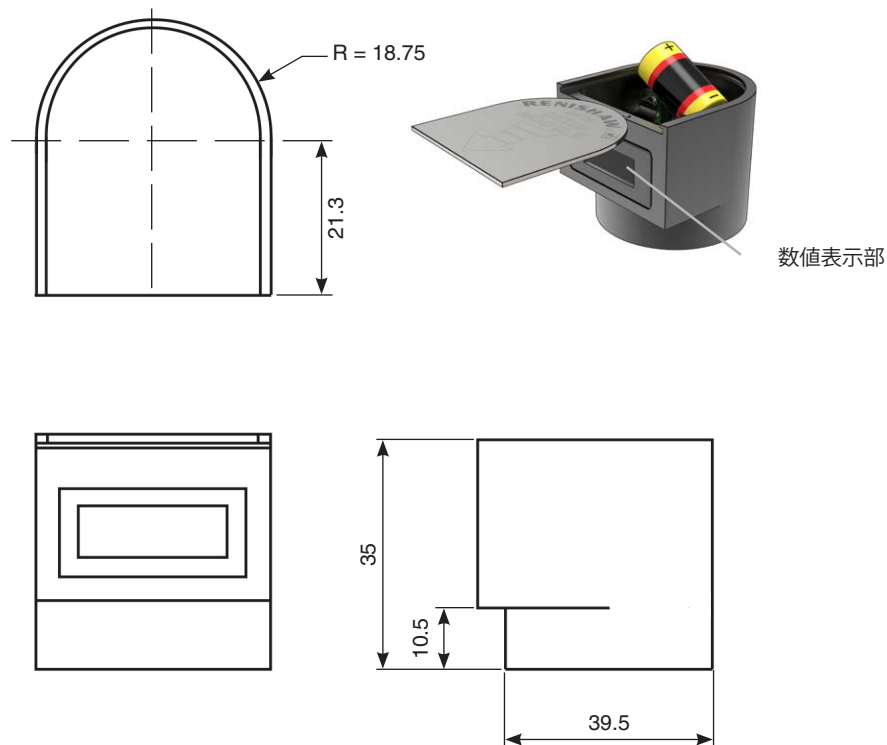


単位: mm

セットアップツールの使用

セットアップツールの数値表示部には、NCi-6 インターフェースユニットがセットアップモード時のみ (NC セットアップ用スイッチ (SW1-2) が ON の時のみ)、正しい数値が表示されます。

1. NC4 の受光ヘッドに切り粉の付着がなく、清潔であることを確認します。セットアップツールを受光ヘッドの上から押し込み、数値表示部を見やすいように回します。
2. NCi-6 インターフェースユニットのスイッチ SW1-2 (NC セットアップ) を ON に設定します。

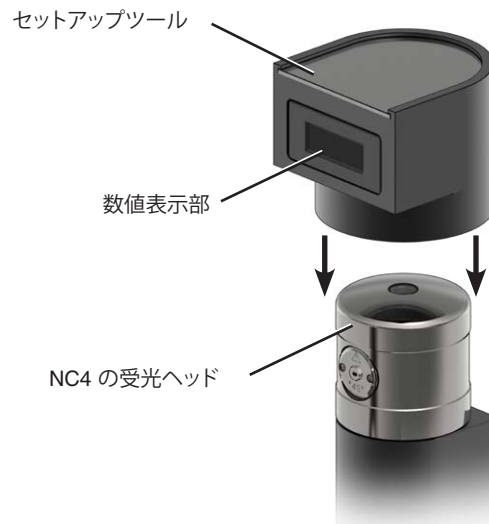


注: 受光ヘッドのカバー上にクーラント液が過剰に溜まっていると、セットアップツールが起動しない場合があります。必要に応じ、セットアップツールとの電気的接触を良くするために、受光ヘッドのカバー上面を清掃してください。

セットアップツールの電池交換

セットアップツールには、 $\frac{1}{2}$ AA (3.6V) 電池が 1 個必要です (詳細については、下表の「電池の仕様」を参照してください)。

1. トップカバーを手で持ち上げてから手前にスライドさせて外し、電池を露出させます。
2. 電池を取り出します。
3. 新しい電池を注意しながら挿入します。正しい挿入方向については、基板上のマークを参照してください。
4. トップカバーを挿入し、スライドさせて閉じます。

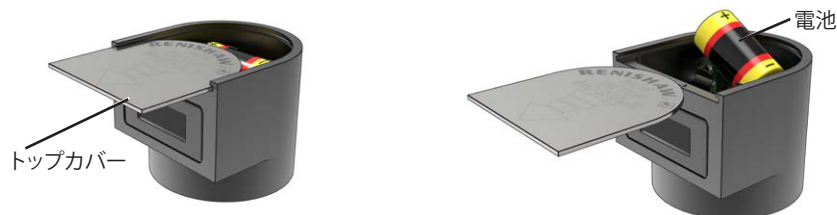

電池の仕様

セットアップツールには $\frac{1}{2}$ AA (3.6V) 電池が 1 本必要です。電池は必ず標準タイプのものを使用してください。タブ付きと記載のある電池には、端子との接続用のタブが追加されているため、使用できません。

一般的には、塩化チオニルリチウム電池 (3.6V) が本仕様を満たします。推奨する電池を使用すると、寿命が最大限長くなります。塩化チオニルリチウム電池 (3.6V) の寿命は、700 時間連続使用相当です。

メーカー	パーツ No.
Saft	LS 14250
Tadiran	SL-750
Xeno	XL-050F

ステータス LED の機能

NC4 の状態は、送光ヘッドと受光ヘッドに実装されているステータス LED によって示されます。送光ヘッドと受光ヘッドの LED は、同じ色で点灯します。



LED の点灯色は、NCi-6 インターフェースの動作モードに応じて変化します。

NCi-6 の NC セットアップ用スイッチ SW1-2 が ON に設定されている場合、NC4 セットアップツールで使用しているコードで高速点滅します。点灯色は赤、オレンジ、緑のいずれかです。

NCi-6 の NC セットアップ用スイッチ SW1-2 が OFF に設定されている場合、4-15 ページに記載の表のとおり動作します。

LED 点灯色	信号電圧	工具計測モード 1	工具計測モード 2
		内容	
緑/ オレンジ	>6.0V	1Hz で点滅。 システムの電圧が高すぎます。 システム自体は稼動し続けますが、最適な状態にするには、アライメント調整を含めてセットアップをやり直してください。 システムがトリガーしていません。	1Hz で点滅。 システムの電圧が高すぎます。 システム自体は稼動し続けますが、最適な状態にするには、アライメント調整を含めてセットアップをやり直してください。 システムがトリガーしています。
緑	6.0V～4.0V	レーザービームが遮られていません。 システムがトリガーしていません。	レーザービームが遮られていません。 システムがトリガーしています。
オレンジ	4.0V～2.5V	レーザービームが部分的に遮られています。 システムがトリガーしていません。	レーザービームが部分的に遮られています。 システムがトリガーしています。
赤	2.5V～0.0V	レーザービームが遮られています。 システムがトリガーしています。	レーザービームが遮られています。 システムがトリガーしていません。
消灯	0.0V	電源供給なし	

LED 点灯色	高速工具折損検出モード	ラッチモード
緑/オレンジ	該当なし	1Hz で点滅。 出力がラッチされていません。 システムの電圧が高すぎます。 システム自体は稼動し続けますが、最適な状態にするには、アライメント調整を含めてセットアップをやり直してください。
緑	該当なし	レーザービームが遮られていません。 システムがラッチされていません。
オレンジ	出力がラッチされていません。 レーザービームが遮られています。	
赤	出力がラッチされています。 工具が折損しています。	出力がラッチされています。
消灯	電源供給なし	

NC4 は常時、信号の状態をセルフチェックして、LED の点灯色でシステムの状態を表示するため、ステータス LED を状態診断の目安として使用することもできます。レーザービームが遮られていない状態で LED がオレンジに点灯、または、緑/オレンジ点滅している場合は、保守点検が必要であることを示しています。なお、システム自体は正常に機能し続けます。詳細については、**5-1 ページ**の「トラブルシューティング」を参照してください。

本ページは意図的に空白にしています。

トラブルシューティング

トラブル内容	原因	対処方法
NC4 の電源が ON しない (Tx と Rx のステータス LED が点灯しない)。	電気結線の不良	正しく配線されているか確認してください。
	供給電源電圧が不適切	NCi-6 インターフェースユニットへの供給電圧を確認してください。
	ヒューズが飛んでいます。	ショートしていないか電気接続を確認してください。
	ケーブルが損傷しています。	ケーブルが損傷していないか確認してください。
送光ヘッドからレーザーが照射されていない (Tx と Rx のステータス LED が点灯)。	PassiveSeal が機器を保護しています。	NC4 システムへエアが供給されているか確認してください (詳細については、 3-10 ページ の「NC4 のバリアエア圧の設定」を参照してください)。
	エアチューブの損傷	エアチューブに損傷や折れがないか確認してください。
	アクセスパネルが遮られている可能性があります。	NC4 システムの電源 OFF 後、送光ヘッドからアクセスパネルを外し、アクセスパネルの切り粉やごみを除去してください。その後、元に戻します。
繰り返し精度不良/誤信号	工具にクーラントや切り粉が付着しています。	エアブローまたは主軸の高速回転で工具をきれいにしてください。 エアブローへのエア圧を最適化してください。 エアブローのノズルが損傷あるいは塞がっていないか確認してください。必要に応じて、交換してください。
	送り速度が速すぎます。	適正な送り速度に設定してください。推奨値は 1 回転あたり 2.0 μ m です。
	電氣的干渉	NC4 のケーブルが、大電流ケーブルと平行しないように引き回されているか確認してください。 スクリーン線が NCi-6 インターフェースユニットに接続されているか確認してください。
	工作機械およびワークの熱膨張	温度変化を最小限に抑えてください。 キャリブレーションの頻度を増やしてください。
	機械本体の振動過大	振動を抑えてください。
	NC4 のエア圧が不適切	エア圧を設定し直してください (詳細については、 3-10 ページ の「NC4 のバリアエア圧の設定」を参照してください)。
	キャリブレーション値および補正值の更新が行われません。	計測プログラムを見直してください。
	計測時とキャリブレーション時の送り速度が異なります。	計測プログラムを見直してください。
	機械の加減速領域で計測が行われています。	計測プログラムを見直してください。
	エンコーダの不調、摺動面の摩擦、衝突での破損などによる工作機械の繰り返し精度不良	工作機械のヘルスチェックを行ってください。

トラブル内容	原因	対処方法
繰り返し精度不良/誤信号 (続き)	ブラケットがゆるんでいます。	該当箇所を確認し、締め直してください。
	ATC によるツール交換の繰り返し精度不良	工具交換せずに NC4 の繰り返し精度を確認してください。
	供給電源が不安定	電源が正常な安定化されたものであることを確認してください。
	クーラント液の滴下またはミスト状態のクーラントが充満	工具計測モード 2 を選択してください。使用できる M コードがない、または工具計測モード 2 を実行できない場合は、工具計測モード 1 にて、NCi-6 インターフェースユニットのスイッチおよび NC ソフトウェアでドリップリジエクシオンモードを選択してください。ミストが消えてから、計測してください。
セットアップモード時 (NCi-6 インターフェースユニットのスイッチ SW1 のピン 2 (NC セットアップ) が ON 時) の電圧が 1.0V~7.0V の範囲外	設置間隔に対してアクセスパネルが不適切	NC4 システムに適切なアクセスパネルが取り付けられているか確認してください (詳細については、NC4 非接触式工具計測システム用アクセサリデータシート (レニショーパーツ No. H-2000-2408) を参照してください)。
	電気接続の不良	電圧計が正常に動作しているか、また電圧計が正しく NCi-6 インターフェースユニットに接続されているかを確認してください。
	NC4 のエア圧が不適切	エア圧を設定し直してください (詳細については、3-10 ページの「NC4 のバリアエア圧の設定」を参照してください)。
	障害物がレーザービームを遮断しています。	レーザービームが障害物で遮断されないようにしてください。
	MicroHole または光学部品の汚れ	光学部品をクリーニングしてください (詳細については、4-5 ページの「光学部品のクリーニング」を参照してください)。
NC4 のステータス LED がオレンジに点灯 (特定の条件でのみ発生します。詳細については、4-15 ページの表を参照してください)	システムが最適な状態に設定されていません。	<p>前回の設定から、システムの稼働時の出力電圧が低下しています。考えられる原因としては、以下があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 光学部品が汚れています (詳細については、4-5 ページの「光学部品のクリーニング」を参照してください)。 • エア圧が不適切です (詳細については、3-10 ページの「NC4 のバリアエア圧の設定」を参照してください)。 • システムのアライメントが不適切です (詳細については、3-13 ページの「NC4 と機械軸とのアライメント」を参照してください)。

トラブル内容	原因	対処方法
NC4 のステータス LED がオレンジ/緑に点滅	1Hz で点滅。システムが最適な状態に設定されていません。	前回の設定から、システムの稼働時の出力電圧が上昇しています。システムのセットアップとアライメント調整が不適切な場合に発生することがあります (詳細については、4-9 ページの「NC4 のヘッドのアライメント」を参照してください)。
	オレンジ/緑点滅不具合ではありません。	工具計測モード 2 またはラッチモードの場合、オレンジ/緑点滅は、工具がレーザービーム内で回転していて、刃先と刃先の間でのレーザービームの透過を示しています。システムがトリガーしていません。不具合ではありません。
NC4 のステータス LED が赤点灯	NC4 システムにエアが供給されていません。	エア供給を確認してください。
	エアチューブの損傷	エアチューブに損傷や折れがないことを確認してください。
	送光ヘッドと受光ヘッドの間のアライメント調整が不適切	送光ヘッドと受光ヘッドの間のアライメントを調整し直してください。
	レーザービームが遮断されています。	障害物を取り除いてください。
	レンズが汚れています、またはエアの吹出し口が塞がっています。	本インストレーションガイドの「保守点検」セクションのクリーニングの手順を参照してください (また、詳細については、トラブル内容「Tx または Rx レンズが汚れている、またはエアの吹出し口が塞がっている」を参照してください)。
NC4 と NCi-6 インターフェースユニット間の電気結線が不適切	NC4 と NCi-6 インターフェースユニット間の電気結線をすべて適切に構築してください (詳細については、3-9 ページの「NC4 システムの電気結線詳細」を参照してください)。	
Tx または Rx レンズが汚れている、またはエアの吹出し口が塞がっている。	NC4 へのエアが BS ISO 8573-1 エア品質クラス 1.4.2 に準拠していません。	オイルミスト潤滑装置の上流からエアを供給するようにしてください。 工場現場への供給エアが、必要なエア品質に準拠することを確認してください。 供給エアの温度が、室温より 5°C 以上高く、湿度が高い場合、エアドライヤ (NC4 に標準で付属) を使用してください。
	レニショー推奨でないエアフィルタが使用されています。	エアフィルタは必ず、BS ISO 8573-1 エア品質クラス 1.4.2 に準拠するものを使用してください。
	オートドレンが機能していません。	フィルタ、ドライヤ、レギュレータユニットを交換してください。
	エアチューブにクーラントまたはオイルが充満しています。	エアチューブを交換するか、パージしてください。

トラブル内容	原因	対処方法
NC4 セットアップツールの電源が ON しない。	電気接続の不良	NC4 セットアップツールに切り粉の付着がなく、清潔であることを確認してください。 NC4 セットアップツール底部のコンタクトスプリングが清潔で損傷がないことを確認してください。
	受光ヘッドのカバーにクーラントが溜まっています。	セットアップツールとの電氣的接触を良くするために、受光ヘッドのカバー上面を清掃してください。
	電池の装着方向が不適切	電池を適切な方向で装着してください。 適切な電池が装着されているか確認してください。
	電池切れ	電池を交換してください。
NC4 セットアップツールの表示値が不適切	不正な表示値	NC4 セットアップツールが表示する数値は、参考値です。この値は、NCi-6 インターフェースユニットに接続された電圧計に表示される数値と異なることがあります。送光ヘッドおよび受光ヘッド間でセットアップツールを付け替えたときも、この数値が異なる場合があります。この電圧値の変動幅は $\pm 0.2V$ 以下です。 NC4 セットアップモードが ON であるか確認してください。 NC4 セットアップモードが OFF の場合、誤った数値が表示されます。
	光学部品が汚れています。	NC4 のステータス LED と NC4 セットアップツールの光学フィルタが清潔で、損傷がないことを確認してください。
エアブローの不具合	エアブローノズルの異音	エア圧力が低すぎます。異音が止まるまでエア圧力を上げてください。0.6MPa を超える圧力にはしないでください。
	エアブロー起動時にノズルからクーラントが噴き出す。	ノズルに損傷がないか、およびノズルが正しく装着されているか確認してください。新しいノズルに交換してください。
	エアブローからエアが吹き出さない。	ノズルが正しく装着されているか、およびノズルに損傷がないか確認してください。 エア供給のスイッチが ON になっているか確認してください。

パーツリスト

NC4 パック、構成品:

- NC4 非接触式工具計測システム
- Ø6.0mm×12.5m ケーブル (×2)
- Ø6.0mm×5.0m エアチューブインストレーションパック
- Ø3.0mm×5.0m エアチューブインストレーションパック (×2)
- マウンティングプレート
- エアブロー用キャップパック
- 工作機械サポートカード
- レーザー警告ラベル

品目	パーツ No.	内容
NC4+ F115 パック	A-6270-2000	NC4+ F115 (ハードワイヤケーブル)
NC4+ F115-R パック	A-6270-2100	NC4+ F115-R (ハイコラム、ハードワイヤケーブル)
NC4+ F145 パック	A-6270-2200	NC4+ F145 (ハードワイヤケーブル)
NC4+ F145-R パック	A-6270-2300	NC4+ F145-R (ハイコラム、ハードワイヤケーブル)
NC4 F230 パック	A-6270-2400	NC4 F230 (ハードワイヤケーブル)
NC4 F230-R パック	A-6270-2500	NC4 F230-R (ハイコラム、ハードワイヤケーブル)
NC4 F300 パック	A-6270-2600	NC4 F300 (ハードワイヤケーブル)
NC4 F300-R パック	A-6270-2700	NC4 F300-R (ハイコラム、ハードワイヤケーブル)

NC4 90°パック、構成品:

- NC4 非接触式工具計測システム
- Ø6.0mm×12.5m ケーブル (×2)
- Ø6.0mm×5.0m エアチューブインストレーションパック
- Ø3.0mm×5.0m エアチューブインストレーションパック (×2)
- 90°ケーブルコネクタ
- マウンティングプレート
- エアブロー用キャップパック
- 工作機械サポートカード
- レーザー警告ラベル

品目	パーツ No.	内容
NC4+ F115 90°パック	A-6270-2020	NC4+ F115 (ハードワイヤケーブル、90°コネクタ)
NC4+ F115-R 90°パック	A-6270-2120	NC4+ F115-R (ハイコラム、ハードワイヤケーブル、90°コネクタ)
NC4+ F145 90°パック	A-6270-2220	NC4+ F145 (ハードワイヤケーブル、90°コネクタ)
NC4+ F145-R 90°パック	A-6270-2320	NC4+ F145-R (ハイコラム、ハードワイヤケーブル、90°コネクタ)
NC4 F230 90°パック	A-6270-2420	NC4 F230 (ハードワイヤケーブル、90°コネクタ)
NC4 F230-R 90°パック	A-6270-2520	NC4 F230-R (ハイコラム、ハードワイヤケーブル、90°コネクタ)
NC4 F300 90°パック	A-6270-2620	NC4 F300 (ハードワイヤケーブル、90°コネクタ)
NC4 F300-R 90°パック	A-6270-2720	NC4 F300-R (ハイコラム、ハードワイヤケーブル、90°コネクタ)

NC4 フルインストレーションパック、構成品:

- NC4 パック
- NCi-6 インターフェースユニット
- エアフィルタレギュレータ
- Ø4.0mm×5.0m エアチューブインストレーションパック
- Ø6.0mm×20m エアチューブ
- エアコネクタ
- 長さ 4.0m の GP18 スチール編みコンジットパック
- NC4 用ツール

品目	パーツ No.	内容
NC4+ F115 パック	A-6270-3000	NC4+ F115 (ハードワイヤケーブル)
NC4+ F115-R パック	A-6270-3100	NC4+ F115-R (ハイコラム、ハードワイヤケーブル)
NC4+ F145 パック	A-6270-3200	NC4+ F145 (ハードワイヤケーブル)
NC4+ F145-R パック	A-6270-3300	NC4+ F145-R (ハイコラム、ハードワイヤケーブル)
NC4 F230 パック	A-6270-3400	NC4 F230 (ハードワイヤケーブル)
NC4 F230-R パック	A-6270-3500	NC4 F230-R (ハイコラム、ハードワイヤケーブル)
NC4 F300 パック	A-6270-3600	NC4 F300 (ハードワイヤケーブル)
NC4 F300-R パック	A-6270-3700	NC4 F300-R (ハイコラム、ハードワイヤケーブル)

NC4 90°フルインストレーションパック、構成品:

- NC4 90°パック
- NCi-6 インターフェースユニット
- エアフィルタ/レギュレータ
- Ø4.0mm×5.0m エアチューブインストレーションパック
- Ø6.0mm×20m エアチューブ
- エアコネクタ
- 長さ 4.0m の GP18 スチール編みコンジットパック
- NC4 用ツール

品目	パーツ No.	内容
NC4+ F115 90°パック	A-6270-3020	NC4+ F115 (ハードワイヤケーブル、90°コネクタ)
NC4+ F115-R 90°パック	A-6270-3120	NC4+ F115-R (ハイコラム、ハードワイヤケーブル、90°コネクタ)
NC4+ F145 90°パック	A-6270-3220	NC4+ F145 (ハードワイヤケーブル、90°コネクタ)
NC4+ F145-R 90°パック	A-6270-3320	NC4+ F145-R (ハイコラム、ハードワイヤケーブル、90°コネクタ)
NC4 F230 90°パック	A-6270-3420	NC4 F230 (ハードワイヤケーブル、90°コネクタ)
NC4 F230-R 90°パック	A-6270-3520	NC4 F230-R (ハイコラム、ハードワイヤケーブル、90°コネクタ)
NC4 F300 90°パック	A-6270-3620	NC4 F300 (ハードワイヤケーブル、90°コネクタ)
NC4 F300-R 90°パック	A-6270-3720	NC4 F300-R (ハイコラム、ハードワイヤケーブル、90°コネクタ)

www.renishaw.jp/contact

 #renishaw

 03-5366-5315

 japan@renishaw.com

© 2017–2024 Renishaw plc. 無断転用禁止。レニショーの書面による許可を事前に受けずに、本文書の全部または一部をコピー、複製、その他のいかなるメディアへの変換、その他の言語への翻訳をすることを禁止します。
RENISHAW® およびプローブシンボルは、Renishaw plc の登録商標です。レニショー製品の名称および呼称ならびに「apply innovation」マークは、Renishaw plc およびその子会社の商標です。その他のブランド名、製品名または会社名は、各々の所有者の商標です。
本書作成にあたり細心の注意を払っておりますが、レニショーは、法律により認められる範囲で、いかなる保証、条件提示、表明、損害賠償も行いません。
レニショーは、本文書ならびに、本書記載の本装置、および/またはソフトウェアおよび仕様に、事前通知の義務なく、変更を加える権利を有します。
Renishaw plc. イングランドおよびウェールズにおいて登録。会社登録番号: 1106260. 登録事務所: New Mills, Wotton-under-Edge, Glos, GL12 8JR, UK

パーツ No.: H-6270-8506-03-A

発行: 2024 年 05 月