


OSI

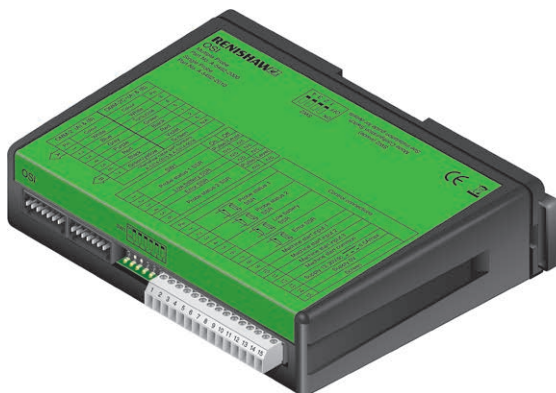

1

English (EN)

Deutsch (DE)

Español (ES)

Français (FR)

Italiano (IT)

日本語 (JA)

2

Polski (PL)

Česky (CS)

Русский (RU)

中文 (繁體) (ZH-TW)

中文 (简体) (ZH)

한국어 (KO)



1

EN	Publications for this product are available by visiting www.renishaw.com/osi .
DE	Weitere Informationen zu diesem Produkt sind unter folgendem Link www.renishaw.de/osi abrufbar.
ES	Las publicaciones para este producto están disponibles a través de www.renishaw.es/osi .
FR	Les documentations pour ce produit sont disponibles en visitant le site www.renishaw.fr/osi .
IT	La documentazione per questo prodotto è disponibile visitando il sito www.renishaw.it/osi .
日本語	本製品に関する資料は、 www.renishaw.jp/osi からダウンロードいただけます。
PL	Publikacje dotyczące tego produktu są dostępne w witrynie www.renishaw.pl/osi .
CS	Dokumentaci k produktu najdete na www.renishaw.cz/osi .
RU	Документация по данному изделию доступна на сайте www.renishaw.ru/osi .
中文 (繁體)	請訪問雷尼紹網站以獲得此產品的相關文件檔案: www.renishaw.com.tw/osi 。
中文 (簡體)	请访问雷尼绍网站以获得此产品的相关文档: www.renishaw.com.cn/osi 。
한국어	이 제품의 관련 자료는 www.renishaw.co.kr/osi 에서 확인 가능 합니다.

2

This page is intentionally left blank.

1

English (EN)

Deutsch (DE)

Español (ES)

Français (FR)

Italiano (IT)

日本語 (JA)

Before you begin

EU declaration of conformity



Renishaw plc declares that the OSI complies with the applicable standards and regulations.

Contact Renishaw plc or visit www.renishaw.com/mtpdoc for the full EU declaration of conformity.

WEEE directive



The use of this symbol on Renishaw products and/or accompanying documentation indicates that the product should not be mixed with general household waste upon disposal. It is the responsibility of the end user to dispose of this product at a designated collection point for waste electrical and electronic equipment (WEEE) to enable reuse or recycling. Correct disposal of this product will help to save valuable resources and prevent potential negative effects on the environment. For more information, please contact your local waste disposal service or Renishaw distributor.

FCC Information to user (USA only)

47 CFR Section 15.19

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

47 CFR Section 15.21

The user is cautioned that any changes or modifications not expressly approved by Renishaw plc or authorised representative could void the user's authority to operate the equipment.

47 CFR Section 15.105

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Before you begin

Safety

In all applications involving the use of machine tools, eye protection is recommended.

Information to the machine supplier/installer

It is the machine supplier's responsibility to ensure that the user is made aware of any hazards involved during operation, including those mentioned in Renishaw product literature, and to ensure that adequate guards and safety interlocks are provided.

Under certain circumstances, the probe signal may falsely indicate a probe seated condition. Do not rely on probe signals to halt the movement of the machine.

Equipment operation

If this equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired.

Bevor Sie beginnen

EU Konformitätserklärung



Renishaw plc erklärt, dass der OSI allen geltenden Normen und Vorschriften entspricht.

Für weitere Informationen zur EU-Konformitätserklärung wenden Sie sich bitte an Renishaw plc oder besuchen Sie

www.renishaw.de/mtpdoc.

WEEE-Richtlinie



Der Gebrauch dieses Symbols auf Produkten von Renishaw und/oder den beigefügten Unterlagen gibt an, dass das Produkt nicht mit allgemeinem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Es liegt in der Verantwortung des Endverbrauchers, dieses Produkt zur Entsorgung an speziell dafür vorgesehene Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) zu übergeben, um eine Wiederverwendung oder Verwertung zu ermöglichen. Die richtige Entsorgung dieses Produktes trägt zur Schonung wertvoller Ressourcen bei und verhindert mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen oder von Ihrer Renishaw Vertretung.

Sicherheitshinweise

Beim Arbeiten mit Werkzeugmaschinen wird ein Augenschutz empfohlen.

Informationen für den Maschinenlieferanten /-Installateur

Es obliegt dem Maschinenlieferanten, den Anwender über alle Gefahren zu unterrichten, die sich während des Betriebs der Ausrüstung ergeben, einschließlich der, die in der Renishaw Produktdokumentation erwähnt sind, und sicherzustellen, dass ausreichende Schutzvorrichtungen und Sicherheitsverriegelungen eingebaut sind.

Es kann passieren, dass der Messtaster fälschlicherweise eine Ruhestellung des Messtasters signalisiert. Verlassen Sie sich nicht allein auf das Messtastersignal, um die Maschinenbewegung zu stoppen.

Betrieb des Geräts

Wird das Gerät für einen nicht vom Hersteller spezifizierten Zweck benutzt, kann dies zu einer Beeinträchtigung des vom Gerät bereitgestellten Schutzes führen.

Antes de empezar

Declaración de conformidad con la UE



Renishaw plc declara que la sonda OSI cumple con las regulaciones y estándares aplicables.

Para consultar la normativa de conformidad completa de la UE, póngase en contacto con Renishaw plc o visite www.renishaw.es/mtpdoc.

Directiva WEEE



La utilización de este símbolo en los productos Renishaw y/o en la documentación que los acompaña indica que el producto no debe desecharse junto con los residuos domésticos normales. Es responsabilidad del usuario final desechar este producto en un punto de recogida designado para el equipamiento eléctrico y electrónico (WEEE, del inglés, Waste Electrical and Electronic Equipment) que permita su reutilización o reciclado. Una disposición correcta de este producto ayudará a ahorrar unos valiosos recursos y a evitar los potenciales efectos nocivos para el medioambiente. Para más información, póngase en contacto con su servicio de recogida de residuos o con su Representante local de Renishaw.

Seguridad

Se recomienda usar gafas de protección en todas las aplicaciones que implican el uso de Máquinas-Herramienta.

Información para el fabricante de la máquina y el instalador

Es responsabilidad del proveedor de la máquina garantizar que el usuario sea informado sobre los peligros relacionados con el funcionamiento, incluidos los peligros mencionados en la documentación de los productos Renishaw, y garantizar que se suministran los dispositivos de protección y seguridad adecuados.

Bajo determinadas circunstancias la señal de la sonda puede indicar erróneamente que la sonda está asentada. No espere a las señales de la sonda para detener el movimiento de la máquina.

Funcionamiento del equipo

Si no se cumplen las indicaciones especificadas por el fabricante para la utilización del equipo, la protección del equipo puede resultar inutilizada.

Avant de commencer

Déclaration de conformité U.E.



Renishaw plc déclare que l'OSI est conforme aux normes et règlements applicables.

Contactez Renishaw plc ou rendez-vous sur www.renishaw.fr/mtpdoc pour lire la Déclaration de conformité U.E. complète.

Directive WEEE



L'utilisation de ce symbole sur des produits Renishaw et/ou sur la documentation l'accompagnant indique que, pour sa mise au rebut, ce produit ne doit pas être mélangé aux ordures ménagères. Il incombe à l'utilisateur de jeter ce produit à un point de collecte réservé aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE) afin d'en permettre la réutilisation ou le recyclage. Une mise au rebut correcte de ce produit permettra d'économiser des ressources précieuses et évitera des conséquences néfastes sur l'environnement. Pour en savoir plus à ce sujet, adressez-vous à votre service local de collecte de déchets ou à votre revendeur Renishaw.

Sécurité

Le port de lunettes de protection est recommandé pour toute application sur machine-outil.

Informations à l'attention du fournisseur / installateur de la machine

Il incombe au fournisseur de la machine de veiller, d'une part, à ce que l'utilisateur prenne connaissance des dangers d'exploitation, y compris ceux décrits dans la documentation du produit Renishaw et, d'autre part, à ce que des protections et verrouillages de sûreté adéquats soient prévus.

Dans certains cas, il est possible que le signal du palpeur indique à tort un état « repos » du palpeur. Ne pas se fier aux signaux du palpeur car ils ne garantissent pas toujours l'arrêt des mouvements machine.

Fonctionnement de l'équipement

Toute utilisation de cet équipement d'une manière non spécifiée par le constructeur peut compromettre la protection dont est pourvu cet équipement.

Prima di iniziare

Dichiarazione di conformità UE



Renishaw plc dichiara che OSI è conforme a tutte le normative e agli standard applicabili.

Per ottenere la Dichiarazione di conformità UE completa, contattare Renishaw plc o visitare il sito www.renishaw.it/mtpdoc.

Direttiva WEEE



L'utilizzo di questo simbolo sui prodotti Renishaw e/o sulla documentazione di accompagnamento indica che il prodotto non deve essere smaltito nella spazzatura generica. L'utente finale è responsabile di smaltire il prodotto presso un punto di raccolta WEEE (smaltimento di componenti elettrici ed elettronici) per consentirne il riutilizzo o il riciclo. Lo smaltimento corretto del prodotto contribuirà a recuperare risorse preziose e a salvaguardare l'ambiente. Per ulteriori informazioni, contattare l'ente locale per lo smaltimento rifiuti oppure un distributore Renishaw.

Sicurezza

Si raccomanda di indossare occhiali di protezione in applicazioni che comportano l'utilizzo di macchine utensili.

Informazioni per il rivenditore/installatore della macchina

Il fornitore della macchina ha la responsabilità di avvertire l'utente dei pericoli inerenti al funzionamento della stessa, compresi quelli riportati nelle istruzioni Renishaw, e di fornire dispositivi di protezione e interruttori di sicurezza adeguati.

È possibile, in certe situazioni, che la sonda emetta erroneamente un segnale di sonda a riposo. Non fare affidamento sui segnali di stato sonda per arrestare il funzionamento della macchina.

Funzionamento dell'apparecchiatura

Se utilizzato in modo non conforme a quanto specificato dal produttore, il dispositivo potrebbe non fornire il livello di protezione previsto.

ご使用になる前に

EU 規格適合宣言



Renishaw plc は OSI が基準および規格に準拠していることを宣言いたします。

EU 規格適合宣言の全文については、Renishaw plc にお問い合わせいただくか、www.renishaw.jp/mtpdoc をご参照ください。

WEEE 指令



レニショーの製品や付随文書にこのシンボルが使用されている場合は、一般の家庭ごみと一緒に製品を廃棄してはならないことを示します。この製品を廃棄用電気・電子製品 (WEEE) の指定回収場所に持ち込み、再利用またはリサイクルができるようにすることは、エンドユーザーの責任に委ねられます。この製品を正しく廃棄することにより、貴重な資源を有効活用し、環境に対する悪影響を防止することができます。詳細については、各地の廃棄処分サービスまたはレニショーの販売店にお問い合わせください。

FCC ユーザーへの情報 (USA のみ)

47 CFR セクション 15.19

本製品は、FCC 規格の 15 章に準拠しています。本製品の運用にあたっては下記 2 項目の条件の対象となります。

1. 本製品は他の製品に対し有害な干渉を引き起こさないこと。
2. 本製品は、意図しない操作で引き起こされるかもしれない干渉をはじめとする、如何なる干渉も受容できること。

47 CFR セクション 15.21

本製品に対し、Renishaw plc や代理店が認可していない変更・改造を行うと、製品保証対象外となることがありますのでご注意ください。

47 CFR セクション 15.105

本製品は FCC 規格の 15 章に定義されたクラス A デジタル製品準拠のテストに合格、認定されております。これらの規格は、商業目的の使用環境下における有害な干渉に対し、十分な保護対策が取られていることを規定したものです。この機器は電波を生成、使用、放出することがあり、ユーザーズガイドに従った取り付け、使用を行わない場合、無線通信に深刻な干渉を引き起こすことがあります。本製品を有害な干渉を引き起こしやすい住宅地などで使用する場合は、各利用者の責任において対策を行う必要があります。

安全について

工作機械の使用を伴うあらゆるアプリケーションでは、常時保護眼鏡を着用することを推奨します。

機械メーカーへの情報

操作に伴うあらゆる危険性(レニショー製品の説明書に記載されている内容を含む)をユーザー様に明示すること、それらを防止する十分なカバーおよび安全用インターロックを取り付けることは工作機械メーカー様の責任にて行ってください。


特定の状況下では、プローブ信号が正しく出力されない場合があります。プローブ信号のみに頼って機械を停止させないようにしてください。

製品の使用について


本製品をメーカーが指定する方法以外で使用した場合、本製品の保護性能・機能が低下することがあります。

This page is intentionally left blank.

OSI components

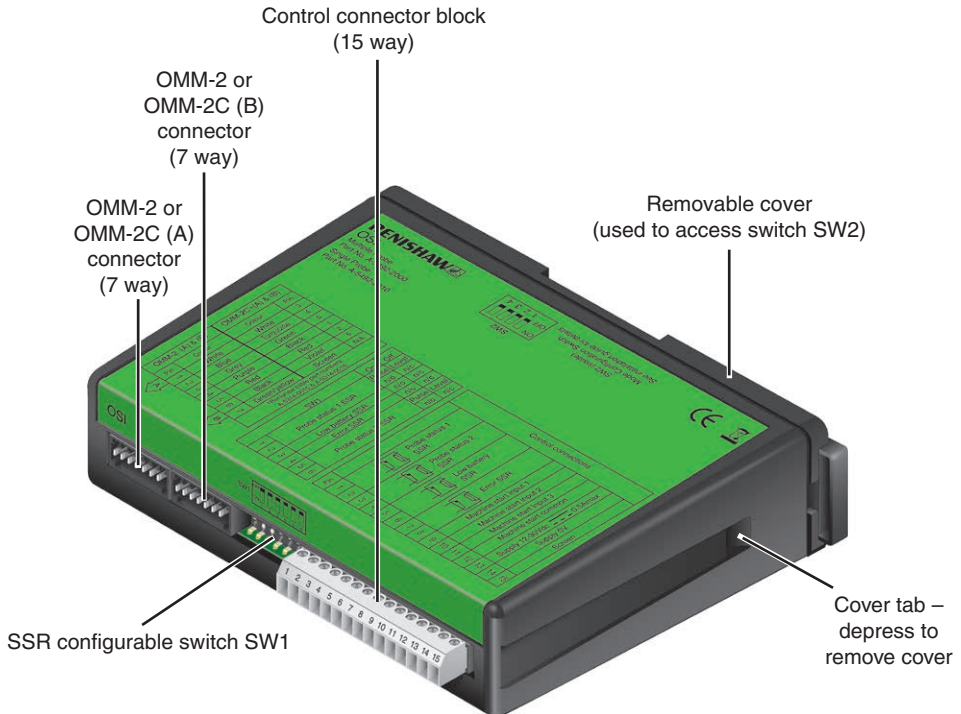

Switch settings SW1 and SW2



SW1

Factory switch settings shown are for A-5492-2000 (multiple probe mode)

Factory switch settings shown are for A-5492-2000 (multiple probe mode)












SW2




Pin	SW1	ON	OFF
1	Probe status 1 SSR	Pulse	Level
2		Normally open	Normally closed
3	Low battery SSR	Normally open	Normally closed
4	Error SSR	Normally open	Normally closed
5	Probe status 2 SSR	Pulse	Level
6		Normally open	Normally closed

CAUTION: Take electrostatic discharge (ESD) precautions when handling the PCB.

Switch settings SW2

Mode	Switch settings				Visual representation
	POLE				
	1	2	3	4	
Single probe mode, Auto Start off, pulsed machine M-code (factory setting for A-5492-2010).	ON	OFF	OFF	OFF	
Single probe mode, Auto Start off, level machine M-code.	ON	OFF	OFF	ON	
Single probe mode, Auto Start on.	ON	ON	OFF	OFF	
Multiple probe mode, two machine M-codes, short time delay of 10 ms.	OFF	ON	OFF	OFF	
Multiple probe mode, two machine M-codes, medium time delay of 50 ms.	OFF	ON	ON	OFF	
Multiple probe mode, two machine M-codes, long time delay of 100 ms.	OFF	ON	OFF	ON	
Multiple probe mode, three machine M-codes, level start (factory setting for A-5492-2000).	OFF	OFF	ON	ON	
Multiple probe mode, three machine M-codes, common start, pulsed machine output.	OFF	OFF	OFF	OFF	
Multiple probe mode, three machine M-codes, common start, level machine output.	OFF	OFF	OFF	ON	

Wiring diagram – OSI with OMM-2C (with output groupings shown)

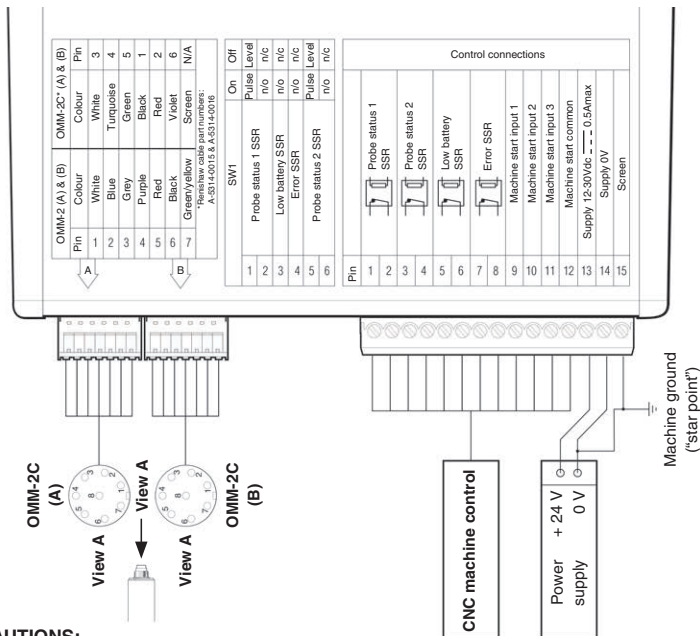


CAUTIONS:

The power supply 0 V should be terminated at the machine ground ("star point"). If a negative supply is used, then the negative output must be fused.

The dc supply to this equipment must be derived from a source which is approved to BS EN 60950-1:2006+A2:2013 (IEC 60950-1:2005+A2:2013).

Wiring diagram – OSI with OMM-2 (with output groupings shown)

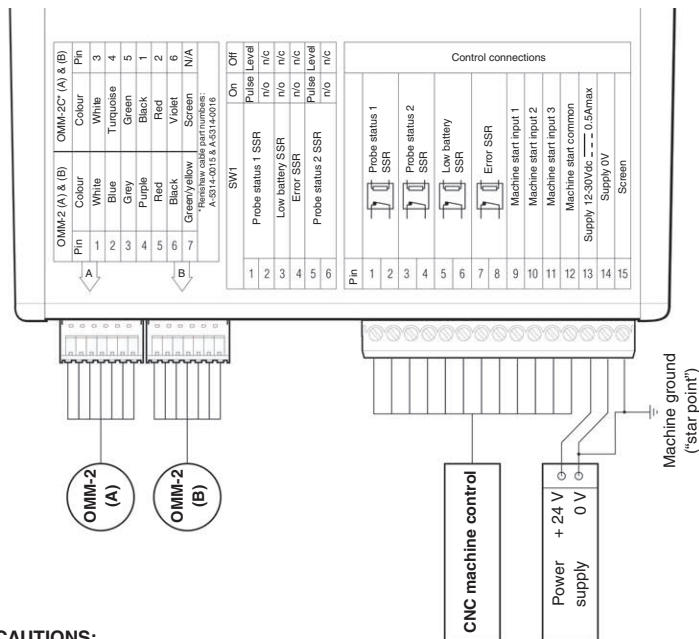



CAUTIONS:

The power supply 0 V should be terminated at the machine ground ("star point"). If a negative supply is used, then the negative output must be fused.

The dc supply to this equipment must be derived from a source which is approved to BS EN 60950-1:2006+A2:2013 (IEC 60950-1:2005+A2:2013).

This page is intentionally left blank.

Schalterstellungen SW1 und SW2

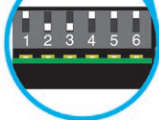

SW1

Die angezeigten Werkseinstellungen der Schalter gelten für A-5492-2000 (Modus zur Verwendung mehrerer Messtaster)

Die angezeigten Werkseinstellungen der Schalter gelten für A-5492-2000 (Modus zur Verwendung mehrerer Messtaster)












SW2


Pin	SW1	EIN	AUS
1	Messtasterstatus 1 SSR	Impuls	Level
2		Normal geöffnet	Normal geschlossen
3	Batterie schwach SSR	Normal geöffnet	Normal geschlossen
4	Fehler SSR	Normal geöffnet	Normal geschlossen
5	Messtasterstatus 2 SSR	Impuls	Level
6		Normal geöffnet	Normal geschlossen

ACHTUNG: Treffen Sie bei Handhabung der Leiterplatte Vorkehrungen für elektrostatische Entladung (ESD).

Schalterstellungen SW2

Modus	Schalterstellungen				
	POL				Bildliche Darstellung
	1	2	3	4	
Modus zur Verwendung eines Messtasters, Autostart Aus, Impuls-Maschine M-Code (Werkseinstellung für A-5492-2010).	EIN	AUS	AUS	AUS	
Modus zur Verwendung eines Messtasters, Autostart Aus, Level Maschine M-Code.	EIN	AUS	AUS	EIN	
Modus zur Verwendung eines Messtasters, Autostart Ein.	EIN	EIN	AUS	AUS	
Modus zur Verwendung mehrerer Messtaster, zwei Maschinen M-Codes, kurze Zeitverzögerung von 10 ms.	AUS	EIN	AUS	AUS	
Modus zur Verwendung mehrerer Messtaster, zwei Maschinen M-Codes, mittlere Zeitverzögerung von 50 ms.	AUS	EIN	EIN	AUS	
Modus zur Verwendung mehrerer Messtaster, zwei Maschinen M-Codes, lange Zeitverzögerung von 100 ms.	AUS	EIN	AUS	EIN	
Modus zur Verwendung mehrerer Messtaster, drei Maschinen M-Codes, Level Startschaltung (Werkseinstellung für A-5492-2000).	AUS	AUS	EIN	EIN	
Modus zur Verwendung mehrerer Messtaster, drei Maschinen M-Codes, gemeinsame Startschaltung, Impuls-Maschinenausgang.	AUS	AUS	AUS	AUS	
Modus zur Verwendung mehrerer Messtaster, drei Maschinen M-Codes, gemeinsame Startschaltung, Level-Maschinenausgang.	AUS	AUS	AUS	EIN	

Verdrahtungsschema – OSI mit OMM-2C (Ausgangsgruppen dargestellt)

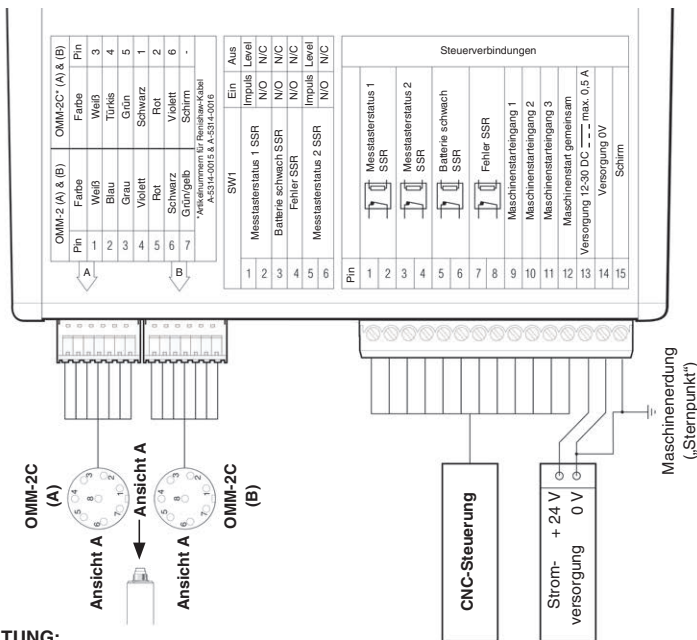


ACHTUNG:

Die 0-V-Spannungsversorgung muss an die Maschinenerdung („Sternpunkt“) angeschlossen werden. Bei einer negativen Spannungsversorgung muss der negative Ausgang gesichert werden.

Die Gleichspannungsversorgung dieses Gerätes muss von einer nach BS EN 60950-1:2006+A2:2013 (IEC 60950-1:2005+A2:2013) zugelassenen Quelle stammen.

Verdrahtungsschema – OSI mit OMM-2 (Ausgangsgruppen dargestellt)

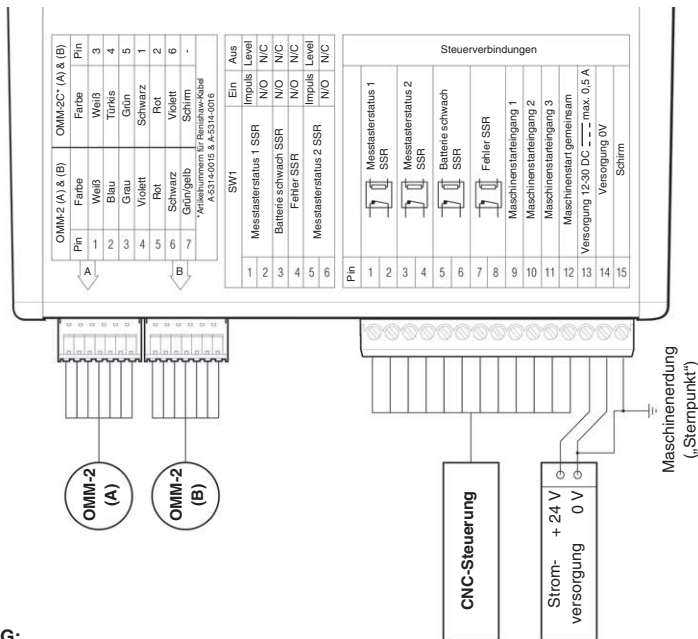


ACHTUNG:

Die 0-V-Spannungsversorgung muss an die Maschinenerdung („Sternpunkt“) angeschlossen werden. Bei einer negativen Spannungsversorgung muss der negative Ausgang gesichert werden.


Die Gleichspannungsversorgung dieses Gerätes muss von einer nach BS EN 60950-1:2006+A2:2013 (IEC 60950-1:2005+A2:2013) zugelassenen Quelle stammen.

Leere Seite.

Componentes de OSI

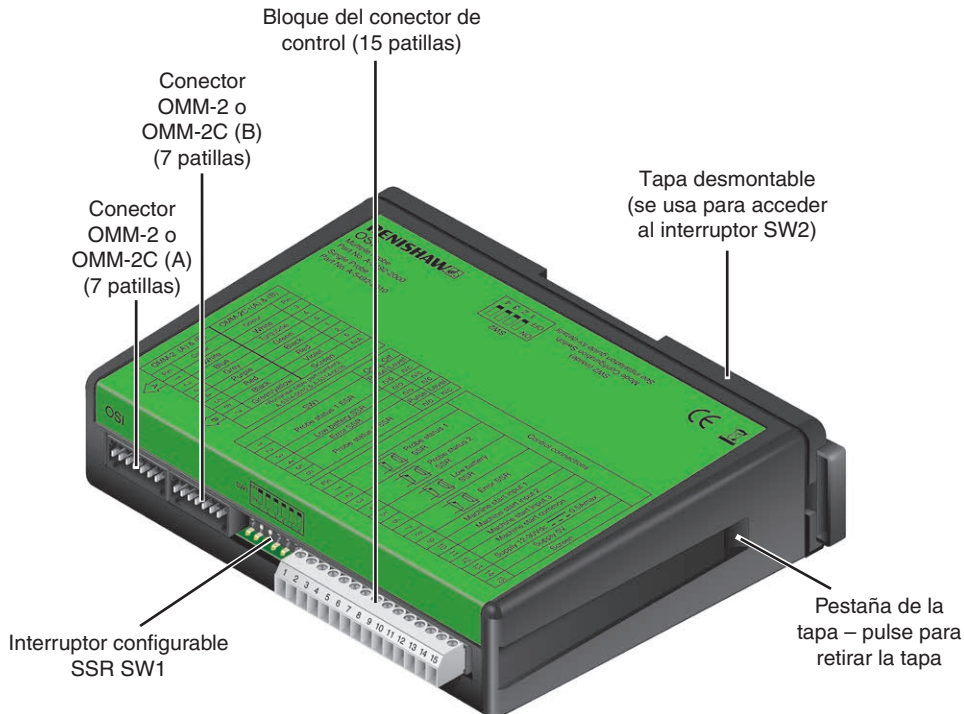

Configuración de los interruptores SW1 y SW2



SW1

La configuración de fábrica del interruptor que se muestra corresponde a A-5492-2000 (modo de sonda múltiple)

La configuración de fábrica del interruptor que se muestra corresponde a A-5492-2000 (modo de sonda múltiple)



Patilla	SW1	ON	OFF
1	Estado de sonda 1 SSR	Pulso	Nivel
2		Normalmente abierto	Normalmente cerrado
3	Batería baja SSR	Normalmente abierto	Normalmente cerrado
4	Error SSR	Normalmente abierto	Normalmente cerrado
5	Estado de sonda 2 SSR	Pulso	Nivel
6		Normalmente abierto	Normalmente cerrado

PRECAUCIÓN: Tome precauciones para evitar descargas electrostáticas cuando manipule la tarjeta de circuito impreso.

Configuración del interruptor SW2










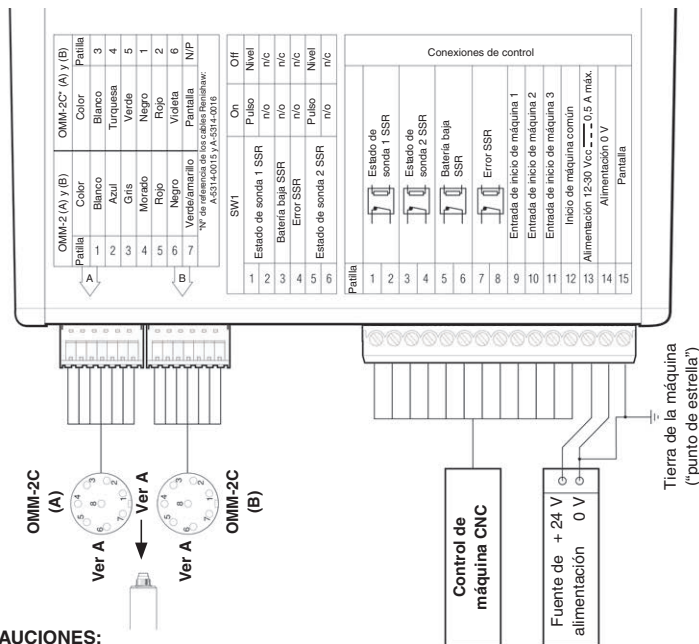
Modo	Configuración del interruptor				
	POLO				Representación visual
	1	2	3	4	
Modo de una sola sonda, Autoarranque desactivado, código M de máquina pulsada (configuración de fábrica para A-5492-2010).	ON	OFF	OFF	OFF	
Modo de una sola sonda, Autoarranque desactivado, código M de máquina nivelada.	ON	OFF	OFF	ON	
Modo de una sola sonda, Autoarranque activado.	ON	ON	OFF	OFF	
Modo de sonda múltiple, dos códigos M de máquina, retardo corto de 10 ms.	OFF	ON	OFF	OFF	
Modo de sonda múltiple, dos códigos M de máquina, retardo medio de 50 ms.	OFF	ON	ON	OFF	
Modo de sonda múltiple, dos códigos M de máquina, retardo largo de 100 ms.	OFF	ON	OFF	ON	
Modo de sonda múltiple, tres códigos M de máquina, arranque nivelado (configuración de fábrica para A-5492-2000).	OFF	OFF	ON	ON	
Modo de sonda múltiple, tres códigos M de máquina, arranque común, salida de máquina pulsada.	OFF	OFF	OFF	OFF	
Modo de sonda múltiple, tres códigos M de máquina, arranque común, salida de máquina nivelada.	OFF	OFF	OFF	ON	

Diagrama del cableado – OSI con OMM-2C (muestra los grupos de salidas)




PRECAUCIONES:

La fuente de alimentación de 0 V debe conectarse a la toma a tierra de la máquina ("punto de estrella"). Si se utiliza una alimentación negativa, la salida negativa debe protegerse con un fusible.

La alimentación de cc de este equipo debe derivarse de una fuente aprobada según la normativa BS EN 60950-1:2006+A2:2013 (IEC 60950-1:2005+A2:2013).

Diagrama del cableado – OSI con OMM-2 (muestra los grupos de salidas)

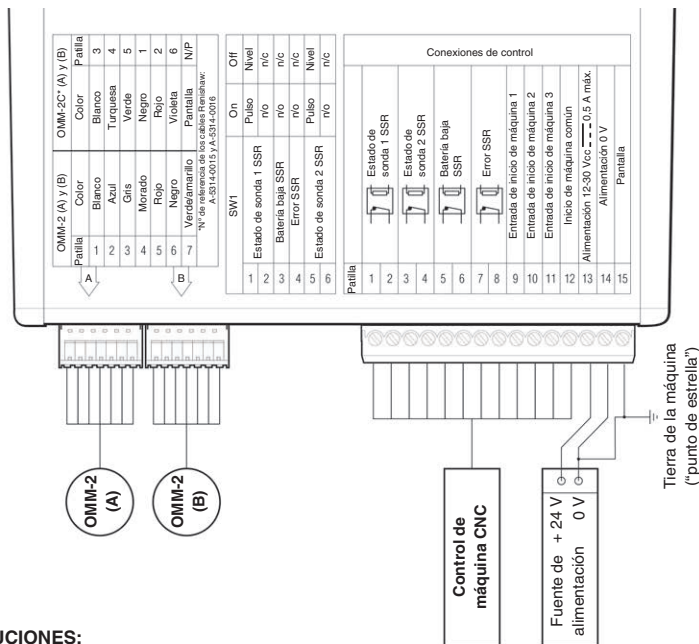



PRECAUCIONES:

La fuente de alimentación de 0 V debe conectarse a la toma de tierra de la máquina ("punto de estrella"). Si se utiliza una alimentación negativa, la salida negativa debe protegerse con un fusible.

La alimentación de cc de este equipo debe derivarse de una fuente aprobada según la normativa BS EN 60950-1:2006+A2:2013 (IEC 60950-1:2005+A2:2013).

Esta página se ha dejado intencionadamente en blanco.

Configurations des interrupteurs SW1 et SW2

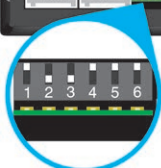

SW1

Les réglages usine des commutateurs illustrés concernent A-5492-2000 (mode Palpeurs multiples)

Les réglages usine des commutateurs illustrés concernent A-5492-2000 (mode Palpeurs multiples)



SW2

Broche	SW1	ACTIVÉ	ÉTEINTE
1	SSR État de palpeur 1	Impulsion	Niveau
2		Normalement ouvert	Normalement fermé
3	SSR Pile faible	Normalement ouvert	Normalement fermé
4	SSR Erreur	Normalement ouvert	Normalement fermé
5	SSR État de palpeur 2	Impulsion	Niveau
6		Normalement ouvert	Normalement fermé

ATTENTION : Prendre les précautions d'usage contre les décharges électrostatiques pour manipuler la carte à circuits imprimés.

Réglages du commutateur SW2










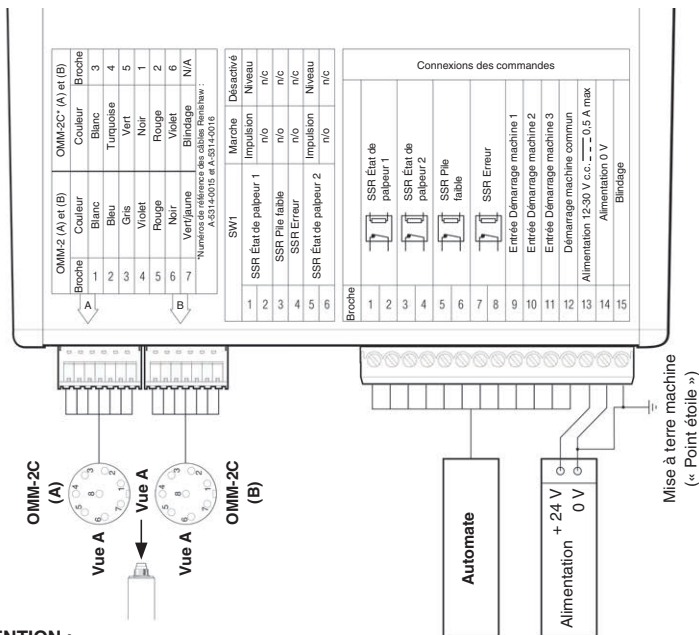
Mode	Réglages des commutateurs				
	POSITION				Représentation visuelle
	1	2	3	4	
Mode Palpeur unique, Auto-démarrage désactivé, code M machine à impulsions (réglage usine pour A-5492-2010).	ACTIVÉ	ÉTEINTE	ÉTEINTE	ÉTEINTE	
Mode Palpeur unique, Auto-démarrage désactivé, code M machine de niveau.	ACTIVÉ	ÉTEINTE	ÉTEINTE	ACTIVÉ	
Mode Palpeur unique, Auto Start Oui.	ACTIVÉ	ACTIVÉ	ÉTEINTE	ÉTEINTE	
Mode Palpeurs multiples, codes M deux machines, court délai de 10 ms.	ÉTEINTE	ACTIVÉ	ÉTEINTE	ÉTEINTE	
Mode Palpeurs multiples, codes M deux machines, délai moyen de 50 ms.	ÉTEINTE	ACTIVÉ	ACTIVÉ	ÉTEINTE	
Mode Palpeurs multiples, codes M deux machines, long délai de 100 ms.	ÉTEINTE	ACTIVÉ	ÉTEINTE	ACTIVÉ	
Mode Palpeurs multiples, codes M trois machines, Démarrage de niveau (réglage usine pour A-5492-2000).	ÉTEINTE	ÉTEINTE	ACTIVÉ	ACTIVÉ	
Mode Palpeurs multiples, codes M trois machines, Démarrage commun, Sortie machine à impulsions.	ÉTEINTE	ÉTEINTE	ÉTEINTE	ÉTEINTE	
Mode Palpeurs multiples, codes M trois machines, Démarrage commun, Sortie machine de niveau.	ÉTEINTE	ÉTEINTE	ÉTEINTE	ACTIVÉ	

Schéma de câblage – OSI avec OMM-2C (avec groupes de sorties illustrés)




ATTENTION :

Il faut que l'alimentation électrique 0 V se termine à la mise à la terre de la machine (« point étoile »).
Si une alimentation négative est utilisée, la sortie négative doit être dotée d'un fusible.

L'alimentation c.c. de cet équipement doit être dérivé d'une source qui est conforme à BS EN 60950-1:2006+A2:2013 (CEI 60950-1:2005+A2:2013).

Schéma de câblage – OSI avec OMM-2 (avec groupes de sorties illustrés)

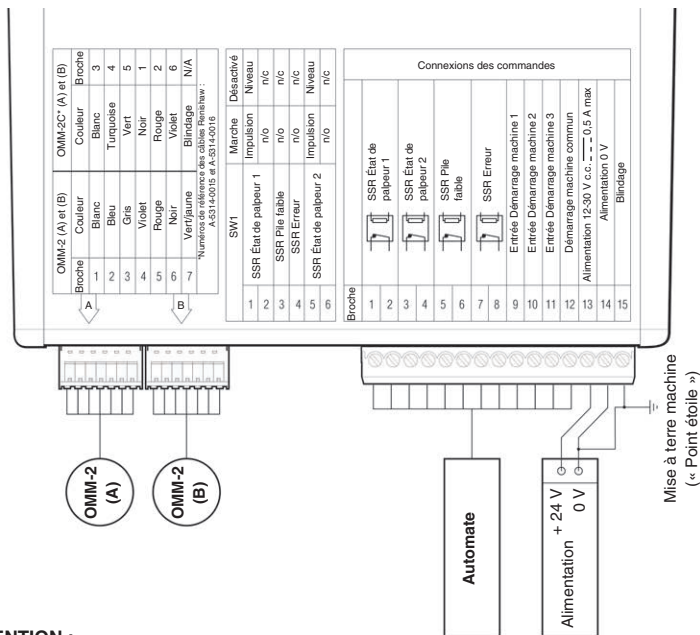


ATTENTION :

Il faut que l'alimentation électrique 0 V se termine à la mise à la terre de la machine (« point étoile »).
Si une alimentation négative est utilisée, la sortie négative doit être dotée d'un fusible.



L'alimentation c.c. de cet équipement doit être dérivé d'une source qui est conforme à BS EN 60950-1:2006+A2:2013 (CEI 60950-1:2005+A2:2013).

Page vide.

Componenti OSI

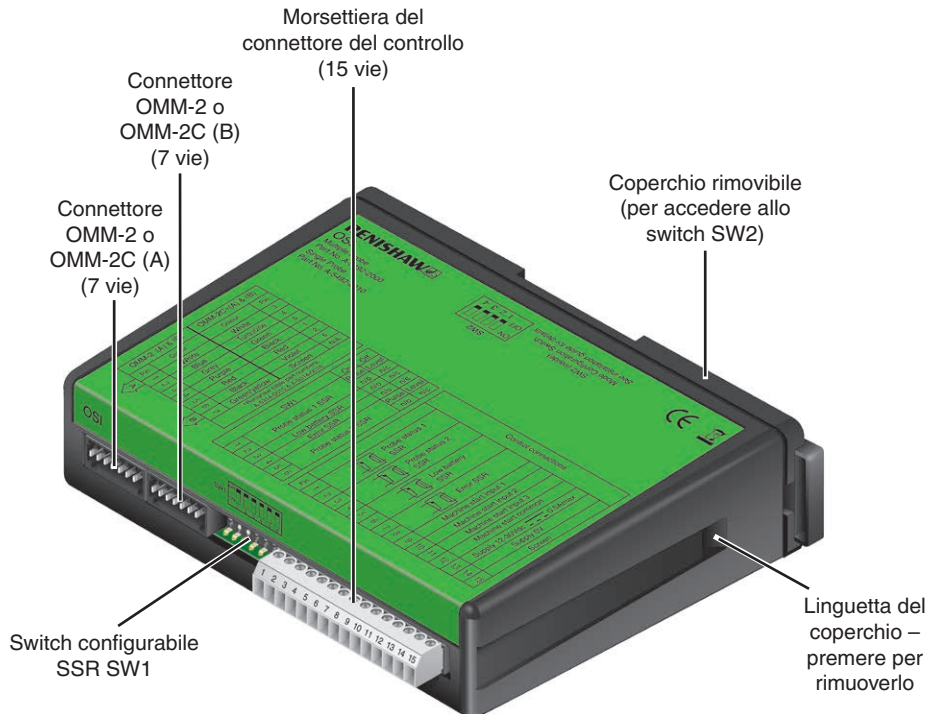


Impostazioni interruttori SW1 e SW2

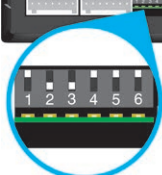

SW1

Vengono mostrate le impostazioni predefinite per gli switch di A-5492-2000 (modalità sonde multiple)

Vengono mostrate le impostazioni predefinite per gli switch di A-5492-2000 (modalità sonde multiple)

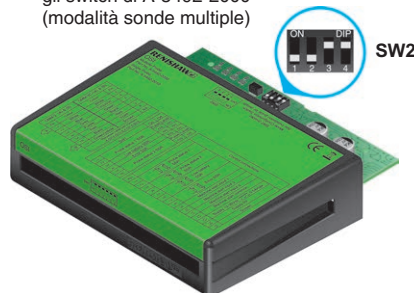










SW2


Pin	SW1	ON	OFF
1	Stato sonda 1 (SSR)	Impulso	A livello
2		Normalmente aperto	Normalmente chiuso
3	SSR di batteria scarica	Normalmente aperto	Normalmente chiuso
4	SSR di errore	Normalmente aperto	Normalmente chiuso
5	Stato sonda 2 (SSR)	Impulso	A livello
6		Normalmente aperto	Normalmente chiuso

ATTENZIONE: Quando si maneggia il PCB, è consigliabile adottare precauzioni contro possibili scariche elettrostatiche.

Impostazioni dell'interruttore SW2

Modalità	Impostazione degli switch				
	POLO				Rappresentazione grafica
	1	2	3	4	
Modalità a sonda singola, Autostart deselezionato, Codici M macchina a impulsi (impostazione di fabbrica per A-5492-2010).	ON	OFF	OFF	OFF	
Modalità a sonda singola, Autostart deselezionato, Codici M macchina a livello.	ON	OFF	OFF	ON	
Modalità a sonda singola, Autostart selezionato.	ON	ON	OFF	OFF	
Modalità a sonde multiple, due Codici M macchina, ritardo di 10 ms (breve).	OFF	ON	OFF	OFF	
Modalità a sonde multiple, due Codici M macchina, ritardo di 50 ms (medio).	OFF	ON	ON	OFF	
Modalità a sonde multiple, due Codici M macchina, ritardo di 100 ms (lungo).	OFF	ON	OFF	ON	
Modalità a sonde multiple, tre Codici M macchina, accensione a livello (impostazione di fabbrica per A-5492-2000).	OFF	OFF	ON	ON	
Modalità a sonde multiple, tre Codici M macchina, accensione comune, uscita a impulsi.	OFF	OFF	OFF	OFF	
Modalità a sonde multiple, tre Codici M macchina, accensione comune, uscita a livello.	OFF	OFF	OFF	ON	

Schema elettrico – OSI con OMM-2C (con gruppi di uscita)

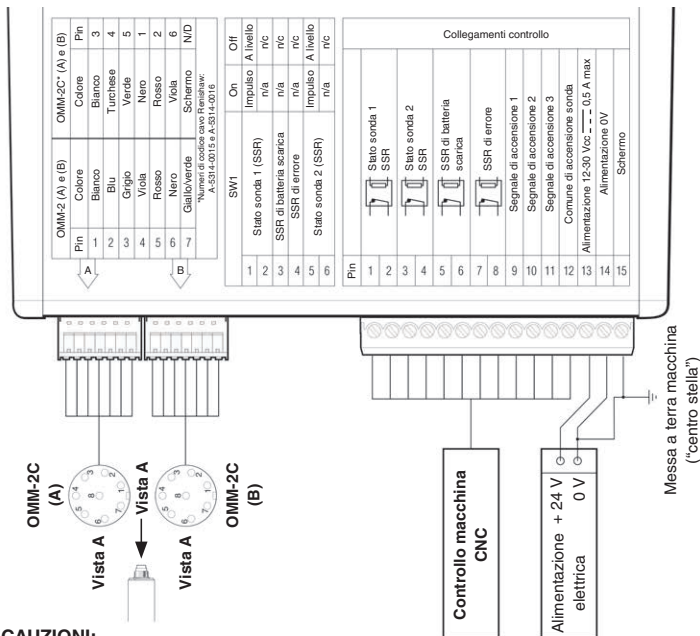


PRECAUZIONI:

L'alimentazione a 0 V deve essere terminata sulla messa a terra della macchina ("centro stella").
Se si utilizza un'alimentazione negativa, l'uscita negativa deve essere dotata di fusibile.

L'alimentazione di corrente continua al dispositivo deve provenire da una sorgente conforme a BS EN 60950-1:2006+A2:2013 (IEC 60950-1:2005+A2:2013).

Schema elettrico – OSI con OMM-2 (con gruppi di uscita)

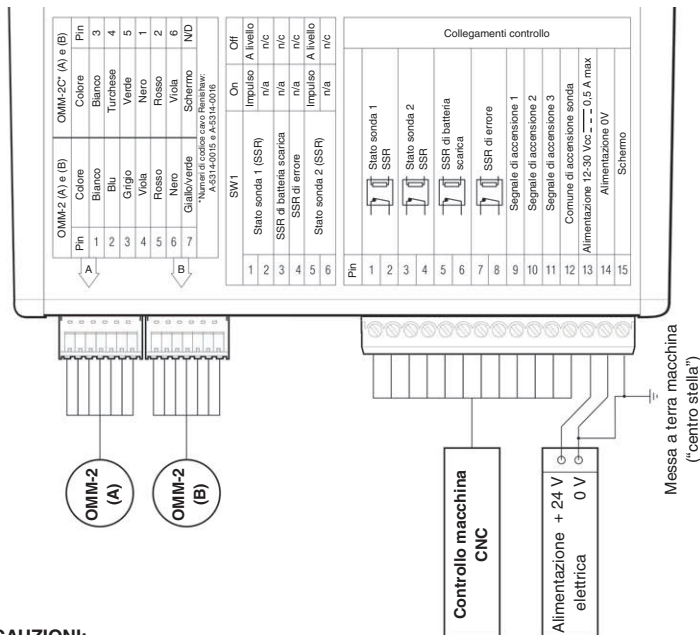


PRECAUZIONI:

L'alimentazione a 0 V deve essere terminata sulla messa a terra della macchina ("centro stella").
Se si utilizza un'alimentazione negativa, l'uscita negativa deve essere dotata di fusibile.


L'alimentazione di corrente continua al dispositivo deve provenire da una sorgente conforme a BS EN 60950-1:2006+A2:2013 (IEC 60950-1:2005+A2:2013).

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

OSI 各部名称

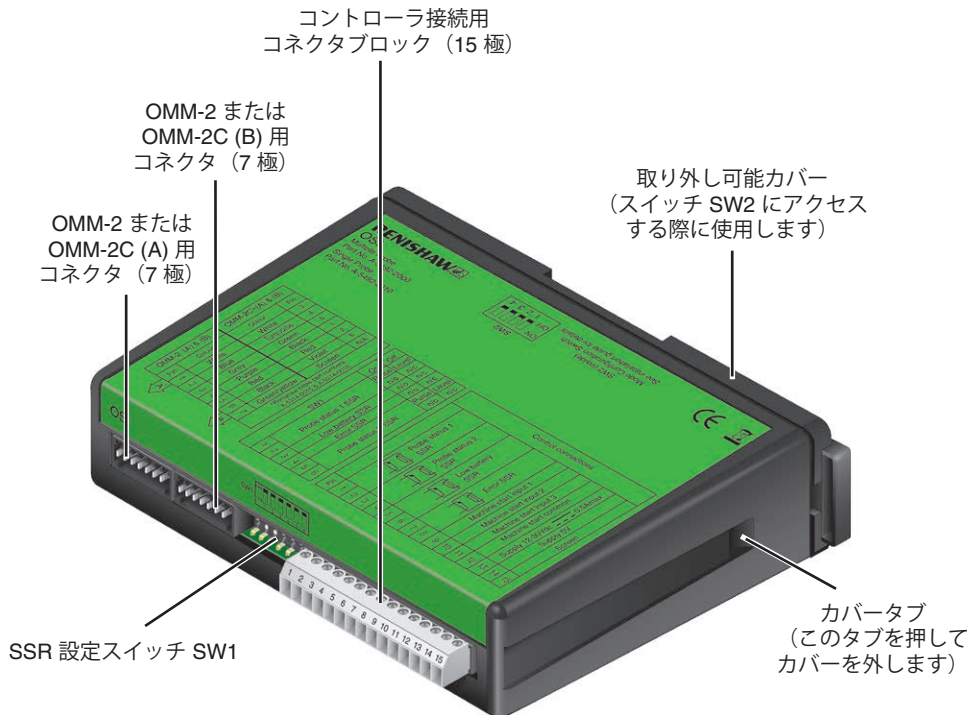

スイッチ設定 SW1 および SW2



SW1

A-5492-2000 の出荷時設定
を図示しています。
(マルチプローブモード)

A-5492-2000 の出荷時設定
を図示しています。
(マルチプローブモード)



SW2




ピン	SW1	ON	OFF
1	プローブステータス 1 (SSR 出力)	パルス	レベル
2		ノーマルオープン	ノーマルクローズ
3	ローバッテリー (SSR 出力)	ノーマルオープン	ノーマルクローズ
4	エラー (SSR 出力)	ノーマルオープン	ノーマルクローズ
5	プローブステータス 2 (SSR 出力)	パルス	レベル
6		ノーマルオープン	ノーマルクローズ

注意:PCB を取り扱う際は、静電気 (ESD) 対策を講じてください。

スイッチ SW2 の設定

モード	スイッチ設定				
	番号				スイッチ設定図
	1	2	3	4	
シングルブローブモード、オートスタート OFF、パルスタイプ M コードスタート入力 (A-5492-2010 出荷時設定)	ON	OFF	OFF	OFF	
シングルブローブモード、オートスタート OFF、レベルタイプ M コードスタート入力	ON	OFF	OFF	ON	
シングルブローブモード、オートスタート ON	ON	ON	OFF	OFF	
マルチブローブモード、2組の M コードによる制御、ショートタイムディレイ (10ms)	OFF	ON	OFF	OFF	
マルチブローブモード、2組の M コードによる制御、ミディアムタイムディレイ (50ms)	OFF	ON	ON	OFF	
マルチブローブモード、2組の M コードによる制御、ロングタイムディレイ (100ms)	OFF	ON	OFF	ON	
マルチブローブモード、3組の M コードによる制御、レベルタイプスタート信号 (A-5492-2000 出荷時設定)	OFF	OFF	ON	ON	
マルチブローブモード、3組の M コードによる制御、コモンスタート入力、パルスモード	OFF	OFF	OFF	OFF	
マルチブローブモード、3組の M コードによる制御、コモンスタート入力、レベルモード	OFF	OFF	OFF	ON	

電気結線図：OSI/OMM-2C（出力グループ図付き）

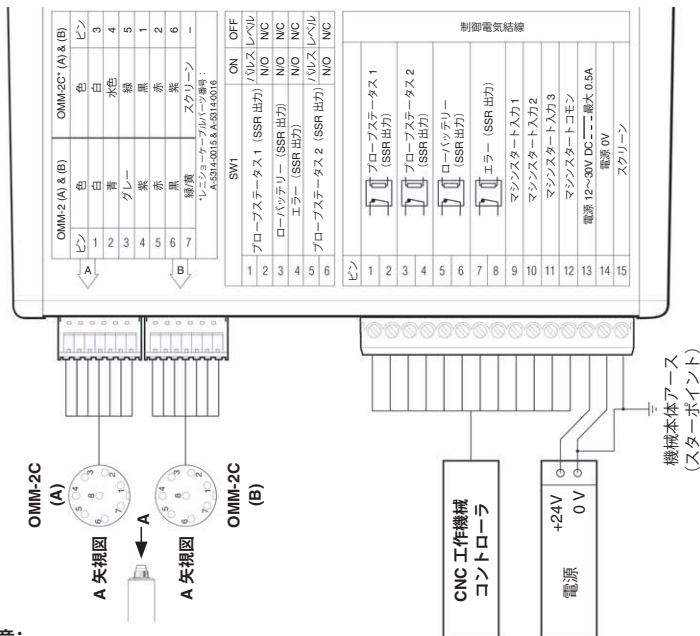

注意：

供給電源の0Vは、機械アース(スターポイント)へ接続してください。

マイナス電源を使用する場合は、マイナス出力には必ずヒューズを付けてください。

本装置へのDC供給は必ず、BS EN 60950-1:2006+A2:2013 (IEC 60950-1:2005+A2:2013)で認定された電源から得る必要があります。

本ページは意図的に空白にしています。

2

Polski (PL)

Česky (CS)

Русский (RU)

中文（繁體）(ZH-TW)

中文（简体）(ZH)

한국어 (KO)

Przed rozpoczęciem pracy

Deklaracja zgodności UE



Firma Renishaw plc deklaruje, że OSI odpowiada mającym zastosowanie standardom i regulacjom.

Aby uzyskać pełną deklarację zgodności z wymaganiami UE skontaktuj się z firmą Renishaw lub odwiedź witrynę www.renishaw.pl/mtpdoc.

Dyrektywa WEEE



Oznaczenie produktów firmy Renishaw i/lub towarzyszącej im dokumentacji takim symbolem oznacza, iż produkt nie powinien być wyrzucany wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Odpowiedzialność za dostarczenie takiego produktu do wyznaczonego miejsca zbiórki produktów przeznaczonych do utylizacji odpadów elektrycznych oraz elektronicznych (WEEE) w celu umożliwienia ich recyklingu lub innych form odzysku ponosi użytkownik końcowy. Prawidłowa utylizacja takiego produktu pomoże zachować cenne zasoby oraz uniknąć negatywnego wpływu na środowisko. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie zbiórki lub od przedstawiciela firmy Renishaw.

Przed rozpoczęciem pracy

Bezpieczeństwo

Podczas obsługi obrabiarek zaleca się używanie ochrony na oczy.

Informacja dla dostawcy oraz instalatora maszyny

Na dostawcy maszyny spoczywa odpowiedzialność za uprzedzenie użytkownika o wszelkich zagrożeniach związanych z eksploatacją łącznie z tymi, o jakich wspomina się w dokumentacji produktu Renishaw. Dostawca odpowiada także za zapewnienie odpowiednich osłon i blokad zabezpieczających.

W pewnych okolicznościach sygnał sondy może fałszywie wskazywać stan gotowości sondy. Zaleca się nie brać pod uwagę sygnałów sondy przy podejmowaniu decyzji o zatrzymaniu maszyny.

Działanie urządzenia

Jeżeli urządzenie to jest użytkowane w sposób inny niż określił to producent, zabezpieczenie zapewniane przez to urządzenie może być osłabione.

Než začnete

Prohlášení o shodě se směrnicemi EU



Společnost Renishaw plc prohlašuje, že OSI vyhovuje platným normám a předpisům.

Úplné prohlášení EU o shodě vám poskytne společnost Renishaw plc nebo jej můžete získat na adrese www.renishaw.cz/mtpdoc.

Směrnice WEEE



Použití tohoto symbolu na výrobcích společnosti Renishaw a/nebo v průvodní dokumentaci znamená, že by se výrobek neměl vyhazovat do běžného domácího odpadu. Koncový uživatel výrobku zodpovídá za to, že daný výrobek odevzdá na místě určeném pro shromažďování použitého elektrického a elektronického zařízení (směrnice WEEE), aby bylo umožněno jeho opětovné použití nebo recyklace. Správná likvidace výrobku pomáhá šetřit cenné přírodní zdroje a zabránit eventuálním negativním dopadům na životní prostředí. Pro podrobnější informace prosím kontaktujte svou místní službu odstraňování odpadů nebo distributora společnosti Renishaw.

Bezpečnost

U všech aplikací zahrnujících použití obráběcích strojů je doporučeno používat ochranu zraku.

Informace pro dodavatele/montážní techniky stroje

Povinností dodavatele stroje je informovat uživatele o nebezpečích spojených s provozem i o nebezpečích zmiňovaných v dokumentaci k produktům společnosti Renishaw a zajistit dostatečná ochranná a bezpečnostní opatření.

Za určitých okolností může signál sondy nesprávně označovat klidový stav sondy. Nespolehejte na signál sondy pro zastavení pohybu stroje.

Provoz zařízení

Používá-li se toto zařízení způsobem, který není výrobcem specifikován, může dojít ke snížení ochrany zajištěné zařízením.

Перед началом работы

Заявление о соответствии требованиям ЕС



Компания Renishaw plc заявляет, что датчик OSI соответствует требованиям применяемых стандартов и норм.

Для получения полного текста заявления о соответствии требованиям ЕС обратитесь в компанию Renishaw plc или посетите страницу www.renishaw.ru/mtpdoc.

Директива WEEE



Наличие данного символа на изделиях и/или в сопроводительной документации компании Renishaw указывает на то, что данное изделие не может удаляться в отходы вместе с обычными бытовыми отходами. Пользователь несет ответственность за сдачу данного изделия на соответствующий пункт сбора отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE - waste electrical and electronic equipment) с целью его повторного использования или вторичной переработки. Правильное удаление данного изделия в отходы позволяет сохранить ценные ресурсы и предотвратить отрицательное воздействие на окружающую среду. Для получения более подробной информации следует обращаться в местную службу по удалению отходов или к дистрибьютору компании Renishaw.

Правила техники безопасности

При выполнении любых работ на станках рекомендуется использовать средства защиты глаз.

Информация для поставщика и специалистов по монтажу оборудования

Поставщик станка обязан информировать пользователя о любых опасностях, связанных с эксплуатацией поставляемых станков и КИМ, включая те опасности, которые описаны в документации на изделия Renishaw, а также обеспечить наличие на станках и КИМ надлежащих защитных устройств и защитной блокировки.

В ряде случаев возможна ошибочная подача сигнала о срабатывании датчика. Нельзя полагаться на сигналы датчика для остановки станка.

Работа оборудования

В случае если имеет место эксплуатация оборудования в режиме, не указанном производителем, эффективность защиты, предусматриваемой на оборудовании, может быть нарушена.

在您開始之前

EU 符合性聲明



Renishaw plc 聲明，OSI 產品遵照適用的標準及相關法規。

請聯絡 Renishaw plc 索取完整的 EU 符合性聲明，或造訪：
www.renishaw.com.tw/mtpdoc。

WEEE 指令



在 Renishaw 產品和/或隨附文件中使用本符號，表示本產品不可與普通家庭廢品混合棄置。最終使用者有責任在指定的報廢電氣和電子設備 (WEEE) 收集點棄置本產品，以實現重新利用或循環使用。正確棄置本產品有助於節省寶貴的資源，並防止對環境的消極影響。如需更多資訊，請與您當地的廢品棄置服務或 Renishaw 代理商聯絡。

安全

應用此機械工具時，建議做好眼部防護措施。

機器供應商／安裝商須知

機器供應商有責任保證使用者瞭解機器作業所包含的任何危險，包括 Renishaw 產品說明書中述及的危險，並保證提供充分的防護裝置和安全連鎖裝置。

在某些情況下，測頭信號可能會錯誤指示測頭已就位之情況。請勿依賴測頭信號停止機器運轉。

環境操作

如果使用方式與製造商要求的方式不符，提供的環境保護功能可能受到影響。

EU标准符合声明



雷尼绍公司特此声明，OSI符合适用标准和法规。

如需查阅EU标准符合声明全文，请联系雷尼绍公司或访问
www.renishaw.com.cn/mtpdoc。

废弃电子电气设备 (WEEE) 指令



在雷尼绍产品及/或随机文件中使用本符号，表示本产品不可与普通生活垃圾混合处置。最终用户有责任在指定的废弃电子电气设备 (WEEE) 收集点处置本产品，以实现重新利用或循环使用。正确处置本产品有助于节省宝贵的资源，并防止对环境的负面影响。如需更多信息，请与当地的废品处置服务商或雷尼绍经销商联系。

安全须知

在所有涉及使用机床的应用中，建议采取保护眼睛的措施。

机床供应商/安装商须知

机床制造商有责任确保用户了解操作中存在的任何危险，包括雷尼绍产品说明书中所述的危险，并确保提供充分的防护装置和安全联动装置。

在某些情况下，测头信号可能错误指示测头已复位状态。切勿单凭测头信号来停止机床运动。

设备操作

如果设备使用方式与制造商要求的方式不符，设备提供的保护功能可能会减弱。

시작하기 전에

EU 준수성 고지



Renishaw plc 는 OSi 가 해당 표준 및 규제를 준수함을 선언합니다.

EU 준수성 고지 전문이 필요하면 Renishaw plc 홈페이지 www.renishaw.co.kr/mtpdoc를 방문하거나, 또는 본사에 문의하시기 바랍니다.

WEEE directive



Renishaw 제품 및/또는 함께 제공되는 문서에 이 기호가 사용되면 해당 제품의 폐기 시 일반 가정 쓰레기와 혼합해서는 안됨을 의미합니다. 재사용 또는 재활용이 가능하도록 WEEE(Waste Electrical and Electronic Equipment)에 따른 수거 장소에 이 제품을 폐기하는 것은 최종 사용자의 책임입니다. 이 제품을 올바르게 폐기하는 것이 귀중한 자원을 절약하고 환경 오염을 방지하는데 도움이 됩니다. 자세한 내용은 현지 폐기물 처리 기관이나 Renishaw 대리점으로 문의하십시오.

안전

공작 기계를 사용하는 모든 분야에서 눈 보호 조치를 할 것을 권장합니다.

기계 공급업체/설치업체를 위한 정보

사용자가 Renishaw 제품 설명서에 언급된 내용을 포함하여 기계 작동 중 발생할 수 있는 모든 위험 요소를 인지하고 그에 적합한 보호 및 안전 장치를 마련하는 것은 기계 공급업체의 책임입니다.



특정 상황에서는 프로브가 준비된 상태인 것처럼 프로브 신호가 잘못 나타날 수 있습니다. 프로브 신호에 의지해서 기계 이동을 중단하지 마십시오.

장비 작동

제조업체에서 지정하지 않은 방법으로 이 장비를 사용하면 장비가 제공하는 보호 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

Ta strona została celowo pozostawiona pusta.

Ustawienia przełączników SW1 i SW2

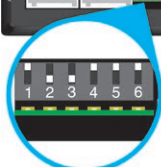

SW1

Pokazane fabryczne ustawienia przełączników dotyczą A-5492-2000 (tryb wielu sond)

Pokazane fabryczne ustawienia przełączników dotyczą A-5492-2000 (tryb wielu sond)



SW2


Kolek	SW1	ON	OFF
1	Stan sondy 1 SSR	Impuls	Poziom
2		Normalnie otwarty	Normalnie zwarty
3	Rozładowanie baterii SSR	Normalnie otwarty	Normalnie zwarty
4	Błąd SSR	Normalnie otwarty	Normalnie zwarty
5	Stan sondy 2 SSR	Impuls	Poziom
6		Normalnie otwarty	Normalnie zwarty

OSTROŻNIE: Podczas obchodzenia się z płytą elektroniczną należy stosować środki ostrożności dotyczące wyładowań elektrostatycznych (ESD).

Ustawienia przełącznika SW2

Tryb	Ustawienia przełączników				
	BIEGUN				Prezentacja wizualna
	1	2	3	4	
Tryb pojedynczej sondy, automatyczne uruchamianie wyłączone, kod M typu impulsowego (ustawienie fabryczne dla A-5492-2010).	ON	OFF	OFF	OFF	
Tryb pojedynczej sondy, automatyczne uruchamianie wyłączone, kod M typu poziom.	ON	OFF	OFF	ON	
Tryb pojedynczej sondy, automatyczne uruchamianie włączone.	ON	ON	OFF	OFF	
Tryb wielu sond, dwa kody M urządzenia, krótki czas opóźnienia równy 10 ms.	OFF	ON	OFF	OFF	
Tryb wielu sond, dwa kody M urządzenia, średni czas opóźnienia równy 50 ms.	OFF	ON	ON	OFF	
Tryb wielu sond, dwa kody M urządzenia, długi czas opóźnienia równy 100 ms.	OFF	ON	OFF	ON	
Tryb wielu sond, trzy kody M urządzenia, uruchamianie sygnałem typu poziom (ustawienie fabryczne dla A-5492-2000).	OFF	OFF	ON	ON	
Tryb wielu sond, trzy kody M urządzenia, uruchamianie wspólne, sygnał typu impulsowego.	OFF	OFF	OFF	OFF	
Tryb wielu sond, trzy kody M urządzenia, uruchamianie wspólne, sygnał typu poziom.	OFF	OFF	OFF	ON	

Schemat połączeń – OSI z OMM-2C (z pokazanymi grupami wyjść)

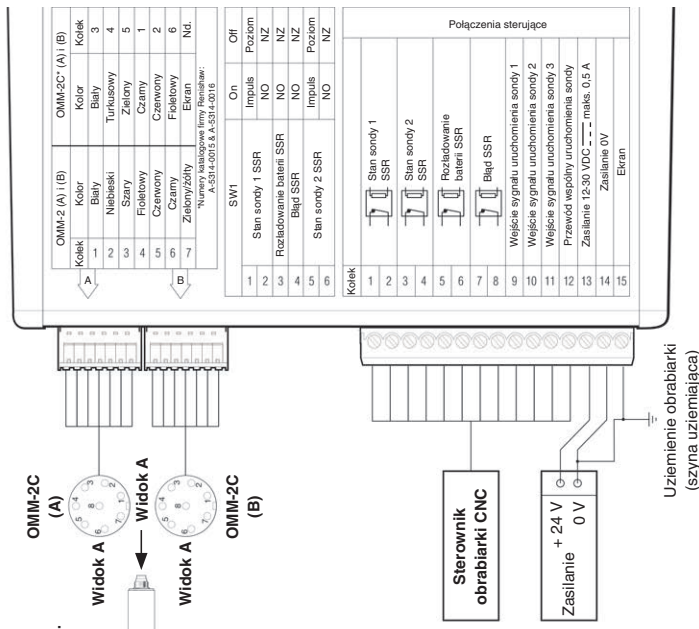


OSTRZEŻENIA:

Przewód zerowy 0 V należy połączyć z uziemieniem obrabiarki (szyną uziemiającą).
 Przy zasilaniu napięciem ujemnym konieczne jest zastosowanie bezpiecznika.

Zasilanie stałoprądowe tego urządzenia musi pochodzić ze źródła, które jest zgodne z wymogami normy BS EN 60950-1:2006+A2:2013 (IEC 60950-1:2005+A2:2013).

Schemat połączeń – OSI z OMM-2 (z pokazanymi grupami wyjść)

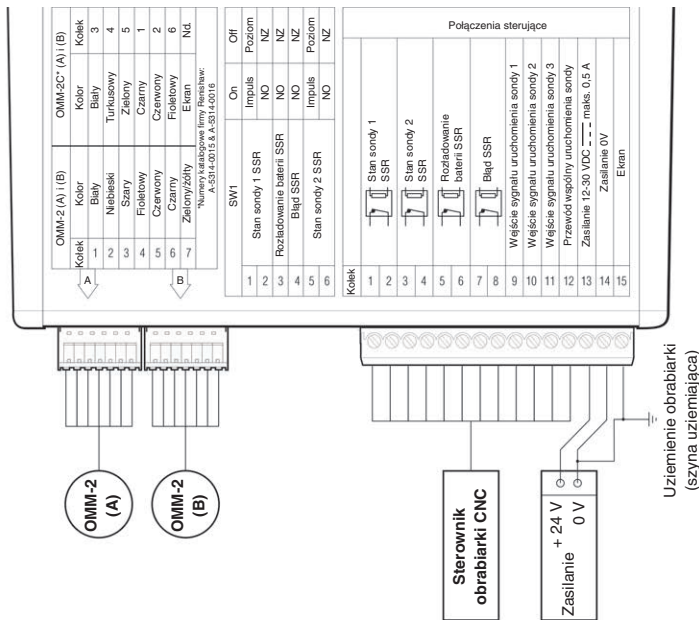


OSTRZEŻENIA:

Przewód zerowy 0 V należy połączyć z uziemieniem obrabiarki (szyną uziemiającą).
Przy zasilaniu napięciem ujemnym konieczne jest zastosowanie bezpiecznika.


Zasilanie stałoprądowe tego urządzenia musi pochodzić z źródła, które jest zgodne z wymogami normy BS EN 60950-1:2006+A2:2013 (IEC 60950-1:2005+A2:2013).

Ta strona została celowo pozostawiona pusta.

OSI prvky

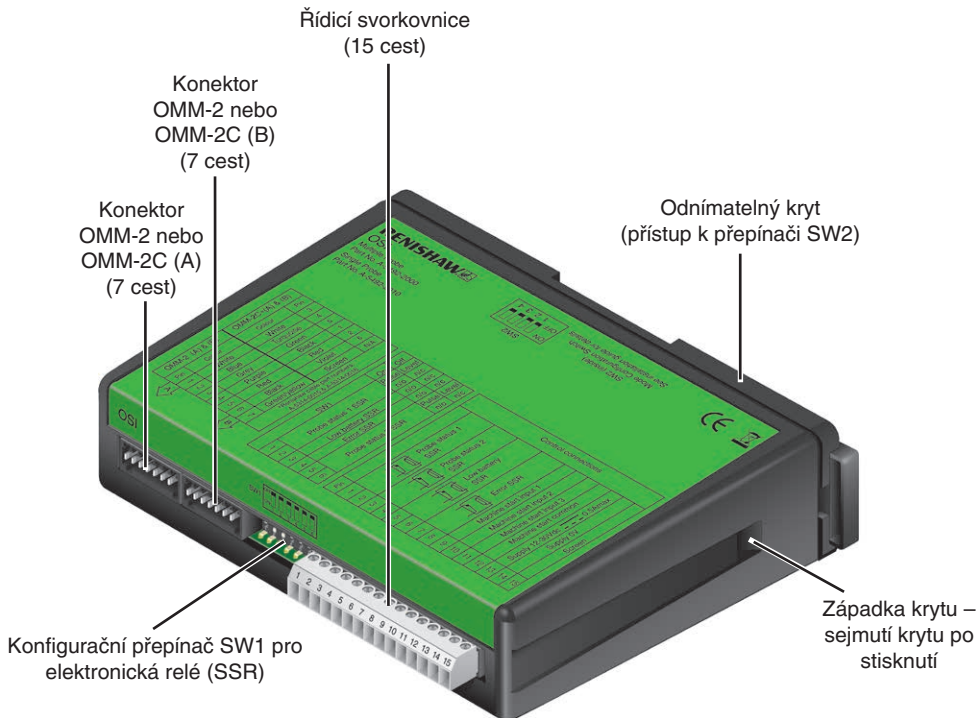

Nastavení přepínačů SW1 a SW2



SW1

Zobrazená tovární nastavení přepínačů jsou určena pro A-5492-2000 (režim více sond)

Zobrazená tovární nastavení přepínačů jsou určena pro A-5492-2000 (režim více sond)



SW2

Kolík	SW1	ON	OFF
1	Stav sondy 1 SSR	Impulsní	Úroveň
2		Normálně otevřeno	Normálně zavřeno
3	Nízký stav baterií SSR	Normálně otevřeno	Normálně zavřeno
4	Chyba SSR	Normálně otevřeno	Normálně zavřeno
5	Stav sondy 2 SSR	Impulsní	Úroveň
6		Normálně otevřeno	Normálně zavřeno

UPOZORNĚNÍ: Při manipulaci s plošnými spoji dávejte pozor na elektrostatické výboje (ESD).

Nastavení přepínačů SW2










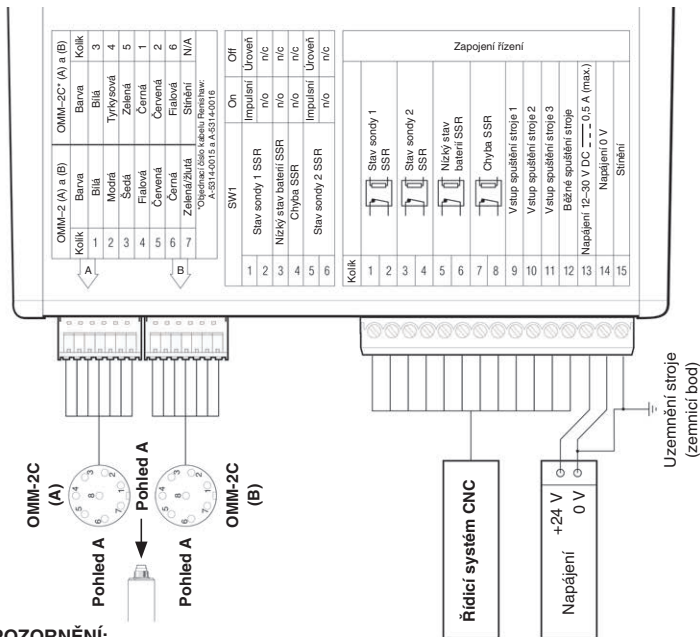
Režim	Nastavení přepínačů				
	PÓL				Vizuální zobrazení
	1	2	3	4	
Režim jedné sondy, vypnutý automatický start, pulzní strojový M kód (tovární nastavení pro A-5492-2010).	ON	OFF	OFF	OFF	
Režim jedné sondy, vypnutý automatický start, rovnoměrný strojový M kód.	ON	OFF	OFF	ON	
Režim jedné sondy, zapnutý automatický start.	ON	ON	OFF	OFF	
Režim více sond, dva strojové M kódy, krátké zpoždění 10 ms.	OFF	ON	OFF	OFF	
Režim více sond, dva strojové M kódy, střední zpoždění 50 ms.	OFF	ON	ON	OFF	
Režim více sond, dva strojové M kódy, dlouhé zpoždění 100 ms.	OFF	ON	OFF	ON	
Režim více sond, tři strojové M kódy, rovnoměrné spuštění (tovární nastavení pro A-5492-2000).	OFF	OFF	ON	ON	
Režim více sond, tři strojové M kódy, běžné spuštění, pulzní strojový výstup.	OFF	OFF	OFF	OFF	
Režim více sond, tři strojové M kódy, běžné spuštění, rovnoměrný strojový výstup.	OFF	OFF	OFF	ON	

Schéma zapojení – OSI s OMM-2C (se zobrazenými skupinami výstupů)




UPOZORNĚNÍ:

Napájení 0 V má být ukončeno v uzemnění stroje (zemnicí bod). V případě použití záporné hodnoty napětí musí být záporný výstup zabezpečen pojistkou.

Stejnoseměrné napájení tohoto zařízení musí pocházet ze zdroje schváleného podle normy BS EN 60950-1:2006+A2:2013 (IEC 60950-1:2005+A2:2013).

Schéma zapojení – OSI s OMM-2 (se zobrazenými skupinami výstupů)

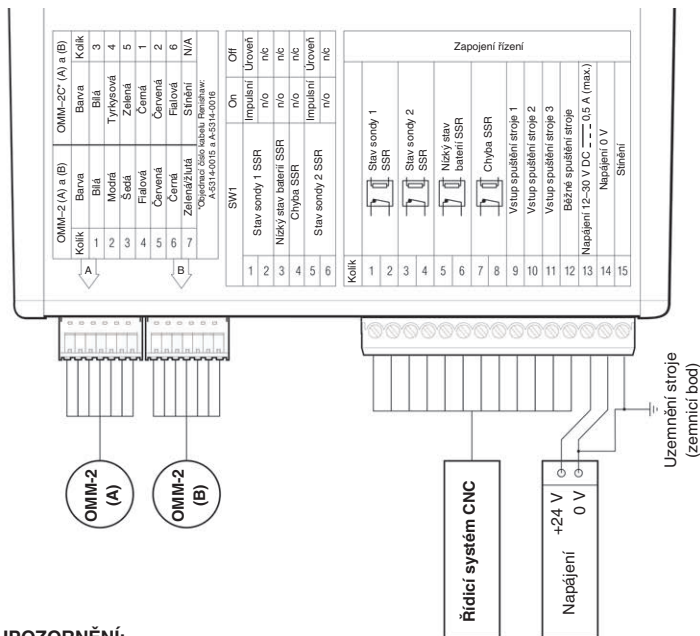


UPOZORNĚNÍ:

Napájení 0 V má být ukončeno v uzemnění stroje (zemnicí bod). V případě použití záporné hodnoty napětí musí být záporný výstup zabezpečen pojistkou.


Stejnoseměrné napájení tohoto zařízení musí pocházet ze zdroje schváleného podle normy BS EN 60950-1:2006+A2:2013 (IEC 60950-1:2005+A2:2013).

Tato stránka záměrně neobsahuje žádné informace.

Компоненты системы OSI

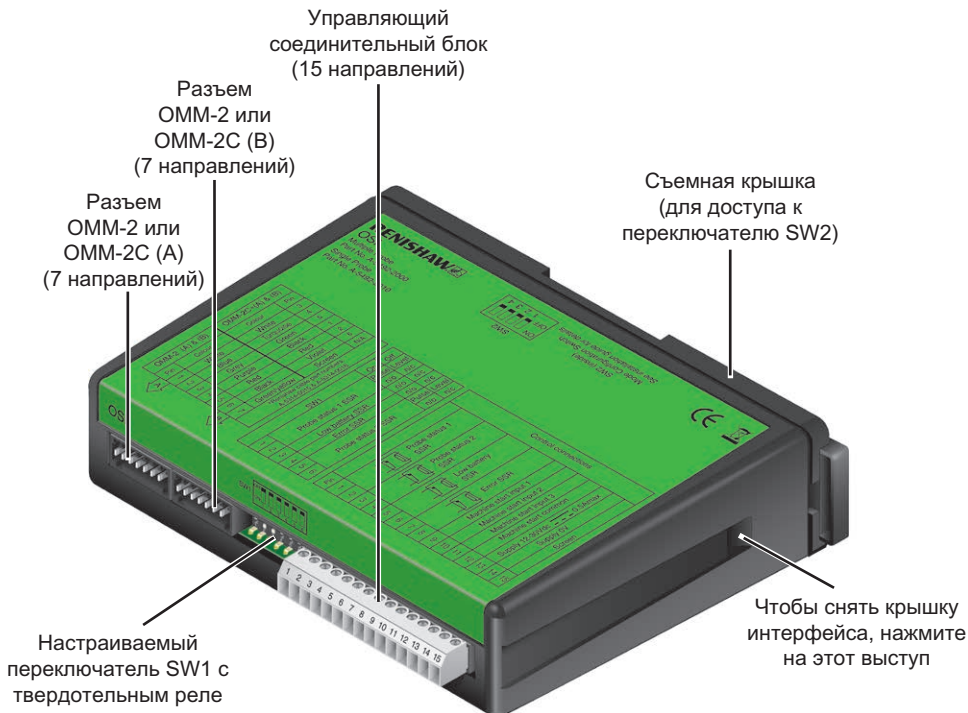

Настройки переключателей SW1 и SW2



Показаны фабричные
настройки для А-5492-2000
(режим нескольких датчиков)

SW1

Показаны фабричные
настройки для А-5492-2000
(режим нескольких датчиков)



SW2

Контакт	SW1	ON	OFF
1	Состояние датчика 1 SSR	Импульсный	Уровневый
2		Нормально разомкнуто	Нормально замкнуто
3	Сигнал о низком уровне заряда SSR	Нормально разомкнуто	Нормально замкнуто
4	Сигнал об ошибке SSR	Нормально разомкнуто	Нормально замкнуто
5	Состояние датчика 2 SSR	Импульсный	Уровневый
6		Нормально разомкнуто	Нормально замкнуто

ВНИМАНИЕ! При работе с печатной платой соблюдайте меры предосторожности для предотвращения электростатических разрядов.

Настройки переключателей SW2










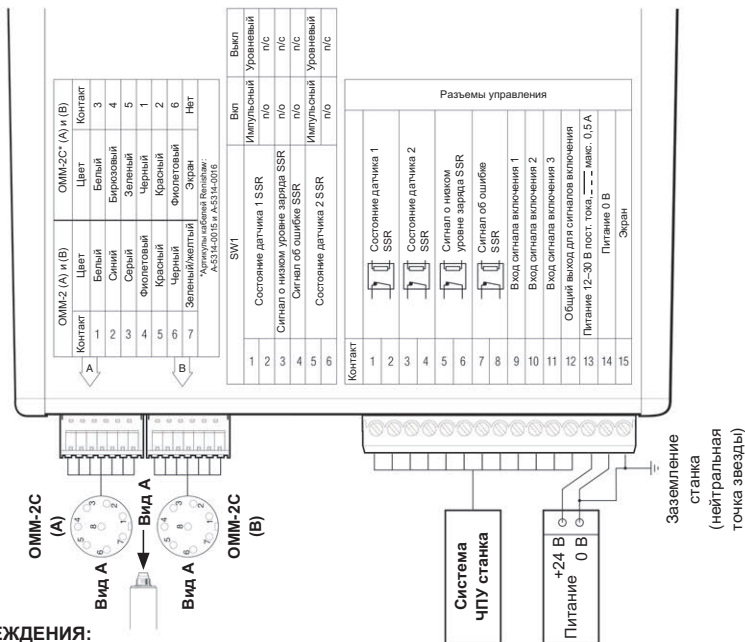
Режим	Настройки переключателей				
	Полюс				Внешний вид
	1	2	3	4	
Режим одного датчика, автоматический запуск выключен, импульсный сигнал М-кода станка (фабричная настройка для А-5492-2010).	ON	OFF	OFF	OFF	
Режим одного датчика, автоматический запуск выключен, уровневый сигнал М-кода станка.	ON	OFF	OFF	ON	
Режим одного датчика, автоматический запуск включен.	ON	ON	OFF	OFF	
Режим нескольких датчиков, два М-кода станков, короткая задержка 10 мс.	OFF	ON	OFF	OFF	
Режим нескольких датчиков, два М-кода станков, средняя задержка 50 мс.	OFF	ON	ON	OFF	
Режим нескольких датчиков, два М-кода станков, длинная задержка 100 мс.	OFF	ON	OFF	ON	
Режим нескольких датчиков, три М-кода станков, уровневый сигнал запуска (фабричная настройка для А-5492-2000).	OFF	OFF	ON	ON	
Режим нескольких датчиков, три М-кода станков, общий сигнал запуска, импульсный сигнал выхода станков.	OFF	OFF	OFF	OFF	
Режим нескольких датчиков, три М-кода станков, общий сигнал запуска, уровневый сигнал выхода станков.	OFF	OFF	OFF	ON	

Схема проводки – OSI с OMM-2С (с показанными выходными группами)




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Источник питания 0 В должен быть соединен с заземлением станка (нейтральной точкой звезды). При использовании отрицательного питания отрицательный выход должен быть защищен предохранителями.

2-30

Питание этого оборудования осуществляется от источника постоянного тока, соответствующего BS EN 60950-1:2006+A2:2013 (IEC 60950-1:2005+A2:2013).

Схема проводки – OSI с OMM-2 (с показанными выходными группами)

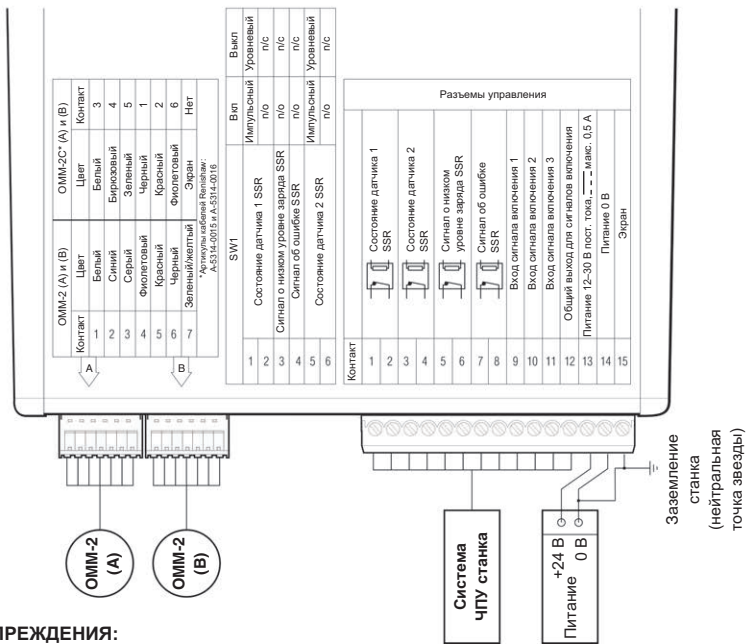


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Источник питания 0 В должен быть соединен с заземлением станка (нейтральной точкой звезды). При использовании отрицательного питания отрицательный выход должен быть защищен предохранителями.


Питание этого оборудования осуществляется от источника постоянного тока, соответствующего BS EN 60950-1:2006+A2:2013 (IEC 60950-1:2005+A2:2013).

Эта страница преднамеренно оставлена пустой.

OSI 介面盒各組件

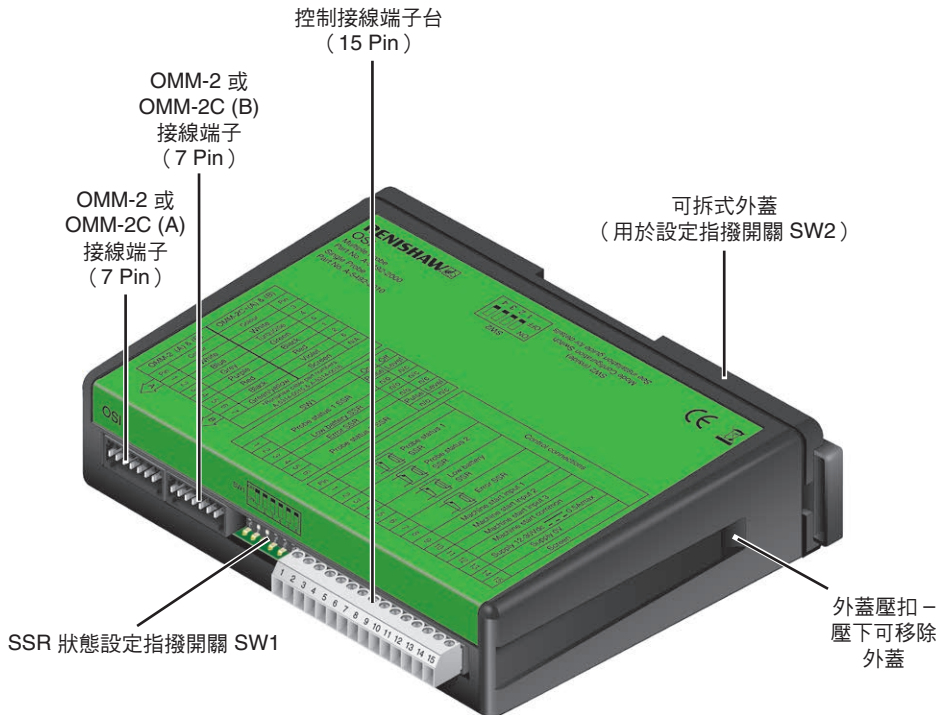

開關設定 SW1 和 SW2



SW1

圖示為出廠時的開關設定用於 A-5492-2000 (多測頭模式)

圖示為出廠時的開關設定用於 A-5492-2000 (多測頭模式)



SW2


腳位	SW1	ON	OFF
1	測頭狀態 1 SSR	脈衝 (PULSE)	位準 (LEVEL)
2		常開	常閉
3	低電量 SSR	常開	常閉
4	錯誤 SSR	常開	常閉
5	測頭狀態 2 SSR	脈衝 (PULSE)	位準 (LEVEL)
6		常開	常閉

警告：操作 PCB 時應採取靜電放電 (ESD) 防護措施。

開關設定 SW2

模式	開關設定				
	撥桿位置				圖示表示
	1	2	3	4	
單側頭模式，「自動啟動」關閉，機台脈衝 M 碼 (出廠設定 A-5492-2010)。	ON	OFF	OFF	OFF	
單測頭模式，「自動啟動」關閉，機台位準 M 碼。	ON	OFF	OFF	ON	
單測頭模式，「自動啟動」開啟。	ON	ON	OFF	OFF	
多測頭模式，兩個機器 M 碼，10 ms 短時間延遲。	OFF	ON	OFF	OFF	
多測頭模式，兩個機器 M 碼，50 ms 中等時間延遲。	OFF	ON	ON	OFF	
多測頭模式，兩個機器 M 碼，100 ms 長時間延遲。	OFF	ON	OFF	ON	
多測頭模式，三個機器 M 碼，位準啟動 (出廠設定為 A-5492-2000)。	OFF	OFF	ON	ON	
多測頭模式，三個機器 M 碼，一般啟動，機台脈衝輸出。	OFF	OFF	OFF	OFF	
多測頭模式，三個機器 M 碼，一般啟動，機台位準輸出。	OFF	OFF	OFF	ON	

接線圖 – OSI 和 OMM-2C (有標明輸出類別)

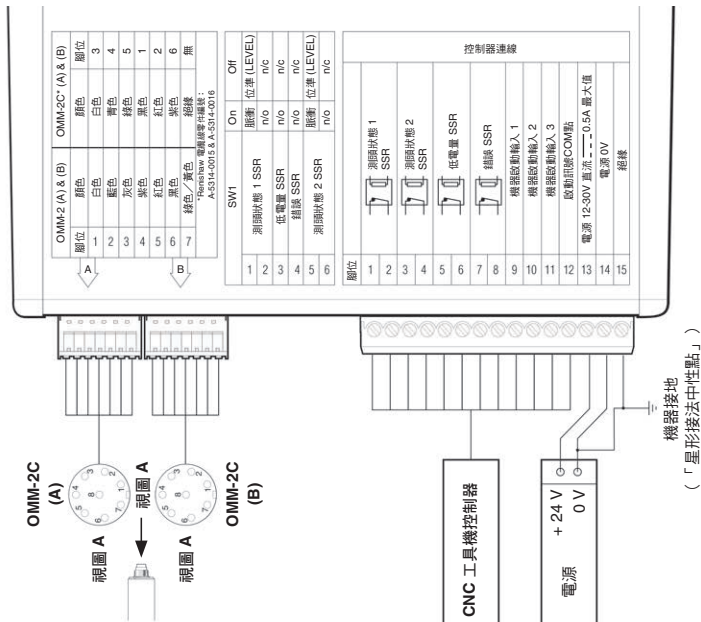


注意：

0V 電源應連接加工機的接地「星形接法中性點」作為終端。如果使用了負電源，則負輸出必須安裝保險絲。

本設備的 dc 供電必須來自於依照 BS EN 60950-1:2006+A2:2013 (IEC 60950-1:2005+A2:2013) 核准之電源。

接線圖 - OSI 和 OMM-2 (有標明輸出類別)

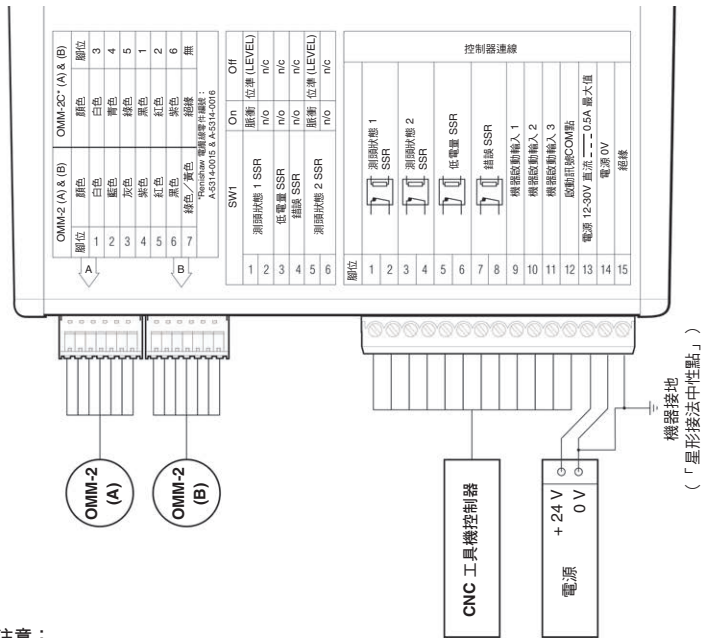


注意：

0V 電源應連接加工機的接地「星形接法中性點」作為終端。如果使用了負電源，則負輸出必須安裝保險絲。


本設備的 dc 供電必須來自於依照 BS EN 60950-1:2006+A2:2013 (IEC 60950-1:2005+A2:2013) 核准之電源。

本頁為預留空白頁。

OSI组件

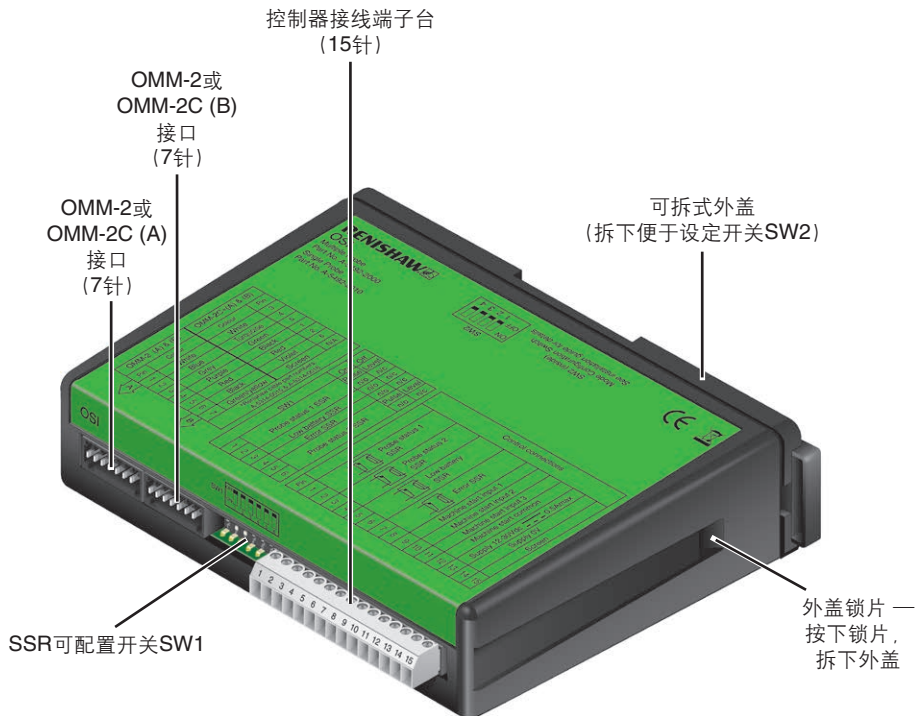

开关设定SW1和SW2



SW1

显示的出厂开关设定用于订
货号号为A-5492-2000的产品
(多测头模式)

显示的出厂开关设定用于订
货号号为A-5492-2000的产品
(多测头模式)



SW2


针脚	SW1	ON	OFF
1	测头状态1 SSR输出信号	脉冲	电平
2		常开	常闭
3	报警电池电压低SSR输出信号	常开	常闭
4	报警错误SSR输出信号	常开	常闭
5	测头状态2 SSR输出信号	脉冲	电平
6		常开	常闭

小心：操作PCB时应采取静电放电 (ESD) 防护措施。

开关设定SW2

模式	开关设定				图示
	跳线设定				
	1	2	3	4	
单测头模式、“自动开启”关闭、脉冲机床M代码 (订货号为A-5492-2010的产品的出厂设定)。	ON	OFF	OFF	OFF	
单测头模式、“自动开启”关闭、电平机床M代码。	ON	OFF	OFF	ON	
单测头模式、“自动开启”打开。	ON	ON	OFF	OFF	
多测头模式、两个机床M代码、10 ms短延时。	OFF	ON	OFF	OFF	
多测头模式、两个机床M代码、50 ms中延时。	OFF	ON	ON	OFF	
多测头模式、两个机床M代码、100 ms长延时。	OFF	ON	OFF	ON	
多测头模式、三个机床M代码、电平开启 (订货号为A-5492-2000的产品的出厂设定)。	OFF	OFF	ON	ON	
多测头模式、三个机床M代码、公共零点开启、脉冲机床输出。	OFF	OFF	OFF	OFF	
多测头模式、三个机床M代码、公共零点开启、电平机床输出。	OFF	OFF	OFF	ON	

接线图 — OSI & OMM-2C组件（显示输出分组）

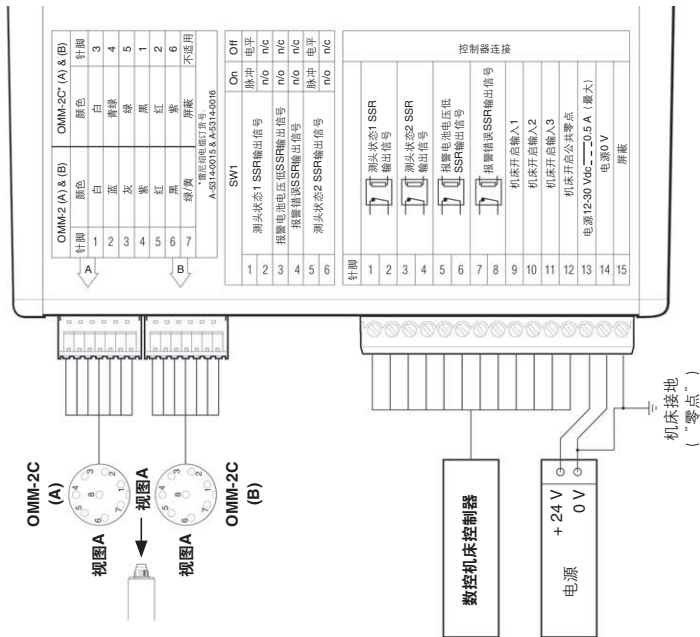


小心:

电源0V应与机床地线（“零点”）相接。如果是负压供电，必须安装保险丝。

为本设备供电的直流电源必须符合BS EN 60950-1:2006+A2:2013 (IEC 60950-1:2005+A2:2013) 标准。

接线图 — OSI & OMM-2组件 (显示输出分组)

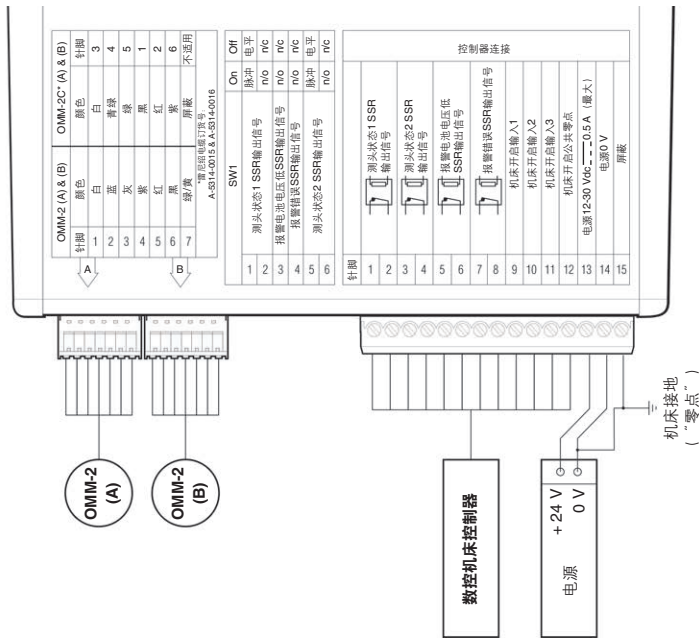


小心:

电源0V应与机床地线（“零点”）相接。如果是负压供电，必须安装保险丝。



为本设备供电的直流电源必须符合BS EN 60950-1:2006+A2:2013 (IEC 60950-1:2005+A2:2013) 标准。

本页空白。

OSI 구성부품

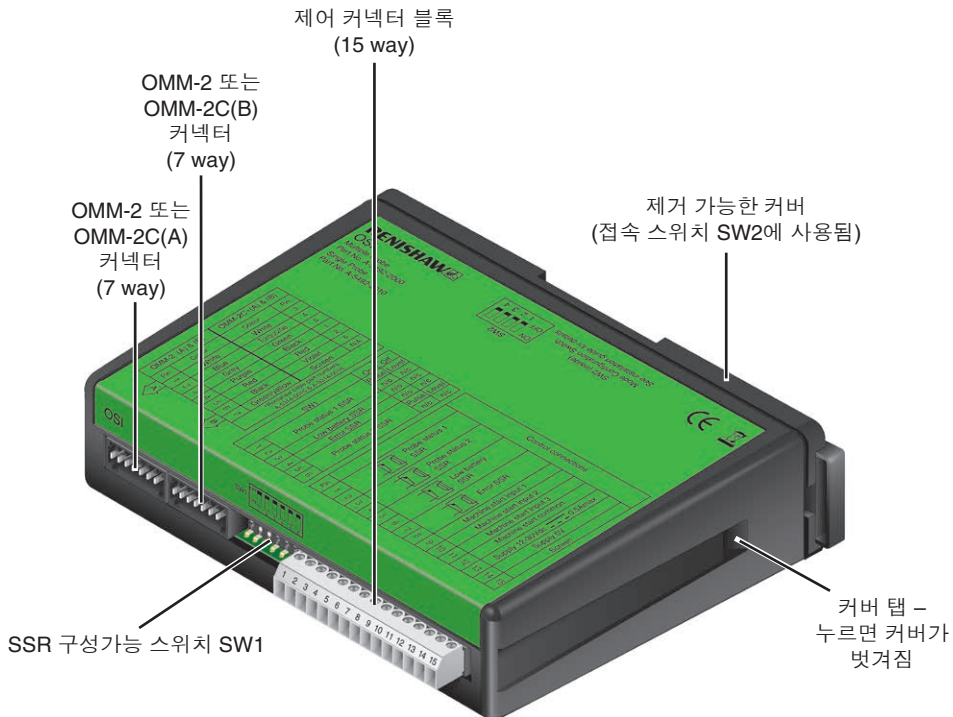

스위치 설정 SW1 및 SW2

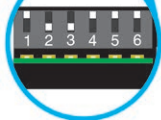

SW1

여기에 나온 출하시 스위치
설정은 A-5492-2000
(다중 프로브 모드)
의 설정값입니다

여기에 나온 출하시 스위치
설정은 A-5492-2000
(다중 프로브 모드)
의 설정값입니다












SW2


핀	SW1	ON	OFF
1	프로브 상태 1 SSR	펄스	레벨
2		정상 시 열림(N/O)	정상 시 닫힘(N/C)
3	배터리 용량 부족 SSR	정상 시 열림(N/O)	정상 시 닫힘(N/C)
4	오류 SSR	정상 시 열림(N/O)	정상 시 닫힘(N/C)
5	프로브 상태 2 SSR	펄스	레벨
6		정상 시 열림(N/O)	정상 시 닫힘(N/C)

경고: PCB 를 취급할 때 정전기 방 (ESD) 예방 조치를 취하십시오.

스위치 설정 SW2

모드	스위치 설정				
	극				시각적 표시
	1	2	3	4	
단일 프로브 모드, 자동 시작 꺼짐, 펄스 기계 M-코드 (A-5492-2010에 대한 공장 출하시 설정).	ON	OFF	OFF	OFF	
단일 프로브 모드, 자동 시작 꺼짐, 레벨 기계 M-코드.	ON	OFF	OFF	ON	
단일 프로브 모드, 자동 시동 켜기.	ON	ON	OFF	OFF	
다중 프로브 모드, 두 개의 기계 M-코드, 10ms의 짧은 지연 시간.	OFF	ON	OFF	OFF	
다중 프로브 모드, 두 개의 기계 M-코드, 50ms의 중간 지연 시간.	OFF	ON	ON	OFF	
다중 프로브 모드, 두 개의 기계 M-코드, 100ms의 긴 지연 시간.	OFF	ON	OFF	ON	
다중 프로브 모드, 세 개의 기계 M-코드, level start (A-5492-2000에 대한 공장 출하시 설정).	OFF	OFF	ON	ON	
다중 프로브 모드, 세 개의 기계 M-코드, 공동 시작, 펄스 기계 출력.	OFF	OFF	OFF	OFF	
다중 프로브 모드, 세 개의 기계 M-코드, 공동 시작, 레벨 기계 출력.	OFF	OFF	OFF	ON	

배선도 - OSI와 OMM-2C(출력 그래픽 표시핀)

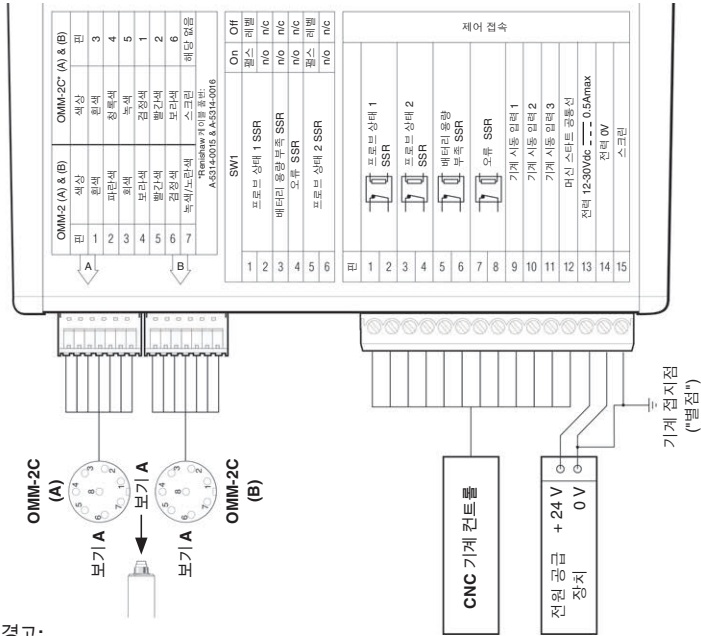


경고:

전원 공급장치 0V는 기계 접지점("뎀점")에서 중단되어야 합니다. 음의 전원 음 사용하는 경우, 음의 출력에 퓨즈를 연결해야 합니다.

이 장비의 dc 전력은 BS EN 60950-1:2006+A2:2013(IEC 60950-1:2005+A2:2013)에 따라 승인된 소스로부터 공급되어야 합니다.

배선도 - OSI와 OMM-2(출력 그래픽가 표시됨)

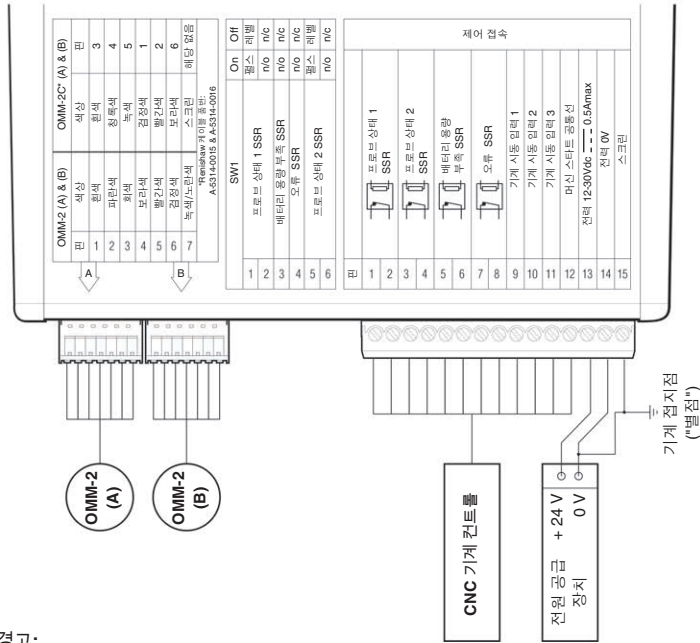

경고:

전원 공급장치 0V는 기계 접지점("별점")에서 중단되어야 합니다. 0V의 전원을 사용하는 경우, 0V의 출력에 퓨즈를 연결해야 합니다.

이 장치의 dc 전력은 BS EN 60950-1:2006+A2:2013(IEC 60950-1:2005+A2:2013)에 따라 승인된 소스로부터 공급되어야 합니다.

이 페이지는 의도적으로 비워둔 것입니다.

© 2010–2018 Renishaw plc. All rights reserved.

This document may not be copied or reproduced in whole or in part, or transferred to any other media or language, by any means, without the prior written permission of Renishaw plc.

The publication of material within this document does not imply freedom from the patent rights of Renishaw plc.

Disclaimer

RENISHAW HAS MADE CONSIDERABLE EFFORTS TO ENSURE THE CONTENT OF THIS DOCUMENT IS CORRECT AT THE DATE OF PUBLICATION BUT MAKES NO WARRANTIES OR REPRESENTATIONS REGARDING THE CONTENT. RENISHAW EXCLUDES LIABILITY, HOWSOEVER ARISING, FOR ANY INACCURACIES IN THIS DOCUMENT.

Trade marks

RENISHAW and the probe symbol used in the RENISHAW logo are registered trade marks of Renishaw plc in the United Kingdom and other countries. **apply innovation** and names and designations of other Renishaw products and technologies are trade marks of Renishaw plc or its subsidiaries.

All other brand names and product names used in this document are trade names, trade marks, or registered trade marks of their respective owners.

Warranty

Equipment requiring attention under warranty must be returned to your equipment supplier.

Unless otherwise specifically agreed in writing between you and Renishaw, if you purchased the equipment from a Renishaw company, the warranty provisions contained in Renishaw's CONDITIONS OF SALE apply. You should consult these conditions in order to find out the details of your warranty but, in summary, the main exclusions from the warranty are if the equipment has been:

- neglected, mishandled or inappropriately used; or
- modified or altered in any way except with the prior written agreement of Renishaw.

If you purchased the equipment from any other supplier, you should contact them to find out what repairs are covered by their warranty.

© 2010–2018 Renishaw plc. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Renishaw plc weder ganz noch teilweise kopiert oder vervielfältigt werden, oder auf irgendeine Weise auf andere Medien oder in eine andere Sprache übertragen werden.

Die Veröffentlichung von Material dieses Dokuments bedeutet nicht die Befreiung von Patentrechten der Renishaw plc.

Haftungsausschluss

RENISHAW IST UM DIE RICHTIGKEIT UND AKTUALITÄT DIESES DOKUMENTS BEMÜHT, ÜBERNIMMT JEDOCH KEINERLEI ZUSICHERUNG BEZÜGLICH DES INHALTS. EINE HAFTUNG ODER GARANTIE FÜR DIE AKTUALITÄT, RICHTIGKEIT UND VOLLSTÄNDIGKEIT DER ZUR VERFÜGBAR GESTELLTEN INFORMATIONEN IST FOLGLICH AUSGESCHLOSSEN.

Marken

RENISHAW und das Messtaster-Symbol, wie sie im RENISHAW-Logo verwendet werden, sind eingetragene Marken von Renishaw plc im Vereinigten Königreich und anderen Ländern. **apply innovation** sowie Namen und Produktbezeichnungen von anderen Renishaw Produkten sind Schutzmarken von Renishaw plc und deren Niederlassungen.

Alle anderen Handelsnamen und Produktnamen, die in diesem Dokument verwendet werden, sind Handelsnamen, Schutzmarken, oder registrierte Schutzmarken, bzw. eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

Garantie

Produkte, die während der Garantiezeit Mängel aufweisen, sind an den Verkäufer zurückzugeben.

Für den Erwerb von Renishaw-Produkten von einer Gesellschaft der RENISHAW-Gruppe und sofern nicht ausdrücklich schriftlich zwischen Renishaw und dem Kunden vereinbart, gelten die Garantie- bzw. Gewährleistungsbedingungen der RENISHAW-Gruppe für den Verkauf von Produkten. Die Details der Garantie- bzw. Gewährleistungsbedingungen sind dort nachzulesen und zusammenfassend sind folgende Ausnahmen von der Garantie- bzw. Gewährleistungsverpflichtung festzuhalten:

- Fehlende Wartung, missbräuchlicher oder unangemessener Gebrauch sowie
- Modifikation oder sonstige Veränderungen ohne schriftliche Freigabe seitens Renishaw.

Falls Sie die Produkte von einem anderen Lieferanten erworben haben, können andere Gewährleistungs- und Garantiebedingungen gelten. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihren Lieferanten.

© 2010–2018 Renishaw plc. Reservados todos los derechos.

Este documento no puede copiarse o reproducirse ni en su totalidad ni parcialmente, ni ser transferido a cualquier otro medio de comunicación o idioma, bajo ningún concepto, sin la autorización previa y por escrito de Renishaw plc.

La publicación sobre material en este documento no implica la exención de los derechos de patente de Renishaw plc.

Descargo de responsabilidades

RENISHAW HA TOMADO TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO SEA CORRECTO Y PRECISO EN LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN, NO OBSTANTE, NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA NI DECLARACIÓN EN RELACIÓN CON EL CONTENIDO. RENISHAW RECHAZA LAS RESPONSABILIDADES LEGALES, COMO QUIERA QUE SURJAN, POR LAS POSIBLES IMPRECISIONES DE ESTE DOCUMENTO.

Marcas comerciales

RENISHAW y el símbolo de la sonda utilizados en el logotipo de **RENISHAW** son marcas registradas de Renishaw plc en el Reino Unido y en otros países. **apply innovation** y los nombres y designaciones de otros productos y tecnologías de Renishaw son marcas registradas de Renishaw plc o de sus filiales.

Todas las marcas y nombres de producto usados en este documento son nombres comerciales, marcas comerciales, o marcas comerciales registradas de sus respectivos dueños.

Garantía

Los equipos que necesiten servicio técnico por garantía, han de ser devueltos al proveedor.

Salvo acuerdo expreso por escrito entre usted y Renishaw, si ha adquirido el equipo a través de una empresa de Renishaw, se aplicarán las disposiciones de garantía contenidas en las **CONDICIONES DE VENTA** de Renishaw. Debe consultar estas condiciones a fin de conocer los detalles de la garantía, pero en resumen las principales exclusiones de la garantía son si el equipo ha sido:

- descuidado, manejado o utilizado de manera inapropiada; o
- modificado o alterado en cualquier forma excepto con el previo acuerdo por escrito de Renishaw.

Si ha adquirido el equipamiento a través de cualquier otro proveedor, deberá contactar con el mismo para averiguar qué reparaciones están cubiertas por la garantía.

© 2010–2018 Renishaw plc. Tous droits réservés.

Ce document ne peut en aucun cas être copié ou reproduit intégralement ou en partie, ou transféré sur un autre média ou langage par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation préalable écrite de Renishaw plc.

La publication d'informations contenues dans ce document n'implique en aucun cas une exemption des droits de brevets de Renishaw plc.

Dénégation

RENISHAW A FAIT DES EFFORTS CONSIDÉRABLES POUR S'ASSURER QUE LE CONTENU DE CE DOCUMENT EST CORRECT À LA DATE DE PUBLICATION, MAIS N'OFFRE AUCUNE GARANTIE ET N'ACCEPTÉ AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE SON CONTENU. RENISHAW EXCLUT TOUTE RESPONSABILITÉ, QUELLE QU'ELLE SOIT, POUR TOUTE INEXACTITUDE CONTENUE DANS CE DOCUMENT.

Marques de fabrique

RENISHAW et l'emblème de palpeur utilisé dans le logo **RENISHAW** sont des marques déposées de Renishaw plc au Royaume Uni et dans d'autres pays. **apply innovation** ainsi que les noms et désignations d'autres produits et technologies Renishaw sont des marques déposées de Renishaw plc ou de ses filiales.

Tous les noms de marques et noms de produits utilisés dans ce document sont des marques de commerce, marques de fabrique ou marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Garantie

Équipement exigeant attention pendant la garantie doit être retourné à votre fournisseur d'équipement.

Sauf accord spécifique écrit entre vous et Renishaw, si vous avez acheté l'équipement auprès de Renishaw les dispositions de garantie contenues dans les **CONDITIONS DE VENTE** Renishaw s'appliquent. Veuillez consulter ces conditions pour connaître les détails de votre garantie mais, en résumé, les exclusions principales de la garantie sont si l'équipement a été :

- négligé, mal traité ou utilisé de manière inapproprié; ou
- modifié ou changé de n'importe quelle façon sauf avec l'accord écrit antérieur de Renishaw.

Si vous avez acheté l'équipement auprès d'un autre fournisseur, veuillez le contacter afin de connaître quelles réparations sont couvertes selon leur garantie.

© 2010–2018 Renishaw plc. Tutti i diritti riservati.

Questo documento non può essere copiato o riprodotto nella sua interezza o in parte, né trasferito su altri supporti o tradotto in altre lingue, senza previa autorizzazione scritta da parte di Renishaw plc.

La pubblicazione del materiale contenuto nel documento non implica libertà dai diritti di brevetto di Renishaw plc.

Limitazione di responsabilità

RENISHAW HA COMPIUTO OGNI RAGIONEVOLE SFORZO PER GARANTIRE CHE IL CONTENUTO DEL PRESENTE DOCUMENTO SIA CORRETTO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, MA NON RILASCIA ALCUNA GARANZIA CIRCA IL CONTENUTO NE LO CONSIDERA VINCOLANTE. RENISHAW DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ, DI QUALSIVOGLIA NATURA, PER QUALSIASI INESATTEZZA PRESENTE NEL DOCUMENTO.

Marchi

RENISHAW e il simbolo della sonda utilizzato nel logo **RENISHAW** sono marchi registrati di Renishaw plc nel Regno Unito e in altri paesi. **apply innovation**, nomi e definizioni di altri prodotti e tecnologie Renishaw sono marchi registrati di Renishaw plc o delle sue filiali.

Tutti gli altri nomi dei marchi e dei prodotti utilizzati in questo documento sono marchi commerciali o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Garanzia

Le apparecchiature che richiedano un intervento durante il periodo di garanzia devono essere rese al vostro fornitore.

Salvo diversamente concordato in forma scritta tra il Cliente e la Renishaw, l'acquisto di un prodotto da Renishaw implica l'applicazione delle clausole inerenti la garanzia riportate nelle CONDIZIONI DI VENDITA Renishaw. Potete consultarle per avere maggiori dettagli sulla garanzia del prodotto ma, in linea generale, le esclusioni principali si incontrano quando il prodotto:

- è stato trascurato, maneggiato in modo sbagliato o utilizzato in modo inappropriato oppure
- è stato modificato o alterato in qualsiasi modo senza il consenso scritto da parte di Renishaw.

In caso di acquisto del prodotto tramite altri fornitori, prendere contatto con gli stessi per sapere quale tipo di riparazioni è coperto dalla loro garanzia.

© 2010–2018 Renishaw plc. 無断転用禁止。

レニショーの書面による許可を事前に受けずに、本文書の全部または一部をコピー、複製、その他のいかなるメディアへの変換、その他の言語への翻訳をすることを禁止します。

本文書に掲載された内容は、Renishaw plc の特許権の使用許可を意味するものではありません。

お断り

レニショーでは、本書作成にあたり、細心の注意を払っておりますが、誤記等により発生するいかなる損害の責任を負うものではありません。

商標について

RENISHAW および **RENISHAW** ロゴに使用されているブロープシンボルは、英国およびその他の国における Renishaw plc の登録商標です。**apply innovation** およびレニショー製品およびテクノロジーの商品名および名称は、Renishaw plc およびその子会社の商標です。

本文書内で使用されているその他のブランド名、製品名は全て各々のオーナーの商品名、標章、商標、または登録商標です。

保証について

保証期間内の製品の修理に関するお問い合わせは、製品の購入元へお願い致します。

特にお客様とレニショーの間で書面による合意がない場合、お客様が直接レニショーとそのグループ会社から製品を購入された場合は、お客様にはレニショーの販売条件に準じた製品保証が適用されます。お客様には保証内容を確認いただくため、この販売条件を熟読して頂く必要があります。しかし要約すると保証適用範囲外となる主な条件は、製品が下記の状態にある場合です。

- 放置されるか、誤った方法で扱われるか、不適切に使用されていた場合
- 事前にレニショーが書面で合意した場合を除いて、製品を改造したり本来の仕様と違う方法で使用された場合。

もしお客様が製品をその他の業者から購入された場合、その業者の保証条件によりどのような修理が受けられるのか連絡を取って確認下さい。

© 2010–2018 Renishaw plc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kopiowanie niniejszego dokumentu, jego reprodukcja w całości bądź w części, a także przenoszenie na inne nośniki informacji lub tłumaczenie na inne języki z użyciem jakichkolwiek metod bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Renishaw plc jest zabronione.

Publikacja materiałów w ramach niniejszego dokumentu nie implikuje uchylenia praw patentowych firmy Renishaw plc.

Zastrzeżenie

FIRMA RENISHAW DOŁOŻYŁA WSZELKICH STARAŃ, ABY ZAPEWNIĆ POPRAWNOŚĆ TREŚCI TEGO DOKUMENTU W DNIU PUBLIKACJI, JEDNAK NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ODNOŚNIE TEJ TREŚCI. FIRMA RENISHAW NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, W JAKIKOLWIEK STOPNIU, ZA EWENTUALNE BŁĘDY ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE.

Znaki towarowe

RENISHAW oraz symbol sondy wykorzystany w logo firmy Renishaw są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Renishaw plc w Wielkiej Brytanii i innych krajach. **apply innovation** oraz inne nazwy i oznaczenia produktów i technologii Renishaw są znakami towarowymi firmy Renishaw plc oraz jej filii.

Wszelkie inne nazwy marek oraz nazwy produktów użyte w niniejszym dokumencie są nazwami towarowymi, znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli.

Gwarancja

Sprzęt wymagający sprawdzenia w ramach gwarancji należy zwrócić dostawcy.

Przy zakupie sprzętu od firmy Renishaw obowiązują, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, postanowienia gwarancji zawarte w **WARUNKACH SPRZEDAŻY** firmy Renishaw. Należy zapoznać się ze szczegółami gwarancji. Główne wyłączenia z odpowiedzialności gwarancyjnej występują, jeżeli sprzęt był:

- zaniedbywany, nieumiejętnie się z nim obchodzono, był nieprawidłowo użytkowany lub
- był modyfikowany lub w jakikolwiek sposób zmieniany, chyba że na podstawie wcześniejszej zgody firmy Renishaw.

Przy zakupie sprzętu od innego dostawcy, należy skontaktować się z nim w celu uzyskania szczegółów gwarancji.

© 2010–2018 Renishaw plc. Všechna práva vyhrazena.

Tento dokument ani žádná jeho část nesmí být bez předchozího písemného svolení společnosti Renishaw plc žádným způsobem kopírována, reprodukována ani převáděna na jiné médium či překládána do jiného jazyka.

Ze zveřejnění materiálu v tomto dokumentu nevyplývá osvobození od patentových práv společnosti Renishaw plc.

Zřeknutí se záruky

SPOLEČNOST RENISHAW VYNALOŽILA ZNAČNÉ ÚSILÍ K ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNOSTI OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU K DATU VYDÁNÍ, ALE NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY ČI FORMY UJIŠTĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE OBSAHU. SPOLEČNOST RENISHAW VYLUČUJE ODPOVĚDNOST, JAKKOLI VZNIKLOU, ZA JAKÉKOLI NEPŘESNOSTI V TOMTO DOKUMENTU.

Ochranné známky

RENISHAW a emblém sondy použitý v logu Renishaw jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Renishaw plc ve Spojeném království a v jiných zemích. **apply innovation** a názvy a jiná označení Renishaw produktů a technologií jsou ochrannými známkami společnosti Renishaw plc a jejich dceřinných společností.

Všechny ostatní názvy značek a produktů použité v tomto dokumentu jsou obchodními názvy, ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Záruka

Zařízení vyžadující záruční opravu musí být předáno dodavateli.

Pokud není výslovně písemně stanoveno jinak, při zakoupení přístroje přímo od společnosti Renishaw se záruka stanovuje dle prodejních podmínek Renishaw. Ohledně podrobností o záruce se prosím informujte u místní pobočky Renishaw. V souhrnu hlavní výjimky ze záruky jsou, pokud zařízení bylo:

- zanedbáno, bylo s ním špatně zacházeno, nebo se nevhodně používalo,
- změněno nebo jinak upraveno bez předchozího písemného souhlasu společnosti Renishaw.

Pokud jste si zařízení zakoupili od jiného dodavatele, měli byste ho zkontaktovat a zjistit na jaké opravy se vztahuje jejich záruka.

© 2010–2018 Renishaw plc. Все права защищены.

Настоящий документ не подлежит копированию или воспроизведению целиком или частично, переводу на другие носители или языки при помощи любых средств без предварительного письменного разрешения компании Renishaw plc.

Публикация данного документа не освобождает от соблюдения патентных прав компании Renishaw plc.

Отказ от ответственности

КОМПАНИЯ RENISHAW ПРИЛОЖИЛА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УСИЛИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВИЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ НА ДАТУ ЕГО ПУБЛИКАЦИИ. ОДНАКО КОМПАНИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ИЛИ СООБЩЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА. КОМПАНИЯ RENISHAW СНИМАЕТ С СЕБЯ ВСЯКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ НЕТОЧНОСТИ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ.

Торговые марки

RENISHAW и эмблема в виде контактного датчика, входящая в состав фирменного знака RENISHAW, являются зарегистрированными торговыми марками компании Renishaw plc в Соединенном Королевстве и других странах. **apply innovation** а также названия и обозначения изделий и технологий компании Renishaw являются торговыми марками компании Renishaw plc или ее подразделений.

Все остальные торговые марки и названия изделий, встречающиеся в содержании настоящего документа, являются торговыми наименованиями, знаками обслуживания, торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками их соответствующих владельцев.

Гарантийные обязательства

Оборудование, нуждающееся в техобслуживании или ремонте в течение гарантийного срока, подлежит возврату поставщику этого оборудования.

Если между клиентом и компанией Renishaw не согласовано явно иное в письменном виде, то в случае покупки оборудования у компании Renishaw действуют гарантийные условия, содержащиеся в УСЛОВИЯХ ПРОДАЖИ компании Renishaw. Необходимо ознакомиться с этими условиями для выяснения всех деталей имеющейся гарантии; ниже в сжатом виде приведены исключения из гарантии, которые возникают в результате того, что имело место следующее:

- небрежное или неправильное обращение, нецелевое использование или
- любая модификация или изменение оборудования, за исключением случаев, когда имеется предварительное письменное согласие от компании Renishaw.

Если оборудование было приобретено у альтернативного поставщика, то необходимо обращаться к этому поставщику для выяснения того, какие виды ремонта покрываются предоставляемой им гарантией.

© 2010–2018 Renishaw plc. 保留所有權利。

未經 Renishaw 事先書面同意，不得以任何方式拷貝或重製整份或部分本文件，或轉換為任何其他媒體或語言。

出版本文件所含資料並不暗示 Renishaw 公司放棄對這些資料擁有的專利權。

免責條款

RENISHAW 竭力確保在發佈日期時，此份文件內容之準確性及可靠性，但對文件內容之準確性及可靠性將不做任何擔保。RENISHAW 概不會就此文件內容之任何不正確或遺漏所引致之任何損失或損害承擔任何法律責任。

商標

RENISHAW 及 RENISHAW 公司徽標中的測頭符號是 Renishaw 公司在英國及其他國家或地區的註冊商標。apply innovation、及其他 Renishaw 產品和技術的名稱與命名是 Renishaw plc 及旗下子公司的商標。

本文件中使用的所有其他品牌名稱和產品名稱為各自所有者的商品名稱、服務標誌、商標或註冊商標。

保固

在保固期限內的設備若需要服務支援，應該將其送回您的設備供應商來處理。

除非您與 Renishaw 雙方訂定有特別的條款，否則若您向 Renishaw 公司所採購的設備其所適用之保固條款將會包含在 Renishaw 的“銷售條件”中。您應該諮詢相關保固條件已確認您的保固內容，但總體而言，設備若有下列主要情形時，將不在保固範圍內：

- 因疏忽、處理失當或使用不當；抑或
- 未經事先取得 Renishaw 的同意，將設備以任何方式修改或更動。

若您的設備是採購自其他的供應商，您應該與他們取得聯繫，以詳細了解其保固條款所包含的維修內容。

© 2010–2018 Renishaw plc. 版权所有。

未经Renishaw plc事先书面许可，不得以任何形式对本文档进行部分或全部复制或将其转换为任何其他媒体形式或语言。

出版本文档所含材料并不意味着Renishaw plc放弃对其所拥有的专利权。

免责声明

RENISHAW已尽力确保发布之日此文档的内容准确无误，但对其内容不做任何担保或陈述。RENISHAW不承担任何由本文档中的不准确之处以及无论什么原因所引发的问题的相关责任。

商标

RENISHAW标识中使用的**RENISHAW**和测头图案为Renishaw plc在英国及其他国家或地区的注册商标。**apply innovation**及Renishaw其他产品和技术的名称与标识为Renishaw plc或其子公司的商标。

本文档中使用的所有其他品牌名称和产品名称均为其各自所有者的商品名、商标或注册商标。

保修

属于保修范围的产品如需维修，必须将产品送到设备供应商处进行处理。

除非您与雷尼绍明确达成书面协议，否则，如果您从雷尼绍公司购买了设备，雷尼绍《销售条款》中包含的保修条款均适用。您应当参阅这些条款来了解保修详情，但概括起来，如果设备出现以下状况，则不在保修范围内：

- 疏忽、操作不当或使用不当；或者
- 未经雷尼绍授权，擅自对产品进行任何形式的修改或更改。

如果您从任何其他供应商处购买了设备，应联系他们了解其保修范围内的维修。

© 2010–2018 Renishaw plc. All rights reserved.

Renishaw plc의 사전 서면 동의 없이는 어떠한 방법으로도 이 문서의 일부 또는 전체를 복사 또는 재생하거나 다른 매체나 언어로 변환할 수 없습니다.

본 문서에 실린 모든 자료는 Renishaw plc의 특허권 아래에 있습니다.

면책조항

레니쇼(Renishaw)는 출판일 당시의 본 문서의 정확성에 최선을 다했지만, 그에 대한 보증이나, 향후 어떠한 방식으로든 발생될 수 있는 오류에 대한 책임을 지지 않습니다.

상표

RENISHAW 로고에 사용된 **RENISHAW**와 **프로브 엠블럼**은 영국과 기타 국가에서 Renishaw plc의 등록 상표입니다.

apply innovation 과 레니쇼 제품 및 기술에 적용된 명칭은 Renishaw plc 및 지사의 등록 상표입니다.

이 문서에 사용된 모든 상표 이름과 제품 이름은 해당 소유주의 상호, 상표 또는 등록 상표입니다.

품질보증

품질보증 기간 내에 수리가 요구되는 제품은제품 공급업체에 반품해야 합니다.

Renishaw 사에서 제품을 구매한 경우 귀하와Renishaw 간 별도의 서면 합의가 없는 한Renishaw 의 매매조건에 명시된 보증 조항이 적용됩니다. 품질보증에 대한 자세한 내용, 특히 제품을 다음과 같이 취급하는 경우 이러한조항을 확인하여 품질보증에서 제외되는 사항을파악해야 합니다.

- 방치, 잘못된 관리 또는 부적절한 사용
- Renishaw 의 사전 서면 동의 없이 어떤방식으로든 수정 또는 변경.

다른 공급업체로부터 제품을 구매한 경우 보증기간에 받을 수 있는 수리 서비스에 대해서도해당 조항을 참조해야 합니다.

Patents

Features of OSI and features of similar products are the subject of one or more of the following patents and/or patent applications:

EP 0974208

EP 1503524

US 6839563

Renishaw plc
New Mills, Wotton-under-Edge
Gloucestershire, GL12 8JR
United Kingdom

T +44 (0)1453 524524
F +44 (0)1453 524901
E uk@renishaw.com
www.renishaw.com

RENISHAW 
apply innovation™

For worldwide contact details, visit
www.renishaw.com/contact



H - 5492 - 8500 - 02